# Bedienungsanleitung Durchfluss-/Verbrauchssonde IMS-57



VA 570 Deutsch V1.18

Seite 1 von 44





#### I. Vorwort

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für das. VA 570 entschieden haben. Bitte lesen Sie vor Montage und Inbetriebnahme diese Installations- und Betriebsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie unsere Hinweise. Nur bei genauer Beachtung der beschriebenen Vorschriften und Hinweise wird die einwandfreie Funktion des VA 570 und ein gefahrloser Betrieb sichergestellt.

VA 570 Deutsch V1.18 Seite 2 von 44



## Inhaltsverzeichnis

## II. Inhaltsverzeichnis

I.	Vor	wort	2
1	Pikt	ogramme und Symbole	5
2	Sig	nalworte nach ISO 3864 und ANSI Z 535	5
3	Sicl	nerheitshinweise	6
	3.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	. 7
	3.2	Einbau und Inbetriebnahme	. 7
4	Tec	hnische Daten	8
	4.1	Signalstromkreise	. 9
	4.1.		
	4.1.2	2 Stromausgang	
		1.2.2 Passiv	
	4.1.3		
	4.1.4	4 Alarm	. 9
	4.2	Messbereiche Durchfluss VA570	10
5	Abr	nessungen	11
	5.1	Abmessungen VA 570 Gewinde-Version	11
	5.2	Abmessungen VA 570 Flansch-version	12
6	Ein	bau / Montage	13
	6.1	Anforderungen an Rohrleitungen	13
	6.2	Einlass- / Auslassstrecken	13
	6.2.	1 Einbau VA 570	14
	6.3	Ausrichtung Gehäuse / Display	14
	6.4	Anzugsmomente	15
7	Elel	ktrischer Anschluß	16
	7.1	Kabelverschraubung-zulässige Leitungsdurchmesser	16
	7.2	Steckerbelegung	16
	7.3	Verdrahtung	18
	7.3.		
	7.3.2		
	7.3.3 7.3.4		
	7.3.5		าย 19



## Inhaltsverzeichnis

8 Bedienung VA 570	.20
8.1 Hauptmenü (Home)	. 21
8.1.1 Initialisierung	
8.2 Hauptmenü nach dem Einschalten	24
8.3 Einstellungs Menü	
8.3.1 Sensor Einstellungen	
8.3.1.1 . Eingabe Rohrinnendurchmesser	
8.3.1.2 Eingabe / Änderung des Verbrauchszählerstandes	
8.3.1.3 Definition der Einheiten für Verbrauch, Strömung, Temperatur und Druck	
8.3.1.4 Einstellung der Referenzbedingungen	
8.3.1.5 Einstellung Nullpunkt und Schleichmengenunterdrückung	. 26
8.3.2 Modbus Setup RTU	
8.3.2.1 Setup	
8.3.3 Modbus TCP (Optional)	
8.3.3.1 Setup	
8.3.3.1.2 Netzwerk Einstellungen statische IP	
8.3.3.1.3 Modbus TCP Einstellungen	
8.3.3.2 Modbus Fer Ellistellunger	
8.3.3.3 Values Register (10011500)	
8.3.4 Pulse /Alarm	
8.3.4.1 Impulsausgang	
8.3.5 Basis Einstell	
8.3.5.1 Passwort	
8.3.5.2 Sprache	
8.3.5.3 Display / Touch	
8.3.6 Erweitert	
8.3.7 4 -20mA	
8.3.8 VA 570 Info	
8.4 MBus	20
8.4.1 Kommunikationswerte ändern	
8.4.2 Kodierung VIF (Value Information Field)	
8.4.3 Kommunikations-Grundeinstellungen ab Werk	
8.4.4 Übertragungswerte	
0.4.4 Obertraguriyawerte	. 40
9 Ergänzende Dokumentation	.41



## Piktogramme und Symbole

## 1 Piktogramme und Symbole



Allgemeines Gefahrensymbol (Gefahr, Warnung, Vorsicht)



Allgemeiner Hinweis



Installations- und Betriebsanleitung beachten (auf Typenschild)



Installations- und Betriebsanleitung beachten

## 2 Signalworte nach ISO 3864 und ANSI Z 535

Gefahr! Unmittelbar drohende Gefährdung

Folge bei Nichtbeachtung: schwere Personenschäden oder Tod

Warnung! Mögliche Gefährdung

Folge bei Nichtbeachtung: mögliche schwere Personenschäden oder Tod

Vorsicht! Unmittelbar drohende Gefährdung

Folge bei Nichtbeachtung: mögliche Personen- oder Sachschäden

Hinweis! Mögliche Gefährdung

Folge bei Nichtbeachtung: mögliche Personen- oder Sachschäden

Wichtig! Zusätzliche Hinweise, Infos, Tipps

Folge bei Nichtbeachtung: Nachteile im Betrieb und bei der Wartung, keine

Gefährdung

## Sicherheitshinweise

#### 3 Sicherheitshinweise



#### Bitte überprüfen Sie, ob diese Anleitung auch dem Gerätetyp entspricht.

Beachten Sie alle in dieser Bedienungsanleitung gegebenen Hinweise. Sie enthält grundlegende Informationen, die bei Installation, Betrieb und Wartung zu beachten sind. Daher ist diese Bedienungsanleitung unbedingt vor Installation, Inbetriebnahme und Wartung vom Monteur sowie vom zuständigen Betreiber/Fachpersonal zu lesen.

Zusätzlich zu dieser Betriebsanleitung sind ggf. örtliche bzw. nationale Vorschriften zu beachten.

Stellen Sie sicher, dass der VA 570 nur innerhalb der zulässigen und auf dem Typenschild aufgeführten Grenzwerte betrieben wird. Es besteht sonst eine Gefährdung für Menschen und Material und es können Funktions- und Betriebsstörungen auftreten.

Bei Unklarheiten oder Fragen zu dieser Installations- und Betriebsanleitung setzen Sie sich bitte mit CS Instruments GmbH in Verbindung.



#### Warnung!

#### Verletzungsgefahr bei unzureichender Qualifikation!

Unsachgemäßer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen. Sämtliche in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Tätigkeiten dürfen nur durch Fachpersonal nachfolgend beschriebener Qualifikation durchgeführt werden.

#### **Fachpersonal**

Das Fachpersonal ist aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, seiner Kenntnisse der Mess- und Regelungstechnik und seiner Erfahrungen sowie Kenntnis der landesspezifischen Vorschriften, geltenden Normen und Richtlinien in der Lage, die beschriebenen Arbeiten auszuführen und mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen.

Spezielle Einsatzbedingungen verlangen weiteres entsprechendes Wissen, z. B. über aggressive Medien.



## Vorsicht!

#### Fehlfunktionen des VA 570

Durch fehlerhafte Installation und mangelhafte Wartung kann es zu Fehlfunktionen des VA 570 kommen, welche die Anzeige beeinträchtigen und zu Fehlinterpretationen führen können.



#### Gefahr!

#### Unzulässige Betriebsparameter!

Durch Unter- bzw. Überschreiten von Grenzwerten besteht Gefahr für Menschen und Material, des Weiteren können Funktions- und Betriebsstörungen auftreten.

#### Maßnahmen:

- Stellen Sie sicher, dass der VA 570 nur innerhalb der zulässigen und auf dem Typenschild aufgeführten Grenzwerte betrieben wird.
- Genaues Einhalten der Leistungsdaten des VA 570 im Zusammenhang mit dem Einsatzfall
- Zulässige Lager- und Transporttemperatur nicht überschreiten.

#### Weitere Sicherheitshinweise:

• Bei Installation und Betrieb sind ebenfalls die geltenden nationalen Bestimmungen und Sicherheitsvorschriften einzuhalten.



In gasexplosionsgefährdeten Bereich (explosive Medien) darf ausschließlich die Version VA 570 Ex eingesetzt werden.

Bei Einsatz der Durchfluss-/Verbrauchssonden VA 570 Ex in gasexplosionsgefährdeten Bereich sind die in der Ex-Dokumentation festgelegten besonderen Anforderungen zu beachten.

**VA 570 Deutsch V1.18** 

Seite 6 von 44



WDV® MOLLINÉ

#### 3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das in dieser Betriebsanleitung beschriebene Messgerät ist ausschließlich zum Messen des thermischen Masseflusses von Gasen zu verwenden. Gleichzeitig misst es auch die Gastemperatur. Das VA 570 kann für das Messen einer vorgegebenen Auswahl an reinen Gasen oder von Gasgemischen konfiguriert werden.

Verbrauchsmessung von Gasen wie z.B. Luft, Sauerstoff, Stickstoff, Kohlenstoffdioxid, Argon usw. sowie mit ATEX Zulassung auch explosive Gase wie Erdgas, Methan, Propan und Wasserstoff.

Bei unsachgemäßem oder nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch kann die Betriebssicherheit aufgehoben werden. Der Hersteller haftet für dabei entstehende Schäden nicht.

#### Einbau und Inbetriebnahme 3.2

- Montage, elektrische Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung des Messgeräts dürfen nur durch ausgebildetes Fachpersonal erfolgen, das vom Anlagenbetreiber dazu autorisiert wurde. Das Fachpersonal muss diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben und deren Anweisungen befolgen.
- Bei Schweißarbeiten an der Rohrleitung darf die Erdung des Schweißgerätes nicht über das Messgerät erfolgen.
- Der Installateur hat dafür Sorge zu tragen, dass das VA 570 gemäß den elektrischen Anschlussplänen korrekt angeschlossen ist. Der Sensor ist zu erden, außer wenn besondere Schutzmaßnahmen getroffen wurden (z.B. galvanisch getrennte Energieversorgung).
- Es sind die geltenden Vorschriften bezüglich Öffnen und Reparieren von elektrischen Geräten zu beachten.
- Bei Einsatz des VA 570 (ATEX Version) in explosionsgefährdeten Bereich liegt der Bedienungsanleitung eine separate Ex-Dokumentation bei. Die darin aufgeführten Installationsvorschriften und Anschlusswerte müssen ebenfalls konsequent beachtet werden!
- Das Messgerät erfüllt die allgemeinen Sicherheitsanforderungen gemäß EN 61010-1 und die EMV-Anforderungen gemäß IEC/EN 61326 sowie die NAMUR-Empfehlung NE 43.

**VA 570 Deutsch V1.18** Seite 7 von 44

## **Technische Daten**

#### 4 Technische Daten

**Messgrößen:** Volumenstrom (Massenstrom), Gesamtverbrauch,

Geschwindigkeit, Temperatur

**Messprinzip:** thermischer Massestromsensor

**Medientemperaturbereich:** -40 ... 180°C Fühlerrohr (ATEX Version -20°C ... 120°C)

Betriebstemperaturbereich: -20 ... 70 °C Anzeigeeinheit

Betriebsdruck: bis 50 bar

Spannungsversorgung: 18 bis 36 VDC

Optional: PoE nach IEEE 802.3af, PD Class 2 (max.

6.5W), Spannung von 36V bis 57V DC

**Leistungsaufnahme:** max. 5W

Ausgänge: Modbus RTU (gemäß EIA/TIA-485 Standard)

2 x 4...20 mA aktiv (optional passiv) RL < 5000hm galvanisch getrennter Impuls Pulswertigkeit freiwählbar,

Alarm 48Vdc 0,5A (Relais: Normally Closed)

optional: Modbus TCP, HART, Profibus DP, Profi Net,

**Genauigkeit:**  $\pm 1,5 \% \text{ v.M. } \pm 0,3 \% \text{ v.E.}$ 

Standardversion\* (v.M. vom Messwert) (v.E. vom Endwert)

**Genauigkeit:**  $\pm 1,0 \% \text{ v.M. } \pm 0,3 \% \text{ v.E.}$ 

Präzisionsversion\* (v.M. vom Messwert) (v.E. vom Endwert)

Wiederholgenauigkeit: 0,25% vom Messwert bei korrektem Einbau

Genauigkeitsangaben: bezogen auf Umgebungstemp. 22°C +/-2°C, Systemdruck

6bar

Ansprechzeit t90 < 3sek

**Anzeige: 2**" TFT Farb-Display (320 x 240)

**Einschraubgewinde:** G 1/2" ISO 228, NPT 1/2", R 1/2", PT 1/2"

Material: Gehäuse Aludruckguss

Fühlerrohr Edelstahl 1,4571

Schutzklasse: IP67

\*Referenzbedingungen für Temperatur und Druck sind frei einstellbar, Standardbedingungen sind 0°C und 1013mbar.

**VA 570 Deutsch V1.18** 

Seite 8 von 44

## **Technische Daten**

## 4.1 Signalstromkreise

## 4.1.1 Modbus

• Gemäß Standard EIA/TIA-485

## 4.1.2 Stromausgang

## 4.1.2.1 Aktiv

- Galvanisch getrennt
- 4 ... 20 mA
- R<sub>L</sub> < 500 Ohm

#### 4.1.2.2 Passiv

- Galvanisch getrennt
- 4 ... 20 mA
- R<sub>L</sub> < 500 Ohm
- Vin 12-36Vdc

#### **4.1.3** Impuls

- Galvanisch getrennt, potentialfreier Schaltkontakt
- Passive: 48Vdc , 500 mA
- Max. Impulsausgangsfreq. 50Hz

#### 4.1.4 Alarm

- Galvanisch getrennt
- Max. 48Vdc, 500mA

## 4.2 Messbereiche Durchfluss VA570

		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 ½"	2"	2 ½"	3"
		Analog- ausgang 20mA							
		[m³/h]							
Referenznorm DIN	11945/ ISO 121							[	[]
	Low Speed	20	45	75	140	195	320	550	765
	Standard	45	85	145	265	365	600	1025	1420
Luft	Max	90	175	290	530	730	1195	2050	2840
	High Speed	110	215	355	640	885	1450	2480	3440
Einstellung auf DI	· .	)13,25 mb	oar						
	Low Speed	20	40	70	130	180	295	505	705
	Standard	40	80	135	240	335	550	945	1305
Luft	Max	80	160	270	485	670	1100	1885	2610
	High Speed	100	195	325	590	815	1330	2280	3165
	Low Speed	35	75	120	220	305	505	865	1200
Argon	Standard	70	135	230	415	570	935	1605	2225
(Ar)	Max	140	275	460	830	1140	1870	3205	4440
	High Speed	170	335	555	1005	1385	2265	3880	5380
	Low Speed	20	45	75	140	195	320	545	760
Kohlenstoffdioxid	Standard	45	85	145	260	360	590	1015	1405
(CO <sub>2</sub> )	Max	90	175	290	525	720	1185	2030	2810
	High Speed	105	210	350	635	875	1430	2455	3405
	Low Speed	20	40	70	130	180	295	505	705
Stickstoff	Standard	40	80	135	240	335	550	945	1305
(N <sub>2</sub> )	Max	80	160	270	485	670	1100	1885	2610
	High Speed	100	195	325	590	815	1330	2280	3165
	Low Speed	20	45	75	135	185	305	525	730
Sauerstoff	Standard	40	80	140	250	345	570	980	1355
(O <sub>2</sub> )	Max	85	165	280	505	695	1140	1955	2710
	High Speed	105	205	340	610	845	1380	2365	3280
	Low Speed	20	45	75	140	190	315	540	750
Lachgas	Standard	40	85	140	260	355	585	1005	1395
(N <sub>2</sub> O)	Max	85	170	285	520	715	1170	2010	2785
	High Speed	105	210	345	630	865	1420	2435	3375
	Low Speed	15	25	45	85	115	190	325	450
Erdgas	Standard	25	50	85	155	215	355	605	840
(NG)	Max	50	105	170	310	430	705	1210	1680
	High Speed	65	125	210	380	520	855	1465	2035

Andere Gase auf Anfrage

**VA 570 Deutsch V1.18** 

Seite 10 von 44


<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Bezogen auf DIN 1945 / ISO 1217 (20°C, 1000mbar) und Druckluft.


<sup>3)</sup> Einstellung auf DIN 1343: 0°C, 1013,25 mbar

# Abmessungen

## 5 Abmessungen

## 5.1 Abmessungen VA 570 Gewinde-Version

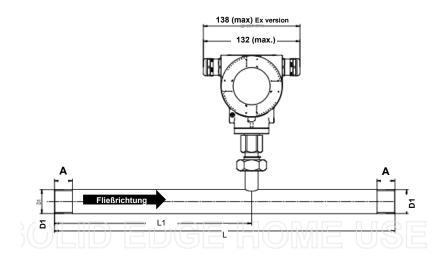

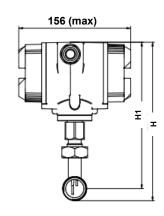


VA 570 Gewin	VA 570 Gewinde									
Anschluß- gewinde	AD Rohr [mm]	ID Rohr [mm]	L [mm]	L1 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	A [mm]			
1/2"	21,3	16,1	300	210	176,4	165,7	20			
3/4"	26,9	21,7	475	275	179,2	165,7	20			
1"	33,7	27,3	475	275	182,6	165,7	25			
1 1/4"	42,4	36	475	275	186,9	165,7	25			
1 1/2"	48,3	41,9	475	275	189,9	165,7	25			
2"	60,3	53,1	475	275	195,9	165,7	30			


<sup>\*\*</sup> Achtung: verkürzte Einlaufstrecke, Bauseits auf empfohlene Mindesteinlaufstrecke (Länge = 10x Innendurchmesser) achten!



# Montage / Einbau

## 5.2 Abmessungen VA 570 Flansch-version

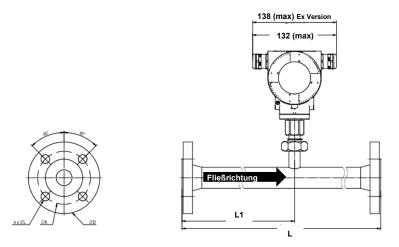

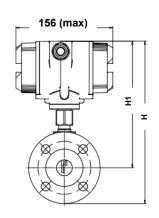

							Flansch	DIN EN 1	092-1
Messstrecke	AD Rohr [mm]	ID Rohr [mm]	L [mm]	L1 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	ØD [mm]	ØK [mm]	n x ØL
DN 15	21,3	16,1	300	210	213,2	165,7	95	65	4 x 14
DN 20	26,9	21,7	475	275	218,2	165,7	105	75	4 x 14
DN 25	33,7	27,3	475	275	223,2	165,7	115	85	4 x 14
DN 32	42,4	36	475	275	235,7	165,7	140	100	4 x 18
DN 40	48,3	41,9	475**	275	240,7	165,7	150	110	4 x 18
DN 50	60,3	53,1	475**	275	248,2	165,7	165	125	4 x 18
DN 65	76,1	68,9	475	275	268,2	175,7	185	145	8 x 18
DN 80	88,9	80,9	475	275	275,7	175,7	200	160	8 x 18

VA 570 Deutsch V1.18 Seite 12 von 44



## 6 Einbau / Montage

#### 6.1 Anforderungen an Rohrleitungen


- Korrekt dimensionierte Dichtungen
- Korrekt ausgerichtete Flansche und Dichtungen
- Durchmessersprünge in der Rohrleitung sollten an den Verbindungsstellen vermieden werden jedoch 1mm nicht überschreiten .Weitere Informationen siehe ISO-Norm 14511.
- Saubere, nicht verschmutze Rohre, nach Einbau.

#### 6.2 Einlass-/ Auslassstrecken

Das hier angewandte Prinzip der thermischen Massenflußmessung ist sehr empfindlich gegen Strömungsstörungen. Deshalb ist es erforderlich die empfohlenen Ein- bzw. Auslaufstrecken zu beachten.

#### Tabelle der Ein- und Auslaufstrecken

Strömungshindernis <b>vor</b> der Messstrecke	Mindestlänge Einlaufstrecke (L1)	Mindestlänge Auslaufstrecke (L2)
geringe Krümmung (Bogen < 90°)	12 x D	5 x D
Reduktion (Rohr verengt sich zur Messstrecke)	15 x D	5 x D
Erweiterung (Rohr erweitert sich zur Messstrecke)	15 x D	5 x D
90° Bogen oder T-Stück	15 x D	5 x D
2 Bogen á 90° in einer Ebene	20 x D	5 x D
2 Bogen á 90° 3-dimensionale Richtungsänderung	35 x D	5 x D
Absperrventil	45 x D	5 x D

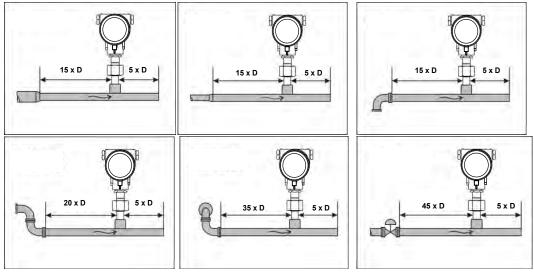

Angegeben sind jeweils die erforderlichen Mindestwerte. Können die aufgeführten Beruhigungsstrecken nicht eingehalten werden, muss mit erhöhten bis erheblichen Abweichungen der Messergebnisse gerechnet werden.

**VA 570 Deutsch V1.18** 

Seite 13 von 44



#### 6.2.1 Einbau VA 570

Der Sensor VA 570 wird vormontiert zusammen mit Messtrecke ausgeliefert.



Ein kundenseitigem Einbau ist nur im drucklosen Zustand der Anlage erlaubt


Die Anschlussmutter ist einem Drehmoment von 25 -30 Nm festzuziehen. Dichtheit der Verbindung ist zu prüfen und sicherzustellen.


Hinweis: Bitte Fließrichtung beachten, siehe Aufkleber Messstrecke sowie Abbildungen Kapitel 5.1 und Kapitel 5.2

## 6.3 Ausrichtung Gehäuse / Display

Das Sensorgehäuse VA 570 lässt sich in beide Richtungen verdrehen, max. 345°. Dazu muss die Gehäuse-Anschlussmutter gelöst werden. Das Gehäuse kann dann in die gewünscht Position gedreht werden, ein Überdrehen wird durch den internen Anschlag verhindert.

Danach ist die Gehäuse-Anschlussmutter wieder fest anzuziehen

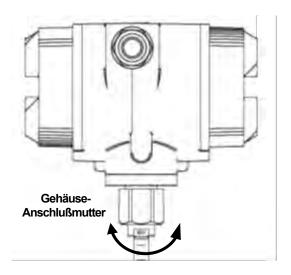

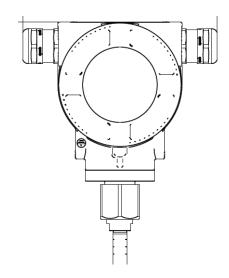



Gehäuseanschlussmutter nur lösen und nicht komplett herausdrehen!

**VA 570 Deutsch V1.18** 

Seite 14 von 44



## 6.4 Anzugsmomente

Zur Absicherung und Sicherstellung von Funktion und Dichtigkeit sind die Anzugmomente in Tabelle 1 anzuwenden.

#### Tabelle 1

Beschreibung	Anzugmoment [Nm]
VA570 Deckel mit Sichtfenster	3
VA570 Deckel geschlossen	3
Madenschraube mit Innensechskant M4x6 DIN 914 A2	2
Gehäuseanschlussmutter	15
Kabelverschraubungen	8

## 7 Elektrischer Anschluß


## 7.1 Kabelverschraubung-zulässige Leitungsdurchmesser

Für Sicherstellung der Dichtheit sowie Zugentlastung müssen Anschlussleitungen mit folgenden Leitungsdurchmessern verwendet werden


VA 570 Standard Version zulässige Leitungsdurchmesser : Ø 5- 9mm

VA 570 Ex Version zulässige Leitungsdurchmesser: Ø5-10mm


## 7.2 Steckerbelegung

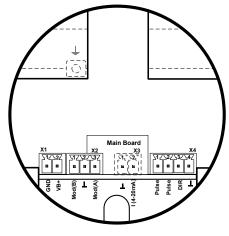

Standard Version mit Analogausgang 4...20mA (nicht galvanisch getrennt)

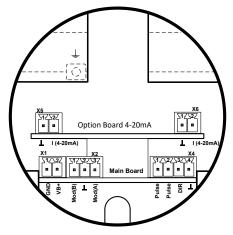

Version mit Optionboard 2x Analogausgang 4...20mA galvanisch getrennt.

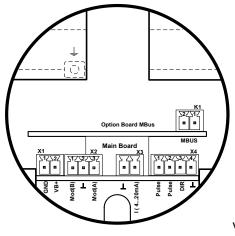

Version mit Optionboard MBus

**VA 570 Deutsch V1.18** 

Seite 16 von 44



## **Elektrischer Anschluss**

<b>1</b> guns- nung	1	VB - (negative Versorgungsspannung GND)
X1 Versorguns- spannung	2	VB+ (positive Versorgungsspannung 12V – 36 Vdc)
	1	Modbus (B)
X2 Modbus	2	Modbuskabelschirm
	3	Modbus (A)
3 Sang	1	I- Aktiv
X3 Stromausgang	2	I+ Aktiv
S	1	Impuls / Alarm *
X4 Richtung / Impuls	2	Impuls / Alarm *
X, chtung	3	Richtungseingang
<u>x</u>	4	GND
<b>5</b>	1	I- Aktiv**
X5 Stromausgang	2	I+ Aktiv**
X6 nausgang 2	1	I- Aktiv**
X6 Stromausgang	2	I+ Aktiv**
<b>1</b>	1	MBus
<b>K</b>	2	MBus

<sup>\*</sup> Alle analogen Ausgänge sind galvanisch isoliert.

<sup>\*\*</sup> Die analogen Stromausgänge X5 und X6 sind optional.(Aktiv sowie als passiver Ausgang verfügbar)


## **Elektrischer Anschluss**

## 7.3 Verdrahtung

#### 7.3.1 Generell:


- Verdrahtung nur im spannungslosen Zustand ausführen.
- Länge der Abisolierungen minimieren
- Ungenutzte Kabeleinführungen sind mit Endkappen zu verschließen
- Verwendung von Leitungen mit Querschnitten von >= 0,25mm²

## 7.3.2 Spannungsversorgung

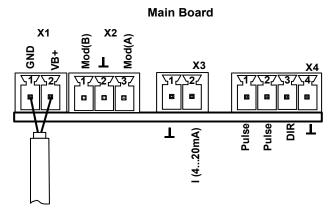

#### 7.3.3 Modbus RTU

Wird der Sensor am Ende des Modbussystems eingesetzt ist eine Abschlußterminierung gefordert. Dazu bitte den beigelegten 120R Widerstand an mit den Anschlüssen, Pin 1 und Pin3 von Stecker "X2" anschließen.

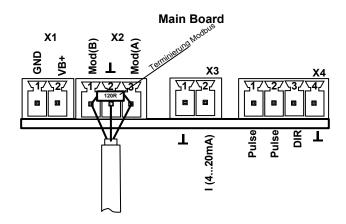


VA 570 Deutsch V1.18 Seite 18 von 44



## 7.3.4 Modbus TCP (Ethernet) Optional PoE\*

M12 x-codiert


Daten Leitungen: 1,2 und 3,4 PoE Leitungen: 5,6 und 7,8

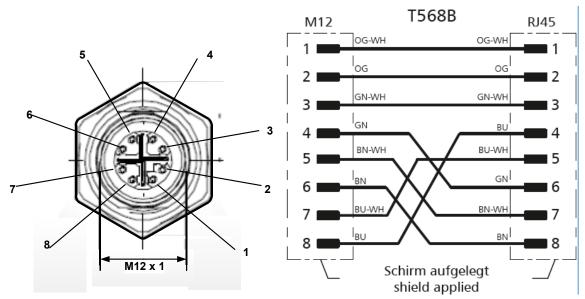

Anschlussleitung: Cat 6.

\*PoE: Power over Ethernet


#### 7.3.5 Impulsausgang

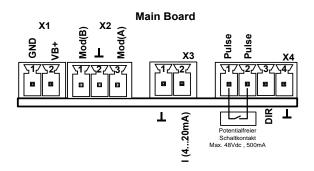

#### 8 **Bedienung VA 570**

Hinweis: Nur für Ausführung mit Display

Die Bedienung des VA 570 erfolgt mittels 2 optischen Tasten, deren Bedienung direkt über / durch die Glasabdeckung erfolgt. Somit kann der VA 570 ohne öffnen des Deckels von außen bedient werden.

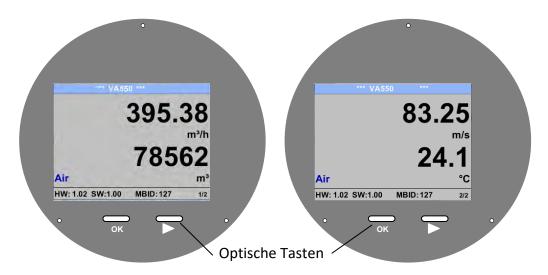

Die Auswahl der einzelnen Menüpunkte erfolgt durch die Taste ">" und Bestätigung durch Taste "OK"

Bei allen weiß hinterlegten Feldern können Angaben oder Änderungen gemacht werden, Auswahl zur Eingabe wird durch gelbe Hintergrundfarbe angezeigt.

Wörter in grüner Schrift verweisen hauptsächlich auf die Abbildung(en) in dem Kapitelabschnitt. Aber auch wichtige Menüpfade oder Menüpunkte, die damit im Zusammenhang stehen sind in grüner Schrift gekennzeichnet.

Die Menüführung ist generell in grüner Schrift!

Das Inhaltsverzeichnis sowie die Kapitelverweise in blauer Schrift enthalten Links zu den jeweiligen Kapitelüberschriften.

## Bedienung


#### 8.1 Hauptmenü (Home)

#### 8.1.1 Initialisierung




Nach dem Einschalten des VA 570 erfolgt die Initialisierung, siehe rechts gefolgt von dem das Hauptmenü.


#### 8.2 Hauptmenü nach dem Einschalten

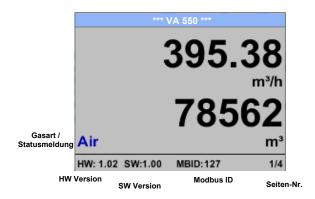

Das Umschalten auf die Seiten 2-4 erfolgt mittels Taste "  $\Delta$ "

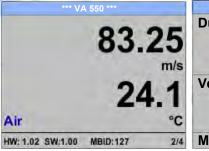



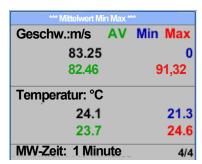

Die MW-Zeit (Zeitraum der Mittelwertbildung) kann über Sensor Einst.- Erweitert – MW-Zeit geändert werden.

**VA 570 Deutsch V1.18** Seite 21 von 44

## Bedienung

#### 8.3 Einstellungs Menü

Aus dem Hauptmenü kommt man durch betätigen von "OK" ins Einstellungsmenü. Jedoch ist Zugang zum Einstellungsmenü Password geschützt.





Passwort bei Auslieferung: 0000 (4 x Null). Es kann bei Bedarf unter *Basis Einstell.*— *Passwort* geändert werden.

Einen Menüpunkt anzuwählen, Werte zu ändern muss die Taste "△" bestätigt werden, die Menüpunktauswahl sowie die Werte Bestätigung erfolgt mit der Taste "OK"

#### 8.3.1 Sensor Einstellungen

Einstellungen → Sensor Einstell.



Um Änderungen vorzunehmen, zuerst einen Menüpunkt mit Taste ">" anwählen und anschließend mit Taste "OK" auswählen


## 8.3.1.1 . Eingabe Rohrinnendurchmesser

Bei VA 570 nicht veränderbar (gesperrt) da abgestimmt auf mitgelieferte Messstrecke mit entsprechenden Rohrdurchmesser.

#### 8.3.1.2 Eingabe / Änderung des Verbrauchszählerstandes

#### Einstellungen → Sensor Einstell. → Verbrauch → Einheiten Taste



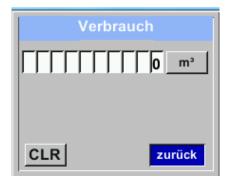

Um Änderungen, z.B. der Einheit, vorzunehmen, muss mittels Taste ">" das Tastenfeld "Einheit" angewählt werden und anschließend mit Taste "OK" auswählen Gewünschte Einheit mit Taste ">" auswählen und 2x mit Taste "OK" bestätigen / übernehmen.

Eingabe / Änderung des Verbrauchszählerstandes mittels Taste ">" die jeweilige Zahlenposition auswählen und mit Taste "OK" aktivieren. Durch betätigen von ">" wird der Wert jeweils um 1 erhöht. Mit "OK" abschließen und nächste Zahlenposition aktivieren.


Eingabe durch betätigen des Knopfes "OK" abschließen.

#### Wichtig!

Der Zählerstand wird bei Erreichen von 1000000000 m³ wieder auf null zurück gesetzt.

#### 8.3.1.3 Definition der Einheiten für Verbrauch, Strömung, Temperatur und Druck

#### Einstellungen → Sensor Einstell → Einheiten

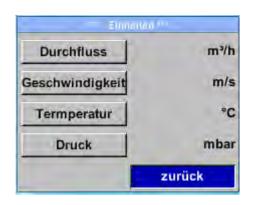


Um Änderungen der Einheit für den jeweiligen Messwert vorzunehmen muss mittels Taste ">" das Tastenfeld des Messwertes angewählt werden und mit Taste "OK" aktiviert werden.


Auswahl der Messeinheit mittels Taste ">"

Im Falle das die Anzahl der Einheiten auf einer Seite nicht dargestellt werden können, kommt man mit Taste "<<" auf die nächste Seite.

Übernahme der Auswahl durch 2x betätigen der Taste "OK".

Vorgehensweise für alle 4 Messgrößen erfolgt analog

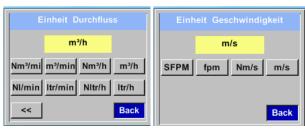

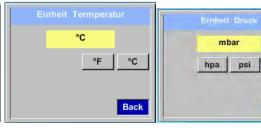

mbar

Back


#### 8.3.1.4 Einstellung der Referenzbedingungen

Hier können die gewünschten Messmedien-Referenzbedingungen für Druck und Temperatur definiert werden, sowie Zeiten für den Filter und Mittelwertbildung.

#### Hinweis:

- Werkseinstellung für Referenztemperatur und Referenzdruck sind 20°C und 1000hPa.
- Alle im Display angezeigten Volumenstromwerte(m³/h) und Verbrauchswerte (m³) sind bezogen auf 20°C und 1000hPa (nach ISO 1217 Ansaugzustand).
- Alternativ kann auch 0°C und 1013 hPa (= Normkubikmeter) als Referenz eingegeben werden
- Auf keinen Fall bei Referenzbedingungen den Betriebsdruck oder die Betriebstemperatur eingeben

#### Einstellungen → Sensor Einstell → Erweitert

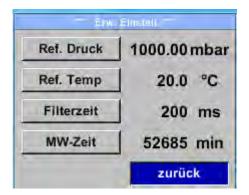


Um Änderungen vorzunehmen, zuerst einen Menüpunkt mit Taste ">" anwählen und anschließend mit Taste "OK" auswählen

Einstellungen → Sensor Einstell → Erweitert → Ref. Druck



Einstellungen → Sensor Einstell → Erweitert → Ref.Temp

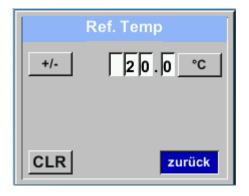

Um Änderungen, z.B. der Einheit, vorzunehmen, muss mittels Taste ">" das Tastenfeld "Einheit" angewählt werden und anschließend mit Taste "OK" auswählen Gewünschte Einheit mit Taste ">" auswählen und 2x mit Taste "OK" bestätigen / übernehmen.

Eingabe / Änderung des Wertes mittels Taste ">" die jeweilige Zahlenposition auswählen und mit Taste "OK" aktivieren.

Durch betätigen von ">" wird der Wert jeweils um 1 erhöht. Mit "OK" abschließen und nächste Zahlenposition aktivieren.

Eingabe durch betätigen des Knopfes "OK" abschließen

Vorgehen für die Änderung der Referenztemperatur erfolgt analog.

Einstellungen → Sensor Einstell → Erweitert → Filterzeit



Unter dem Punkt "Filterzeit" kann eine Dämpfung festgelegt werden. Eingabe Werte von 0 -10000 in [ms] sind möglich.

## Einstellungen → Sensor Einstell → Erweitert → MW-Zeit



Die Zeitperiode für Mittelwertberechnung kann hier eingegeben werden.

Eingabe Werte von 1 -1440 [Minuten] sind möglich.

Mittelwerte siehe Anzeigefenster 3+4

VA 570 Deutsch V1.18 Seite 25 von 44

## Bedienung

#### 8.3.1.5 Einstellung Nullpunkt und Schleichmengenunterdrückung

#### Einstellungen → Sensor Einstell. → Nullpunkt



Um Änderungen vorzunehmen, zuerst einen Menüpunkt mit Taste ">" anwählen und anschließend mit Taste "OK" auswählen

#### Einstellungen → Sensor Einstell. → Nullpunkt→ Nullpunkt



Zeigt der Sensor im eingebauten Zustand ohne Durchfluss bereits einen Durchflusswert von > 0 m³/h kann man hier den Nullpunkt der Kennlinie setzen.

Eingabe / Änderung des Wertes mittels Taste ">" die jeweilige Zahlenposition auswählen und mit Taste "OK" aktivieren.

Durch betätigen von ">" wird der Wert jeweils um 1 erhöht. Mit "OK" abschließen und nächste Zahlenposition aktivieren.

Eingabe durch betätigen des Knopfes "OK" abschließen

Verlassen des Menüs mit "Zurück"

## Einstellungen → Sensor Einstell. → Nullpunkt → Schleichm.



Die Schleichmengenunterdrückung kommt in Anwendung um Verbrauchswerte unterhalb des definierten "LowFlow Cut off" Wertes als 0 m³/h anzuzeigen und auch nicht zum Verbrauchzählerstand zu addieren.

Eingabe / Änderung des Wertes mittels Taste ">" die jeweilige Zahlenposition auswählen und mit Taste "OK" aktivieren.

Durch betätigen von ">" wird der Wert jeweils um 1 erhöht. Mit "OK" abschließen und nächste Zahlenposition aktivieren.

Eingabe durch betätigen des Knopfes "OK" abschließen

Verlassen des Menüs mit "Zurück"

#### Einstellungen → Sensor Einstell. → Nullpunkt → Reset



Durch Auswahl "Reset" werden Festlegungen für "Nullpunkt" bzw. "Schleichmenge" zurückgesetzt.

Menüpunkt mit Taste ">" anwählen und anschließend mit Taste "OK" auswählen

Verlassen des Menüs mit "Zurück"

#### 8.3.2 Modbus Setup RTU

#### 8.3.2.1 Setup

Der Durchflusssensor VA 570 ist mit einer RS 485 Schnittstelle (Modbus RTU) ausgestattet. Vor der Inbetriebnahme des Sensors müssen die Kommunikationsparameter

Modbus ID, Baudrate, Parität und Stoppbit

eingestellt werden um eine Kommunikation mit dem Modbus Master zu ermöglichen.

#### Einstellungen → Modbus Einstell.



Standardeinstellungen ab Werk:

Um Änderungen, z.B. der Sensor ID, vorzunehmen, wird mittels Taste " $\triangle$ " das Feld "ID" selektiert und anschließend mit Taste "OK" ausgewählt.

Gewünschte Position mit Taste " $\triangle$ " auswählen und mit Taste "OK" aktivieren.

Änderung der Werte mit Taste " $\triangle$ ", Werte-Übernahme mit Taste "OK".

Eingaben für Baudrate, Stoppbit und Parity erfolgen analog.

Mittels der Taste "Byte Order" ist es möglich das Datenformat (Word Order) zu ändern. Mögliche Formate sind "ABCD" (Little Endian) und "CDAB" (Middle Endian)

Speicherung der Änderungen mittels Taste "Speichern".

Anwahl und Bestätigung mit Tasten "△" und "OK".

Rücksetzen auf die Standeinstellungen durch Betätigung " *Standard*"

Modbus ID: 1

Baud rate: 19200 Stopbit: 1 Parity: even Byte Order: ABCD

Achtung:

Wird der Sensor am Ende des Modbussystems eingesetzt ist eine Abschlußterminierung gefordert. Dazu bitte den beigelegten 120R Widerstand an mit den Anschlüssen, Pin 1 und Pin3 von Stecker "X2" anschließen.

WDV® MOLLINĚ

#### 8.3.3 Modbus TCP (Optional)

#### 8.3.3.1 Setup

Der Durchflusssensor VA 570 ist optional mit einer Modbus TCP Schnittstelle (HW Interface: M12 x1 X-codierte Buchsenstecker) ) ausgestattet.

Der Sensor unterstützt mit dieser Option das Modbus-TCP Protokoll für die Kommunikation mit SCADA-Systemen. Der TCP-Port ist standardmäßig auf 502 eingestellt. Port kann am Sensor oder mittels PC Service Software geändert werden

Die Modbus-Geräteadresse (Unit Identifier) kann zwischen 1-255 liegen. Spezifikation und Beschreibung des Modbus-Protokolls können Sie herunterladen unter: www.modbus.org.

Unterstützte Modbus-Befehle (Funktionen):

Befehlscode Beschreibung

Funktionscode (Holdingregister lesen) Funktionscode Mehrere Register schreiben) 16


Siehe auch Anleitung VA 5xx Modbus RTU\_TCP Installation V1.06

#### Einstellungen → Netzwerk Einstell.



## 8.3.3.1.1 Netzwerk Einstellungen DHCP

#### Einstellungen → Netzwerk Einstell. → IP Adresse

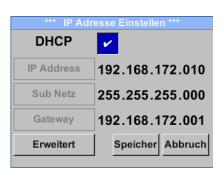

Hier kann eine Verbindung, mit oder ohne DHCP, zu einem Rechner eingerichtet und hergestellt werden.


#### Hinweis:

Mit aktiviertem DHCP ist die automatische Einbindung des Sensors in ein vorhandenes Netzwerk, ohne dessen manuelle Konfiguration, möglich.


Übernahme der Einstellungen durch "Speichern".

#### 8.3.3.1.2 Netzwerk Einstellungen statische IP

Einstellungen → Netzwerk Einstell. → IP Adresse → IP Adresse Einstellungen → Netzwerk Einstell. → IP Adresse → Sub Netz Einstellungen → Netzwerk Einstell. → IP Adresse → Gateway

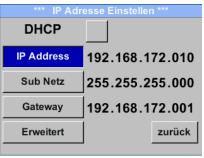



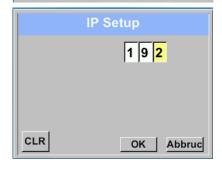

Bei manueller (statischer) IP müssen die Auswahltasten "IP Address", "Subnetz" und "Gateway" ausgewählt und mit "OK" aktiviert werden.

Das erste Datenfeld der Auswahl, in diesem Fall der IP Adresse, wird dann markiert.(Rot).


Bei bestätigen mit "OK" wird das entsprechende Eingabe Menü geöffnet.

Mittels ">" wird auf das nächste Datenfeld gewechselt.


Gewünschte Position mit Taste ">"auswählen und mit Taste "OK" aktivieren.

Änderung der Werte mit Taste ">", Werte-Übernahme mit Taste "*OK"*.

Vorgehen für "Sub Netz" und "Gateway" erfolgt analog.

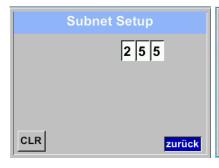




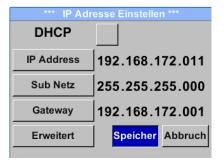


Übernahme der Einstellungen durch "Speichern".

#### 8.3.3.1.3 Modbus TCP Einstellungen

Einstellungen → Netzwerk Einstell. → MB TCP

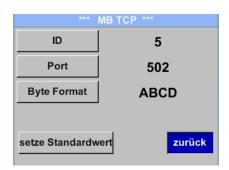

Einstellungen → Netzwerk Einstell. → MB TCP → ID
Einstellungen → Netzwerk Einstell. → MB TCP → Port

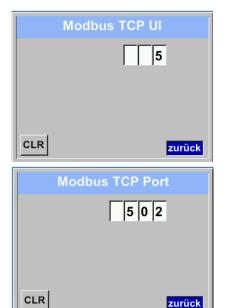

Um Änderungen, z.B. der Sensor ID, vorzunehmen, wird mittels Taste ">" das Feld "ID" selektiert und anschließend mit Taste "OK" ausgewählt. Gewünschte Position mit Taste ">" auswählen und mit Taste "OK" aktivieren. Änderung der Werte mit Taste ">", Werte-Übernahme mit Taste "OK". Eingaben für Port erfolgt analog. Mittels der Taste "Byte Format" ist es möglich das Datenformat (Word Order) zu ändern. Mögliche Formate sind "ABCD" (Little Endian) und "CDAB" (Middle Endian) Speicherung der Änderungen mittels Taste "Speichern". Anwahl und Bestätigung mit Tasten ">" und "OK". Rücksetzen auf die Standardeinstellungen durch Betätigung "setze Standardwerte"

VA 570 Deutsch V1.18 Seite 30 von 44



## 8.3.3.2 Modbus Settings (2001...2005)

Modbus Register	Register Adresse	No.of Byte	Data Type	Description	Default Setting	Read Write	Unit /Comment
2001	2000	2	UInt16	Modbus ID	1	R/W	Modbus ID 1247
2002	2001	2	UInt16	Baudrate	4	R/W	0 = 1200 1 = 2400 2 = 4800 3 = 9600 4 = 19200 5 = 38400 6 = 57600 7 = 115200
2003	2002	2	UInt16	Parity	1	R/W	0 = none 1 = even 2 = odd
2004	2003	2	UInt16	Number of Stopbits		R/W	0 = 1 Stop Bit 1 = 2 Stop Bit
2005	2004	2	UInt16	Word Order	0xABCD	R/W	0xABCD = Big Endian 0xCDAB = Middle Endian

## 8.3.3.3 Values Register (1001 ...1500)

Modbus Register	Register Adresse	No.of Byte	Data Type	Description	Def ault	Read Write	Unit /Comment
1101	1100	4	Float	Flow in m³/h		R	
1109	1108	4	Float	Flow in Nm³/h		R	
1117	1116	4	Float	Flow in m³/min		R	
1125	1124	4	Float	Flow in Nm³/min		R	
1133	1132	4	Float	Flow in ltr/h		R	
1141	1140	4	Float	Flow in Nltr/h		R	
1149	1148	4	Float	Flow in ltr/min		R	
1157	1156	4	Float	Flow in Nltr/min		R	
1165	1164	4	Float	Flow in Itr/s		R	
1173	1172	4	Float	Flow in Nltr/s		R	
1181	1180	4	Float	Flow in cfm		R	
1189	1188	4	Float	Flow in Ncfm		R	
1197	1196	4	Float	Flow in kg/h		R	
1205	1204	4	Float	Flow in kg/min		R	
1213	1212	4	Float	Flow in kg/s		R	
1221	1220	4	Float	Flow in kW		R	

**VA 570 Deutsch V1.18** 

Seite 31 von 44



Modbus Register	Register Adresse	No.of Byte	Data Type	Description	Default	Read Write	Unit /Comment
1269	1268	4	UInt32	Consumption m³ before comma	х	R	
1275	1274	4	UInt32	Consumption Nm³ before comma	х	R	
1281	1280	4	UInt32	Consumption ltr before comma	х	R	
1287	1286	4	UInt32	Consumption Nltr before comma	х	R	
1293	1292	4	UInt32	Consumption of before comma	х	R	
1299	1298	4	UInt32	Consumption Ncf before comma	х	R	
1305	1304	4	UInt32	Consumption kg before comma	х	R	
1311	1310	4	UInt32	Consumption kWh before comma	x	R	
1347	1346	4	Float	Velocity m/s			
1355	1354	4	Float	Velocity Nm/s			
1363	1362	4	Float	Velocity Ft/min			
1371	1370	4	Float	Velocity NFt/min			
1419	1418	4	Float	GasTemp °C			
1427	1426	4	Float	GasTemp °F			

## Hinweis:

- Für DS400 / DS 500 / Handgeräte Modbus Sensor Datentyp
  - "Daten Typ R4-32" entspricht "Data Type Float"
- Für zusätzliche/weitere Modbus Werte siehe VA5xx\_Modbus\_RTU\_TCP\_Installation\_1.06\_DE.doc


#### 8.3.4 Pulse /Alarm

#### Einstellungen → Puls/ Alarm







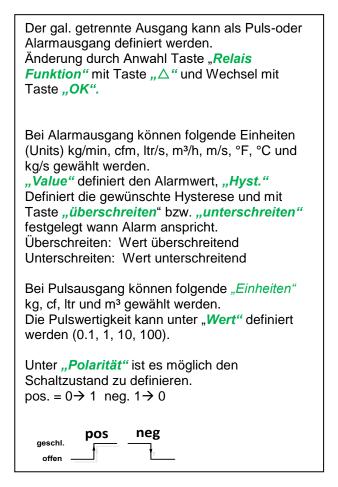

#### 8.3.4.1 Impulsausgang

Es können max. 50 Impulse pro Sekunde ausgegeben werden. Die Ausgabe der Impulse erfolgt verzögert um 1 Sekunde.

Pulswertigkeit	[m³ /h]	[m³/min]	[l/min]
0.1 ltr / Puls	18	0,3	300
1ltr / Puls	180	3	3000
0.1m³ / Puls	18000	300	300000
1 m³ / Puls	180000	3000	3000000

Tabelle 1 Maximale Durchflussmengen für Impulsausgang

Eingaben von Pulswertigkeiten die eine Darstellung für den Messbereichsendwert nicht ermöglichen werden nicht zugelassen. Eingaben werden verworfen und Fehlermeldung angezeigt.

#### 8.3.5 Basis Einstell.

#### 8.3.5.1 Passwort

Einstellungen → Basis Einstell. → Passwort





Um Änderungen vorzunehmen, zuerst einen Menüpunkt mit Taste ">" anwählen und anschließend mit Taste "OK" auswählen

Es kann jederzeit ein/neues Passwort vergeben werden. Dies besteht immer aus 4 Zahlen welche mit Taste ">" ausgewählt und anschließend mit Taste "*OK*" bestätigt werden. Mit Taste "<" wird jeweils letzte Ziffer gelöscht.

Passworteingabe muss zweimalig erfolgen.

Abschließende Übernahme durch Taste "OK"

Passwort bei Auslieferung: 0000 (4 x Null).

#### 8.3.5.2 Sprache

Einstellungen → Basis Einstell. → Sprache



Aktuell sind derzeit 4 Sprachen integriert die mittels Taste ">" ausgewählt werden kann.

Aktivierung der Sprache durch Bestätigung mit Taste "OK".

Verlassen des Menüs bei Anwahl von "zurück" und Bestätigung mit Taste "OK".

#### 8.3.5.3 Display / Touch

#### Einstellungen → Basis Einstell. → Display / Touch





Mit Taste "-" und Tasten "+"kann man die Displayhintergrundhelligkeit verändern. Helligkeitswert wird in Diagramm "Helligkeit" dargestellt.

Mittels Aktivierung von "Abdunkeln nach" und Eingabe einer Zeit wird ein Displaydimming gesetzt.

Mittels "LCD drehen" kann man die Displayanzeige um 180° verdrehen

Bei Aktivierung von "*Tasten gesperrt"* ist die Bedienung des Sensors verhindert/gesperrt.

Entsperren/freischalten der Tastatur ist nur mittels Neustart des Sensors und Aufruf des Bedienungsmenü innerhalb der ersten 10s möglich. Dazu in diesem Zeitraum mittels "OK" das Bedienungsmenü aufrufen.

### 8.3.6 Erweitert


#### Einstellungen → Erweitert



Mit Taste "Werksreset" kann man den Sensor auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.


#### 8.3.7 4 -20mA

#### Einstellungen → 4-20mA

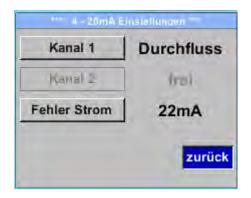

Um Änderungen vorzunehmen, zuerst einen Menüpunkt mit Taste ">" anwählen und anschließend mit Taste "OK" auswählen

#### Einstellungen →4-20mA → Kanal 1

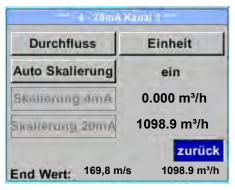





Der 4-20 mA Analogausgang des Sensor VA 570 lässt sich individuell einstellen.

Es besteht die Möglichkeit die Messwerte "Temperatur", "Geschwindigkeit" "Durchfluss" zu wählen und dem Kanal zuzuordnen.

Um Änderungen vorzunehmen den Menüpunkt mit Taste ">" anwählen und anschließend mit Taste "OK" die entsprechende Messgröße auswählen bzw. den 4-20mA Ausgang mit "unused" zu deaktivieren.

Zu der ausgewählten Messgröße können unter "Unit" die entsprechenden Einheiten ausgewählt werden.


Mit Taste ">" anwählen und anschließend mit Taste "OK" die entsprechende Messgröße auswählen.

Hier Beispiel für den Durchfluss, Vorgehen für Strömungsgeschwindigkeit und Temperatur ist analog.

Übernahme der Eingaben durch "Speichern", verwerfen der Änderungen mit "Abbruch".

Mit "zurück" Wechsel in das Einstellungs-Menü.

#### Einstellungen →4-20mA → Kanal 1 → Auto Skalierung

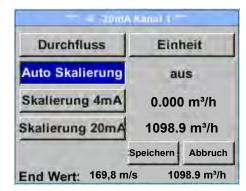





Die Skalierung des 4-20mA kann automatisch mit "Auto Skalierung = ein" oder manuell "Auto Skalierung = aus" erfolgen.

Mit Taste ">" die Anzeige "Auto Skalierung" anwählen und anschließend mit Taste "OK" die

gewünschte Skalierungsmethode auswählen.

"Skalierung 4mA" und "Skalierung 20mA" erlaubt die gewünschte Skalierung zu definieren, Bedingung ist das *Auto Skalierung =aus*.

Mit Taste ">" die Anzeige "Skalierung 4mA" bzw. "Skalierung 20mA" anwählen und anschließend mit Taste "OK" auswählen.


Eingabe erfolgt analog wie voran beschrieben, mittels "*CLR*" kann komplette Eingabe gelöscht werden.

Wird "Auto Skalierung" eingestellt, wird die Skalierung basierend auf Rohrdurchmesser, den für den Sensor max. gültigen Messbereich und Referenzbedingungen berechnet.

Übernahme der Eingaben durch "Speichern", verwerfen der Änderungen mit "Abbruch".

Mit "zurück" Wechsel in das Einstellungs-Menü.

## Einstellungen → 4 -20mA → Fehler Strom

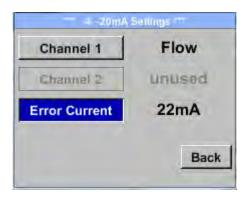

Hiermit wird festgelegt was im Fehlerfall am Analogausgang ausgegeben wird.

- 2 mA Sensorfehler / Systemfehler
- 22 mA Sensorfehler / Systemfehler
- None Ausgabe nach Namur (3.8mA 20.5 mA)
   4mA bis 3.8 mA Messbereichsunterschreitung
   >20mA bis 20.5 mA Messbereichsüberschreitung

Um Änderungen vorzunehmen zuerst einen Menüpunkt "Error Current" mit Taste ">" anwählen und anschließend mit Taste "OK" den gewünschten Mode auswählen

Übernahme der Eingaben durch "Speichern", verwerfen der Änderungen mit "Abbruch".

Mit "zurück" wechsel in das Einstellungs-Menü.

**Hinweis:** Standard Einstellung VA570 für Analogausgang ist Kanal 1: 0...max. Durchfl. [m³/h] Standard Einstellung VA570 mit Optionboard Analogausgang Kanal 1: 0...max. Durchfl. [m³/h] Kanal 2: -20°C ... 100°C]

Für max. Durchfluss siehe Sensorlabel.

**VA 570 Deutsch V1.18** 

Seite 37 von 44

## 8.3.8 VA 570 Info

#### Einstellungen → Info



Kurze Beschreibung der Sensordaten incl. der Kalibrierungsdaten.

Unter **Details** erhält man zusätzlich die Kalibrierbedingungen.

VA 570 Deutsch V1.18 Seite 38 von 44

#### 8.4 MBus

#### 8.4.1 Kommunikationswerte ändern


Die Kommunikationswerte MBus-Adresse sowie die Baudrate können am Sensor(mit Display) sowie mit der CS Service Software (Bestell-Nr. 0554 2007) geändert werden.


#### Einstellungen → M-Bus



#### Einstellungen → M-Bus →Adr

Mögliche Eingabe-Werte sind 1-255 (Auslieferungswert = 1)

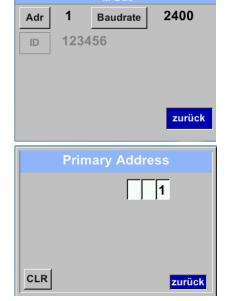

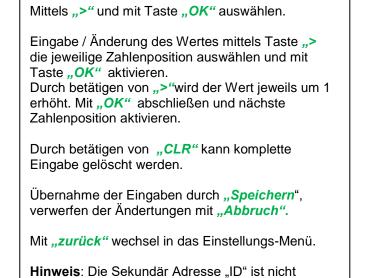

#### Einstellungen → M-Bus → Baudrate

Auswahl-Werte sind 2400, 4800 und 9600 Baud (Auslieferungswert = 2400).



Mittels ">" die Taste "Baudrate" anwählen und anschließend mit Taste "*OK*" auswählen.

änderbar, sie ist fest eingestellt

Eingabe / Änderung des Wertes mittels Taste "OK"


Übernahme der Eingaben durch "Speichern", verwerfen der Ändertungen mit "Abbruch".

Mit "zurück" wechsel in das Einstellungs-Menü.

# Bedienung

#### 8.4.2 Kodierung VIF (Value Information Field)



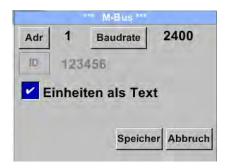

Der Sensor bietet 2 Möglichkeiten für Kodierung des Value Information Field (VIF).

- Primary VIF (Die Einheiten und Multiplikatoren entsprechen MBus Spezifikation Kapitel 8.4.3
- Plain Text VIF (Einheiten werden als ASCCII Zeichen übertragen, somit sind auch Einheiten möglich die nicht in MBus Spezifikation Kapitel 8.4.3 enthalten sind

Download: http://www.m-bus.com/files/MBDOC48.PDF

Umstellung auf Plain Text VIF durch Aktivierung von "Einheiten als Text"

#### 8.4.3 Kommunikations-Grundeinstellungen ab Werk

Primary Adress\*:

Seriennummer des Sensors ID:

Baud rate\*:

Medium\*: abhängig von Medium (Gas oder Compressed Air)

Herstellerkennung: CSI

Primary VIF VIF Kodierung:

Im M-Bus-System können beide Addressen, Primary Adress und ID, automatisch gesucht werden.

#### 8.4.4 Übertragungswerte

Wert 1 mit [Einheit]\*: Verbrauch [m3] Wert 2 mit [Einheit]\*: Durchfluss [m3/h] Wert 3 mit [Einheit]\*: Gastemperatur [°C]

**VA 570 Deutsch V1.18** Seite 40 von 44

<sup>\*</sup>Alle Werte können in der Produktion geändert / voreingestellt werden oder Vorort mit der CS Service Software (Bestell-Nr. 0554 2007) geändert / eingestellt werden



## **Ergänzenden Dokumentation**

## 9 Ergänzende Dokumentation

Zusätzliche Dokumentation für Ex-Version:
 Durchfluß / Verbrauchssonde VA 550 Ex / VA 570 Ex - Ex-Documentation

## **CE Konformität**



# KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

DECLARATION OF CONFORMITY

Wir CS Instruments GmbH We Am Oxer 28c, 24955 Harrislee

Erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt Declare under our sole responsibility that the product

> Verbrauchs-/ Durchflusssensor VA 570 Flow Sensor VA570

den Anforderungen folgender Richtlinien entsprechen:

We hereby declare that above mentioned components comply with requirements of the following EU directives:

Elektromagnetische Verträglichkeit	2014/30/EU
Electromagnic compatibility	2014/30/EC
RoHS (Restriction of certain Hazardous Substances)	2011/65/EC

#### Angewandte harmonisierte Normen:

Harmonised standards applied:

EMV-Anforderungen	EN 55011: 2011-04
EMC requirements	EN 61326-1: 2013-07

Anbringungssjahr der CE Kennzeichnung: 15

Year of first marking with CE Label: 15

Das Produkt ist mit dem abgebildeten Zeichen gekennzeichnet. The product is labelled with the indicated mark. CE

Harrislee, den 19.04.2016

Wolfgang Blessing Geschäftsführer



Notizen



Notizen

VA 570 Deutsch V1.18 Seite 44 von 44