

BEDIENUNGSANLEITUNG

Clamp-On Ultraschall Station / Portable

1 Clamp-On Ultraschall Station / Portable ab Ver. 3.0





2 Rohrabmessungen





WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 70565 Stuttgart

info@molline.de www.molline.de

+49(0)711 35 16 95-20 Geschäftsführer: Frank Molliné Firmensitz: Stuttgart Vaihingen

Registergericht: Stuttgart HRB 723 953 Str.-Nr.: 99032 / 19130 USt-IdNr.: DE 256 406 381

Inhaltsverzeichnis

1 Vorwort 5 2 Zum Aufbau dieser Anleitung 6 3 Clamp-On Ultraschall Station / Portable & Komponenten 7 3.1 Zulassungen / EMV 7 3.2 Lieferumfang Clamp-On Ultraschall Station / Portable Basispaket 8 3.3 Ultraschallwandler 9 3.4 Allgemeine Sicherheitshinweise 10 3.5 Wichtige Nutzungshinweise für Clamp-On Ultraschall Portable 10 4 Messprinzip 11 4.1 Applikationen für 2-Kanal Messumformer 13 5 Clamp-On Ultraschall Station / Portable Schnittstellen 14 5.1 Übersicht Clamp-On Ultraschall Portable 14 5.2 Übersicht Clamp-On Ultraschall Station 15 5.3 Anschlusshinweise 16 6 Bedienung 17 6.1 Bedientasten am Gerät 17 6.2 Grundsätzliche Bedienung/Navigation 17 6.3 Messpfadzuordnung 17 7 Erster Start 18 7.1.1 Einstellung der Anzeigesprache 18 <t< th=""></t<>
2 Zum Aufbau dieser Anleitung 6 3 Clamp-On Ultraschall Station / Portable & Komponenten 7 3.1 Zulassungen / EMV 7 3.2 Lieferumfang Clamp-On Ultraschall Station / Portable Basispaket 8 3.3 Ultraschallwandler 9 3.4 Allgemeine Sicherheitshinweise 10 3.5 Wichtige Nutzungshinweise für Clamp-On Ultraschall Portable 10 4 Messprinzip 11 4.1 Applikationen für 2-Kanal Messumformer 13 5 Clamp-On Ultraschall Station / Portable Schnittstellen 14 5.1 Übersicht Clamp-On Ultraschall Portable 14 5.2 Übersicht Clamp-On Ultraschall Station 15 5.3 Anschlusshinweise 16 6 Bedienung 17 6.1 Bedientasten am Gerät 17 6.2 Grundsätzliche Bedienung/Navigation 17 6.3 Messpfadzuordnung 17 7 Erster Start 18 7.1.1 Einstellung der Anzeigesprache 18 7.1.2 Navigation zum Hauptmenü 18 <
3 Clamp-On Ultraschall Station / Portable & Komponenten .7 3.1 Zulassungen / EMV .7 3.2 Lieferumfang Clamp-On Ultraschall Station / Portable Basispaket .8 3.3 Ultraschallwandler .9 3.4 Allgemeine Sicherheitshinweise .10 3.5 Wichtige Nutzungshinweise für Clamp-On Ultraschall Portable .10 4 Messprinzip .11 4.1 Applikationen für 2-Kanal Messumformer .13 5 Clamp-On Ultraschall Station / Portable Schnittstellen .14 5.1 Übersicht Clamp-On Ultraschall Portable .14 5.2 Übersicht Clamp-On Ultraschall Station .15 5.3 Anschlusshinweise .16 6 Bedientasten am Gerät .17 6.1 Bedientasten am Gerät .17 6.2 Grundsätzliche Bedienung/Navigation .17 6.3 Messpfadzuordnung .17 7.1 Grundlegende Einstellungen, Navigation zum Hauptmenü .18 7.1.1 Einstellung der Anzeigesprache .18 7.1.2 Navigation zum Hauptmenü .18 <td< td=""></td<>
3.1 Zulassungen / EMV 7 3.2 Lieferumfang Clamp-On Ultraschall Station / Portable Basispaket 8 3.3 Ultraschallwandler 9 3.4 Allgemeine Sicherheitshinweise 10 3.5 Wichtige Nutzungshinweise für Clamp-On Ultraschall Portable 10 4 Messprinzip 11 4.1 Applikationen für 2-Kanal Messumformer 13 5 Clamp-On Ultraschall Station / Portable Schnittstellen 14 5.1 Übersicht Clamp-On Ultraschall Portable 14 5.2 Übersicht Clamp-On Ultraschall Station 15 5.3 Anschlusshinweise 16 6 Bedienung 17 6.1 Bedientasten am Gerät 17 6.2 Grundsätzliche Bedienung/Navigation 17 6.3 Messpfadzuordnung 17 7 Erster Start 18 7.1 Grundlegende Einstellungen, Navigation zum Hauptmenü 18 7.1.2 Navigation zum Hauptmenü 18 7.1.3 Einstellung der Uhrzeit und des Datums 19 8 Messen mit dem Clamp-On Ultraschall Station /
3.2 Lieferumfang Clamp-On Ultraschall Station / Portable Basispaket
3.3 Ultraschallwandler
3.4 Allgemeine Sicherheitshinweise 10 3.5 Wichtige Nutzungshinweise für Clamp-On Ultraschall Portable 10 4 Messprinzip 11 4.1 Applikationen für 2-Kanal Messumformer 13 5 Clamp-On Ultraschall Station / Portable Schnittstellen 14 5.1 Übersicht Clamp-On Ultraschall Portable 14 5.2 Übersicht Clamp-On Ultraschall Station 15 5.3 Anschlusshinweise 16 6 Bedienung 17 6.1 Bedientasten am Gerät 17 6.2 Grundsätzliche Bedienung/Navigation 17 6.3 Messpfadzuordnung 17 7 Erster Start 18 7.1 Grundlegende Einstellungen, Navigation zum Hauptmenü 18 7.1.2 Navigation zum Hauptmenü 18 7.1.3 Einstellung der Uhrzeit und des Datums 19 8 Messen mit dem Clamp-On Ultraschall Station / Portable 20
3.5 Wichtige Nutzungshinweise für Clamp-On Ultraschall Portable. 10 4 Messprinzip. 11 4.1 Applikationen für 2-Kanal Messumformer 13 5 Clamp-On Ultraschall Station / Portable Schnittstellen 14 5.1 Übersicht Clamp-On Ultraschall Portable 14 5.2 Übersicht Clamp-On Ultraschall Portable 14 5.3 Anschlusshinweise. 16 6 Bedienung. 17 6.1 Bedientasten am Gerät 17 6.2 Grundsätzliche Bedienung/Navigation 17 6.3 Messpfadzuordnung. 17 7 Erster Start. 18 7.1 Grundlegende Einstellungen, Navigation zum Hauptmenü 18 7.1.1 Einstellung der Anzeigesprache. 18 7.1.2 Navigation zum Hauptmenü 18 7.1.3 Einstellung der Uhrzeit und des Datums. 19 8 Messen mit dem Clamp-On Ultraschall Station / Portable 20
4 Messprinzip 11 4.1 Applikationen für 2-Kanal Messumformer 13 5 Clamp-On Ultraschall Station / Portable Schnittstellen 14 5.1 Übersicht Clamp-On Ultraschall Portable 14 5.2 Übersicht Clamp-On Ultraschall Portable 14 5.2 Übersicht Clamp-On Ultraschall Station 15 5.3 Anschlusshinweise 16 6 Bedienung 17 6.1 Bedientasten am Gerät 17 6.2 Grundsätzliche Bedienung/Navigation 17 6.3 Messpfadzuordnung 17 7 Erster Start 18 7.1 Grundlegende Einstellungen, Navigation zum Hauptmenü 18 7.1.1 Einstellung der Anzeigesprache 18 7.1.2 Navigation zum Hauptmenü 18 7.1.3 Einstellung der Uhrzeit und des Datums 19 8 Messen mit dem Clamp-On Ultraschall Station / Portable 20
4.1 Applikationen für 2-Kanal Messumformer 13 5 Clamp-On Ultraschall Station / Portable Schnittstellen 14 5.1 Übersicht Clamp-On Ultraschall Portable 14 5.2 Übersicht Clamp-On Ultraschall Station 15 5.3 Anschlusshinweise 16 6 Bedienung 17 6.1 Bedientasten am Gerät 17 6.2 Grundsätzliche Bedienung/Navigation 17 6.3 Messpfadzuordnung 17 7 Erster Start 18 7.1.1 Grundlegende Einstellungen, Navigation zum Hauptmenü 18 7.1.2 Navigation zum Hauptmenü 18 7.1.3 Einstellung der Uhrzeit und des Datums 19 8 Messen mit dem Clamp-On Ultraschall Station / Portable 20
5 Clamp-On Ultraschall Station / Portable Schnittstellen 14 5.1 Übersicht Clamp-On Ultraschall Portable 14 5.2 Übersicht Clamp-On Ultraschall Station 15 5.3 Anschlusshinweise 16 6 Bedienung 17 6.1 Bedientasten am Gerät 17 6.2 Grundsätzliche Bedienung/Navigation 17 6.3 Messpfadzuordnung 17 7 Erster Start 18 7.1 Grundlegende Einstellungen, Navigation zum Hauptmenü 18 7.1.1 Einstellung der Anzeigesprache 18 7.1.2 Navigation zum Hauptmenü 18 7.1.3 Einstellung der Uhrzeit und des Datums 19 8 Messen mit dem Clamp-On Ultraschall Station / Portable 20
5.1 Übersicht Clamp-On Ultraschall Portable 14 5.2 Übersicht Clamp-On Ultraschall Station 15 5.3 Anschlusshinweise 16 6 Bedienung 17 6.1 Bedientasten am Gerät 17 6.2 Grundsätzliche Bedienung/Navigation 17 6.3 Messpfadzuordnung 17 7 Erster Start 18 7.1 Grundlegende Einstellungen, Navigation zum Hauptmenü 18 7.1.1 Einstellung der Anzeigesprache 18 7.1.2 Navigation zum Hauptmenü 18 7.1.3 Einstellung der Uhrzeit und des Datums 19 8 Messen mit dem Clamp-On Ultraschall Station / Portable 20
5.2 Übersicht Clamp-On Ultraschall Station 15 5.3 Anschlusshinweise 16 6 Bedienung 17 6.1 Bedientasten am Gerät 17 6.2 Grundsätzliche Bedienung/Navigation 17 6.3 Messpfadzuordnung 17 7 Erster Start 18 7.1 Grundlegende Einstellungen, Navigation zum Hauptmenü 18 7.1.1 Einstellung der Anzeigesprache 18 7.1.2 Navigation zum Hauptmenü 18 7.1.3 Einstellung der Uhrzeit und des Datums 19 8 Messen mit dem Clamp-On Ultraschall Station / Portable 20
5.3 Anschlusshinweise. 16 6 Bedienung. 17 6.1 Bedientasten am Gerät 17 6.2 Grundsätzliche Bedienung/Navigation 17 6.3 Messpfadzuordnung. 17 7 Erster Start. 18 7.1 Grundlegende Einstellungen, Navigation zum Hauptmenü 18 7.1.1 Einstellung der Anzeigesprache 18 7.1.2 Navigation zum Hauptmenü 18 7.1.3 Einstellung der Uhrzeit und des Datums. 19 8 Messen mit dem Clamp-On Ultraschall Station / Portable 20
6 Bedienung. 17 6.1 Bedientasten am Gerät 17 6.2 Grundsätzliche Bedienung/Navigation 17 6.3 Messpfadzuordnung. 17 7 Erster Start. 18 7.1 Grundlegende Einstellungen, Navigation zum Hauptmenü 18 7.1.1 Einstellung der Anzeigesprache. 18 7.1.2 Navigation zum Hauptmenü 18 7.1.3 Einstellung der Uhrzeit und des Datums. 19 8 Messen mit dem Clamp-On Ultraschall Station / Portable 20
6.1Bedientasten am Gerät176.2Grundsätzliche Bedienung/Navigation176.3Messpfadzuordnung177Erster Start187.1Grundlegende Einstellungen, Navigation zum Hauptmenü187.1.1Einstellung der Anzeigesprache187.1.2Navigation zum Hauptmenü187.1.3Einstellung der Uhrzeit und des Datums198Messen mit dem Clamp-On Ultraschall Station / Portable20
6.2Grundsätzliche Bedienung/Navigation176.3Messpfadzuordnung177Erster Start187.1Grundlegende Einstellungen, Navigation zum Hauptmenü187.1.1Einstellung der Anzeigesprache187.1.2Navigation zum Hauptmenü187.1.3Einstellung der Uhrzeit und des Datums198Messen mit dem Clamp-On Ultraschall Station / Portable20
6.3 Messpfadzuordnung. 17 7 Erster Start. 18 7.1 Grundlegende Einstellungen, Navigation zum Hauptmenü 18 7.1.1 Einstellung der Anzeigesprache 18 7.1.2 Navigation zum Hauptmenü 18 7.1.3 Einstellung der Uhrzeit und des Datums. 19 8 Messen mit dem Clamp-On Ultraschall Station / Portable 20
 7 Erster Start
 7.1 Grundlegende Einstellungen, Navigation zum Hauptmenü
 7.1.1 Einstellung der Anzeigesprache
 7.1.2 Navigation zum Hauptmenü
7.1.3 Einstellung der Uhrzeit und des Datums
8 Messen mit dem Clamp-On Ultraschall Station / Portable
8.1 Vorbereitung der Messung / Montageort
8.1.1 Ein- und Auslaufstrecken
8.1.2 Grundsätzliches zur Ultraschallwandlermontage
8.1.3 Ultraschallsensor Montage auf horizontalen Rohrleitungen
8.1.4 Ultraschallwandler auf unebenen Flächen
8.2 Grundsätzliches zur Parametrierung
8.3 Parametrierung mit dem Quick-Setup
8.4 Sensormontage/Sensorabstand
8.4.1 Aufbau Ultraschallsensor
8.4.2 Installationsmöglichkeiten / Montage-Typen
8.4.3 Auswahl des Wandlertypen
8.4.4 Auswahl des Montagetypen
8.4.5 Auswahl Montageschiene
8.4.6 Auswahl Koppelmittel
8.4.7 Befestigung Wandler
8.4.8 Montage der Ultraschallwandler nach der V- oder W-Methode 33
8.4.8.1 Montage festinstalliert

8.4.8.2 Montage portabel	36
8.4.9 Montage der Ultraschallwandler nach der Z-Methode	
8.4.10 Montage Ultraschallwandler mit zwei Montageschienen	40
8.4.10.1 Montage Z-Modus mit zwei Schienen	40
8.4.10.2 Montage bei großen Abständen	41
8.4.11 Montage der Ultraschallwandler bei zwei gekreuzten Messpfaden. 4	12
8.5 Alternativer Sensorabstand	
8.6 Nullpunkt-Abgleich	43
8.7 Signal Optimierung	45
8 7 1 Aufruf Signal Optimierung	45
8 7 2 Funktionsweise Signal Optimierung	45
873 Gain-Optimierung	46
874 Zero-Ontimierung	46
9 Die Wärmemengenmessung	40 47
0 1 Finführung	<i>47</i> <i>1</i> 7
9.2 Installation der Pt100	
9.2 Parametrierung der der Pt100 für die Wärmemengenmessung	0+ ۱۵
10 Messfenster des Clamp On Ultraschall Station / Portable	4 9 50
10 Messiensier des Clamp-On Oltraschall Station / Foltable	50
10.1 Die Ropizelle	50
10.2 Messiensier "Durchnuss 1	51
10.3 Das Messienster "Durchnuss 2	
10.4 Das Messienster "Warmemenge	
10.5 Passwortschutz	54
10.6 Die Messfenster des 2-Kanal Clamp-On Ultraschall Station	55
11 Das Hauptmenu (komplettes Menu)	56
11.1 Laden, Speichern und Verwalten von Parameterdaten	56
11.2 Die Rohr-Parameter	58
11.3 Die Medium-Parameter	59
11.4 Die Wandler-Parameter	60
11.5 Parametrierung der Ein- und Ausgänge	61
11.5.1 Parametrierung der 4-20mA Ausgänge	61
11.5.2 Parametrierung des Relais	64
11.5.3 Parametrierung des Impulsausgang	65
11.5.4 Impuls-Overflow-Error; IOE	66
11.6 Serielle Kommunikation, Modbus, MBus & Logger	66
11.6.1 Die serielle Datenübertragung	66
11.6.2 Modbus	68
11.6.3 MBus	69
11.6.4 Der Daten-Logger	70
11.6.4.1 Freischalten des Loggers	70
11.6.4.2 Verwaltung und Struktur von Log-Daten	71
11.6.4.3 Starten einer zeitgesteuerten Datenaufzeichnung	72
11.6.4.4 Abbrechen einer zeitgesteuerten Datenaufzeichnung	73
11.6.4.5 Quick-Logger	74
11.6.4.6 WakeUp-Logger	74
11.6.4.7 Energiesparmodus	75

11.7 Die Systemeinstellungen	75
11.7.1 Ändern der Zeit und des Datums	76
11.7.2 Ändern der Anzeigebeleuchtung	76
11.7.3 Ändern der Menüsprache	77
11.7.4 Systemtest	77
11.7.5 Systeminformation	78
11.7.6 System Reset	78
11.8 Einheitenauswahl	79
11.9 Kalibrierung	80
11.9.1 Durchfluss-Offset	80
11.9.2 Paarung / Abgleich der Pt100	80
11.9.3 Pt100 Offset	80
11.9.4 Parametrierung einer Fließgeschwindigkeits-Kennlinie	81
11.9.5 Temperaturkompensation	81
11.9.6 Kalibrierung der Analogausgänge	82
11.10 Sonstige Parameter	83
11.10.1 Dämpfung & Burnout	83
11.10.2 Schwellwert Durchfluss	84
11.10.3 Nullpunkt	84
11.10.4 Die Totalisatoren (Zähler)	85
11.10.5 Rohrrauheit	86
11.10.6 Sensortest	86
12 Zusätzliche Informationen zur Hardware	88
12.1 Hardware- und Software Reset	88
12.2 Datenexport und -import	89
13 Impulsausgänge aktiv/passiv	90
13.1 RS232 / RS485 Schnittstellen	91
14 Tipps und Tricks	92
14.1 Messung von Flüssigkeitsgemischen	92
14.2 Durchflussmessung bei unbekannten Fluiden	94
15 Fehleranalyse, Fehlerbehebung	96
15.1 Das Oszilloskop-Fenster	97
15.2 Signalanalyse	98
15.2.1 Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)	99
15.2.2 Signalschärfe	101
15.2.3 Signalentflechtung auf kleinen Rohrleitungen	102
15.2.4 Die Autowindow Funktion / AFC-Technologie	103
15.3 Das Diagnosefenster des Clamp-On Ultraschall Station / Portable	105
15.4 Was tun wenn die Leitung nicht vollständig gefüllt ist	106
Anhang A – Stoffdaten	107
Annang C – Modbus Registerübersicht	112
Annang D – Upersicht uber die Wandlertypen	114
	116
Ubersicht Kohrabmessungen	120

1 Vorwort

Willkommen im Team der Clamp-On-Anwender und herzlichen Dank für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Erwerb des Clamp-On entgegengebracht haben.

Clamp-On wurde nach dem KISS Prinzip gestaltet, "Keep it safe and simple".

Das bedeutet für Sie, maximale Benutzerfreundlichkeit gepaart mit optimaler Messsicherheit.

Diesem Anspruch gerecht zu werden und weiterhin aufrecht zu halten ist das gesteckte Ziel des Clamp-On Teams. Das Produkt stetig zu optimieren und weiter zu entwickeln bereitet uns viel Freude.

Sie an unserer Freude teilhaben zu lassen ist Teil der Philosophie.

Clamp-On ist für Sie und uns ein wichtiges Produkt und nicht irgendeines unter vielen.

Durch Ihre kompetenten Anregungen und Produktvorschläge haben Sie den Clamp-On mit gestaltet und zum Erfolg geführt.

Zögern Sie nicht und lassen Sie uns an Ihren Produkterfahrungen teilhaben.

Und nun viel Freude und Erfolg mit Ihrem Clamp-On!



2 Zum Aufbau dieser Anleitung

Sie haben wenig Zeit zum Lesen, nutzen Sie die Ampel! Neben Kapiteln finden Sie rote, orange oder grüne Punkte. Sie helfen Ihnen einen schnellen Einstieg in das Clamp-On Ultraschall Station / Portable zu finden



Einsteiger?

Sie haben noch nie mit einem Ultraschallmessgerät gearbeitet? Starten Sie bitte vom ersten Kapitel ausgehend, Sie werden Schritt für Schritt in die Ultraschallmesstechnik eingeführt.

Fortgeschrittener?

Sie haben bereits vereinzelt mit Ultraschall Messgeräten zu tun gehabt? → Starten Sie bitte ab dem Kapitel 8.3 "Quicksetup" Starten Sie mit den Kapiteln mit dem Orangen Punkt und lesen bei Bedarf die Kapitel mit dem grünen Punkt.

Profi?

Sie haben bereits einschlägige Erfahrung mit Ultraschall Messsystemen? →Starten Sie mit der Clamp-On Ultraschall Station / Portable Kurzanleitung (separates Beiblatt)

→Lesen Sie bei Bedarf zusätzlich mit dem grünen Punkt gekennzeichnete Kapitel dieser Anleitung



Die mit dem Ausrufekennzeichen gekennzeichneten Felder erhalten wichtige Informationen zu Eckdaten und Betrieb des Gerätes.



Die mit einem i gekennzeichneten Feldern erhalten ergänzende und hilfreiche Informationen.

Die Bedienungsanleitung beschreibt die Funktion sowohl von Clamp-On Ultraschall Portable als auch von Clamp-On Ultraschall Station in 1-Kanal und 2-Kanal Ausführung. Neben den Kapiteln finden Sie den Geräten entsprechende Piktogramme. Damit wird angezeigt, für welches der Geräte das Kapitel zutrifft.



Clamp-On Ultraschall Portable tragbares Gerät (portable)

Clamp-On Ultraschall Station stationäres Gerät 1CH = 1Kanal ; 2CH = 2 Kanal

3 Clamp-On Ultraschall & Komponenten 📰 🔝

Clamp-On Ultraschall Station / Portable in Stichpunkten:

- Clamp-On Ultraschall Station / Portable ist ein Aufschnall- Ultraschall-Durchflussmesser f
 ür das Messen von Fl
 üssigkeiten in gef
 ülten Rohrleitungen.
- Clamp-On Ultraschall Station / Portable arbeitet nach dem Ultraschall-Laufzeitdifferenzverfahren.
- Die Wärmemengenmessung ist standardmäßig enthalten. Aufschnall-Temperaturfühler Pt100 sind optional erhältlich.
- Die Spannungsversorgung erfolgt über integriertem AC- Netzteil. Optional ist auch ein DC- Netzteil erhältlich.
- Es kann an Rohrleitungsdurchmessern von DN10 bis DN6000 gemessen werden (abhängig vom eingesetzten Sensor).
- Temperaturbereich (Medium): -40°C bis +150°C (entspricht dem Einsatzbereich der Ultraschallsensoren).
- Clamp-On Ultraschall Station / Portable stellt einen potentialfreien Ausgang (Relais), zwei 4-20mA Ausgänge (aktiv oder passiv) und einen Impulsausgang (bei Clamp-On Ultraschall Station universell parametrierbar) zur Verfügung.
- Das stationäre **Clamp-On Ultraschall Station** kann optional mit einer RS232 oder RS485 Schnittstellenkarte als auch mit zwei zusätzlichen Analogeingängen ausgerüstet werden.

3.1 Zulassungen / EMV



Clamp-On Ultraschall Station / Portable stimmt mit den folgenden Richtlinien und Standards überein:

2014/35/EU Low voltage directive 2014/30/EU Electromagnetic compatibility

Prüfspezifikationen

EN 55011 (2011-04) EN 61000-4-2 (2009-12) EN 61000-4-3 (2011-04) EN 61000-4-4 (2013-04) EN 61000-4-5 (2015-03) EN 61000-4-6 (2014-08) EN 61000-4-8 (2010-11) EN 61000-4-11 (2005-02)

Prüfanforderung

EN 61000-6-1 (2016-05) EN 61000-6-3 (2011-09)



i

Anhang.

Optional sind weitere Ultraschallwandler für größere/kleinere Rohrgrößen genauso verfügbar wie Aufschnalltemperaturfühler. Für das Clamp-On Ultraschall können optional Zusatzboards, wie die RS232/RS485-Board oder das Analogeingangs-Board bestückt werden. Für weitere Informationen finden Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner unter <u>www.molline.de</u> oder telefonisch unter +49 (0)711 35 16 95-20. Eine Übersicht über Zubehörteile und verfügbare Wandler befindet sich im



Abbildung 1: Clamp-On Ultraschall Station / Portable – Montierte Ultraschallwandler und Messumformer; links: Clamp-On Ultraschall Station, rechts: Clamp-On Ultraschall Portable

Ihr Clamp-On Ultraschall Station / Portable besteht im Wesentlichen aus den auf Ihrer Rohrleitung montierten Ultraschallwandlern und dem Messumformer. Der Messumformer führt die Signalverarbeitung durch und stellt dem Benutzer die Messergebnisse zur Verfügung. Die Ultraschallwandler formen die elektrische Energie in kinetische Energie (akustische Welle) um, der Ultraschallwandler kann auch akustische Wellen empfangen und diese in elektrische Energie wandeln. Eine Übersicht über die verfügbaren Wandler befindet sich im Anhang.

Die Ultraschallwandler werden auf die Rohrleitung montiert und erzeugen und empfangen die Ultraschallsignale, mittels derer der Durchfluss im Messumformer bestimmt wird.



Bedingt durch das Messprinzip ist jeder Messumformer zumindest mit einem Paar Ultraschallwandlern (A & B) ausgestattet. Achten Sie beim Anschluss der Ultraschallwandler auf deren Ausrichtung in Bezug zur Strömungsrichtung. Beim Clamp-On Ultraschall (Schraubklemmen) müssen zusätzlich die Schlaufe durch den Ferrit als auch die korrekte

(+) = rotes Kabel (Seele) (-) = schwarzes Kabel (Schirm)

Polarität beachtet werden:



UP-Ultraschallwandler (strömungs-aufwärts sitzender Wandler): Der in Fließrichtung zuerst angeströmte Ultraschallwandler (UP-Anschluss).

DOWN- Ultraschallwandler (strömungs-abwärts sitzender Wandler):

Der in Strömungsrichtung hinter dem UP-Wandler positionierte Ultraschallwandler wird mit dem DOWN-Anschluss verbunden.

3.4 <u>Allgemeine Sicherheitshinweise</u>

- Die Betriebstemperatur des Messumformers von -20°C bis 60°C darf weder unter- noch überschritten werden!
- Die Ultraschallsensoren sind empfindlich gegenüber starken mechanischen Stößen (ggf. irreparablen Schaden)!
- Der Messumformer nebst Wandlern ist generell nicht für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen zugelassen (fordern Sie gegebenenfalls die Dokumente für die ATEX-Ausrüstung an).
- Die Ultraschallsensoren dürfen nicht außerhalb der für Sie vorgesehenen zulässigen Temperaturen betrieben werden!
- Schützen Sie den Messumformer vor Stößen
- Vermeiden Sie Kabelknicke an den Sensorkabeln.
- Achten Sie auf die geeignete Stromversorgung.
- Das Netzteil des Clamp-On Portable ist nicht gegen Feuchtigkeit geschützt. Benutzen Sie es nur in trockenen Räumen.
- Vergewissen Sie sich vor dem Anschluss des Clamp-On Station an Ihre Stromversorgung, dass diese deaktiviert ist (z.B. Sicherung aus).

3.5 <u>Wichtige Nutzungshinweise für</u> <u>Clamp-On Ultraschall Portable</u>



Das Steckernetzteil ist nur für den Betrieb in geschlossenen Räumen geeignet! Bei mechanischer oder elektrischer Beschädigungen des Steckernetzteils oder des 230V Kaltgerätenetzkabels müssen diese jeweils vollständig ersetzt werden! Clamp-On Ultraschall Portable ist mit einem Lithium-Ionen-Akku (Li-Ion 6000 mAh) ausgestattet. Diese Akkuleistung ist ausreichend für ca. 22 Stunden netzunabhängigen Betrieb.

- ➔ Bei längerer Nichtbenutzung des Clamp-On Ultraschall Portable, laden Sie den Akku mindestens alle 3…6 Monate einmal auf.
- ➔ Das Clamp-On Ultraschall Portable ist mit einem Tiefentladeschutz versehen. Bevor sich das Gerät automatisch abschaltet werden Sie über ein PopUp informiert.
- → Wenn alle 3 Balken der Akkuanzeige erscheinen, sollte das Clamp-On Ultraschall Portable nicht mit dem Netzteil verbunden werden, um eine Überbeanspruchung des Akkus zu vermeiden. Ein dauerhafter Netzanschluss im Fall von Langzeitmessungen ist jedoch möglich.



Clamp-On Portable ist mit einer Schnellladefunktion ausgestattet. Die Schnellladefunktion wird automatisch aktiviert, nachdem Clamp-On Portable mit dem Netzteil verbunden wurde, bis ein Ladezustand von 80 % erreicht ist. Damit kann das Gerät innerhalb kürzester Zeit wieder netzunabhängig betrieben werden.

Allgemeine Informationen zum Akkuladezustand:

F	Akku lädt
	50-100%
	25-49%
	10-25%
!]	<10%



Das Ausrufezeichen in der Akku Anzeige erscheint bei zu geringer Ladung und wenn Clamp-On Portable den Ladestand berechnet. Nachdem Clamp-On Portable den Ladestand errechnet hat, erlischt nach ca. 1 Minute das Ausrufezeichen. Bleibt das Ausrufezeichen bestehen, dann besitzt der Akku tatsächlich eine Kapazität <10%.

Erscheint ein "x" im Akku Symbol, dann bedeutet das, dass der Akku defekt ist, oder ein Fehler in der Ladeschaltung vorhanden ist. Wird das Symbol auch nach einem Neustart des Clamp-On Portable angezeigt, kontaktieren Sie bitte Molliné.

4 Messprinzip





Messprinzip: Ultraschall-Laufzeitdifferenzverfahren (Clamp-On)

Dazu werden zwei Ultraschallwandler von außen auf die Rohrleitung montiert und mit der Auswerteelektronik verbunden.

Die Ultraschallwandler arbeiten wechselseitig als Sender und Empfänger und senden sich Ultraschallsignale zu. Diese Signale werden durch die Mediumsströmung beschleunigt bzw. gebremst. Die dadurch entstehende Differenz in den beiden Signallaufzeiten ist proportional zur Fließgeschwindigkeit und wird zusammen mit der Rohrleitungsgeometrie zur präzisen Berechnung des Durchflusses verwendet.

Π.

Signalauswertung mittels Kreuzkorrelation:

Die Signalauswertung arbeitet auf Basis eines auf Kreuzkorrelation basierenden Verfahrens, was eine Signalerkennung auch bei geringem Signal/Rauschabstand ermöglicht. Auf Grund der hochwertigen Signalauswertung sind auch Messungen bei Gaseintrag oder Feststoffbelastung des Mediums in gewissen Grenzen möglich.

Berechnung der mittleren Fließgeschwindigkeit:

Berechnung des Volumenstromes:

$$v = L \frac{(\Delta t)}{t_2 \cdot t_1 \cdot 2\cos\alpha} \cdot k_{\text{Re}} \qquad \qquad Q = L \frac{(\Delta t)}{t_2 \cdot t_1 \cdot 2\cos\alpha} \cdot k - \frac{D_2}{4} \cdot \pi$$

Integrierte Reynolds-Kompensation (k_{Re}):

Das Laufzeitdifferenzverfahren ermöglicht die Bestimmung der mittleren Fließgeschwindigkeit entlang des Messpfades. Die mittlere Fließgeschwindigkeit über den Rohrquerschnitt kann mittels eines von der Reynoldszahl abhängigen Kompensationsfaktors bestimmt werden.

Die Reynoldszahl wird iterativ über die aktuelle Fließgeschwindigkeit, den Rohrdurchmesser und der kinematischen Viskosität des Fluid bestimmt. Die Daten sind für die Fluide der geräteinternen Stoffdatenbank hinterlegt.

Die Parametrierung eines benutzerdefinierten Mediums ist möglich. Hierfür müssen die Schallgeschwindigkeit (kann durch iterative Näherung praktisch ermittelt werden, siehe 14.2) und die kinematische Viskosität parametriert werden. Für die Wärmemengenbestimmung ist zusätzlich die Eingabe von Dichte und Wärmekapazität notwendig.

$$\operatorname{Re} = \frac{\overline{\rho \cdot v} \cdot D}{\mu} = \frac{v \cdot D}{v}$$

Re… Reynoldszahl, v… Fließgeschwindigkeit, D… Durchmesser, μυρ… Dichte,

µ... dynamische Viskosität,

u... kinematische Viskosität,

Integrierte Temperaturkompensation / Automatic Fluid Control (AFC):

Verändert sich die Schallgeschwindigkeit der Flüssigkeit (Temperaturbedingt oder bei Wechsel des Mediums) werden die Änderungen des Winkels und der Pfadlänge automatisch angepasst. Abweichungen vom Idealpfad und daraus möglicherweise resultierende Messunsicherheiten werden ohne mechanisches Verschieben der Wandler durch einen vom Clamp-On Ultraschall Station / Portable ermittelten Korrekturfaktor (qp-Faktor) kompensiert.

Norm:

Als Berechnungsgrundlage dient die der VDI/VDE- zugrunde liegende Richtlinie 2642 von "Ultraschall Durchflussmessungen von Fluiden in voll durchströmten Rohrleitungen" (12/1996)

4.1 Applikationen für 2-Kanal Messumformer

Der Clamp-On Ultraschall Station 2-Kanal Messumformer ermöglicht die Umsetzung besonderer Messanforderungen bei speziellen Applikationen. Diese werden im Folgenden kurz schematisch beschrieben.



Es können zwei Messpfade separat an zwei unterschiedlichen Messpunkten betrieben werden. Neben den separaten Resultaten beider Messstellen (CH1 oder CH2) wird ebenfalls die Summe, die Differenz, als auch der Mittelwert beider Messpfade gebildet (CH1+CH2, CH1-CH2, (CH1+CH2)/2).



Die Mittelwertbildung ist insbesondere für die Nutzung beider Messpfade an einer Messstelle gedacht. Diese Nutzung ermöglicht eine Erhöhung der Messgenauigkeit und die Reduzierung der Auswirkungen von Querströmungen.



Die Wärmemengenbestimmung ist auf die Verwendung von zwei Messpfaden an einer Messstelle beschränkt (nur Anschlussmöglichkeiten für ein Paar Pt100). Die Berechnung erfolgt nur für (CH1+CH2)/2. Eine separate Berechnung nur für CH1 oder CH2 ist nicht vorgesehen.



Be	zeichnung	Beschreibung		
1	UP/ DWN	BNC-Buchsen zum Anschließen der Wandler		
2	Relais/ Impuls	4-Pol Mini DIN Buchse: Relaisanschluss (passiv, potentialfrei); Digitalausgang (Open Collector: 20, 40, 60, 100, 260, 500 ms Rechteck Impulse)		
3	T1/T2	6-Pol Mini DIN Buchse: 1 Paar 3-Leiter Pt100 (Wärme-Mengenmessung):		
4	Analog Out	2 Analogausgänge: 4…20mA Einheitssignal, 24VDC, aktiv (optional passiv) ab CTRL 2.1 gemäß Namur NE43 (3.8-20.5 mA)		
5	RESET Hardware-Neustart (Re-Initialisierung)			
6	USB	Mini USB Typ B Buchse, Zugriff auf die interne SD-Speicherkarte (Unter Windows: Automatische Detektion als Massenspeicher)		
7	Power	Schaltnetzteil: 19 V/DC, 3,42 A		



Be	Bezeichnung Anschluss Beschreibung				
	UP1	Ultraschallwandler für Messpfad 1			
1	DWN1	(+) = rotes Kabel (Seele), (-) = schwarzes Kabel (Schirm)			
	UP2	Ultraschallwandler für Me	esspfad 2		
	DWN2	Nur 2-Kanalmessumfor	Nur 2-Kanalmessumformer		
2	RS232 /	optional + nachrüstbar (A	Aufsteckplatine für Stiftleisten X1 & X2)		
	RS485	Datenübertragung via se	rielle Kommunikation oder Modbus		
	PT100 – 1	Anschluss für 3-Leiter Pt	100		
3	(T _{Eingang})	W-Klemmen: Sense-Lei	tungen (Kabel gleicher Polarität / Farbe)		
5	PT100 – 2	R-Klemme: GND-Leitung	g (anderstarbiges Kabel).		
	T _{Ausgang}	Für 3-Leiter Pt100, Überbrückung der Sense-Anschlüsse.			
4	REL	Relaisanschluss, passiv,	potentialfrei		
5	ANA 1 IN Analogeingänge: 420mA Einheitssignal, 24VDC, aktiv (optional pas				
5					
ANA 1 OUT Analogausgänge: 420mA Einheitssignal, 24VDC, aktiv (option					
0	ANA 2 OUT	ab CTRL 2.1 gemäß Namur NE43 (3.8-20.5 mA)			
7	IMP 1 Digitalausgänge: Impulse (20, 40, 60, 100, 260, 500ms)				
/ IMP 2 IMP2 nur bei 2 Kanal-Messumformer belegt					
8	RESET	Hardware-Neustart (Re-Initialisierung)			
Q USB Mini USB Typ B Buchse, Zugriff auf die interne SD-Speicherkarte					
5		(Unter Windows: Automatische Detektion als Massenspeicher)			
10	DIP 1 DO	DIP Schalter für aktiv/	passiv Konfiguration von IMP1 und IMP2		
10	DIP 2 DO	IMP2 nur bei 2 Kanal-Messumformer belegt			
PE N L1 Zwei Netzteil-Varianten verfügbar:			n verfügbar:		
	V+ V-	Wechselspannung 902	240 V/AC, Gleichspannung 18…36 V/DC		

5.3 Anschlusshinweise



Um Zugang zum Kabelraum des Clamp-On Ultraschall Station zu erhalten, lösen Sie bitte die vier Schrauben und entfernen die Abdeckplatte:



Abbildung 2: Abdeckung vor Kabelraum entfernen

Prüfen Sie vor Inbetriebnahme die Ausstattung des Clamp-On Ultraschall (Typenschild). Eine Verbindung des Messumformers mit unzulässiger Netzspannung, kann den Messumformer und ggf. die Peripherie nachhaltig beschädigen!

Sämtliche Ein- und Ausgänge (bis auf das Relais) haben Potentialbezug. Potential-freier Betrieb ist ohne das Einschleifen zusätzliche Hardware in den jeweiligen Ausgangskreis nicht möglich!

- die Analog Ein- und Ausgänge sind ab Werk aktiv 24V/DC (können bei Bedarf passiv geschaltet werden)
- das Relais darf mit maximal 45V, 0,25A belastet werden

		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Terminal-	Beschreibung	Empfehlung	
Bezeichnung	_		
X8	Ein-	Querschnitt:	0,13 - 1,3 mm²
	/Ausgänge	Durchmesser:	0,4 - 1,3 mm
		Kontaktlänge:	6,0 mm
X5	Spannungs-	Querschnitt:	0,5 - 4,0 mm²
	versorgung	Durchmesser:	0,8 - 2,3 mm
		Kontaktlänge:	8,0 mm

Tabelle 1: Empfehlungen für Kabelkontakte





Bedienung 6



Bedientasten am Gerät 6.1

Ein-/Ausschalten des Gerätes. Zum Aktivieren halten Sie die Taste ca. 3 Sek. gedrückt und lassen diese anschließend los. Keine Funktion beim Clamp-On Ultraschall Station.



Ein-/Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung

Multifunktionstasten: Aktivierung der Funktion, die neben der Taste gezeigt wird



Bestätigt die Eingabe und

Löst die Funktion XYZ aus

(variable Funktion je nach

Verkleinert den Wert

Anwendung)

schaltet zum nächsten Fenster

Grundsätzliche Bedienung/Navigation 6.2

Benutzen Sie bitte hierzu die Multifunktionstasten:







Richtungstasten zur Navigation

NEXT

XYZ



Bestätigt die Eingabe



Zurück zum vorhergehenden Fenster



Vergrößert den Wert



Messpfadzuordnung 6.3



2-Kanal-Messumformers Die Bedienung des herkömmlichen unterscheidet sich von der durch eine Bedienung in weiten Teilen nur zusätzliche Auswahl des betreffenden Kanals / Messpfades.



7 Erster Start



7.1 <u>Grundlegende Einstellungen, Navigation zum</u> <u>Hauptmenü</u>

7.1.1 Einstellung der Anzeigesprache

1. Stecken Sie das Gerät ein

→ Drücken Sie während der Startsequenz die Multifunktionstaste welche sich neben dem Feld "SETUP SPR." befindet.

2. Wählen Sie im erscheinenden Fenster mit Hilfe der Pfeile die gewünschte Anzeigesprache.

Bestätigen Sie die Eingabe mit "Enter". Verlassen Sie das Menü mit "ESC".



Zur Änderung der Sprache über das Hauptmenü siehe Kapitel 11.7.3.

Mit der Einstellung der Sprache ändern Sie die Sprache in den Menüs. Die Sprache in den Feldern neben den Multifunktionstasten bleibt weites gehend unverändert.

7.1.2 Navigation zum Hauptmenü

Nach dem Einschalten des Clamp-On Ultraschall Station / Portable und der Anzeige des Startbildschirms erscheint nach einigen Sekunden automatisch das Messfenster "Durchfluss 1".

Das Messfenster "Durchfluss 1" zeigt eine Übersicht aller notwendiger Informationen für den Durchfluss und die Wärmemengenmessung



Sie haben nun die grundlegende Bedienung Ihres Clamp-On Ultraschall Station / Portable kennen gelernt.

Um nach dem Einschalten noch schneller in das Hauptmenü zu gelangen gibt es einen Trick: Direkt nach dem Einschalten des Clamp-On wählen Sie während der Startsequenz "SETUP". Im darauf folgendem Fenster dann "KOMPL SETUP".

7.1.3 Einstellung der Uhrzeit und des Datums

Nachdem Sie die Menüsprache gewählt haben befinden Sie sich im Hauptmenü des Gerätes.

1. Wählen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten den Menüpunkt (7) Systemeinstellungen.

2. Anschließend wählen Sie den Menüpunkt (1) Zeit und Datum.

3. Mittels Pfeiltaste kann die Position und mittels +/- der Wert verändert werden. Geben Sie die Uhrzeit und Datum gemäß dem angezeigten Format ein.

4. Betätigen Sie anschließend "ENTER" um die Eingabe zu bestätigen und zu den Systemeinstellungen zurückzukehren.



8 Messen mit dem Clamp-On Ultraschall Station / Portable

In 5 Schritten zur Durchflussmessung:

- 1) Suchen Sie einen geeigneten Montageort für die Ultraschallwandler
- 2) Quick-Setup (Parametrierung der obligatorischen Parameter)
- 3) Montieren Sie die Ultraschallsensoren auf die Rohrleitung
- 4) Führen Sie den Nullpunktabgleich durch
- 5) Starten Sie mit der Durchflussmessung

8.1 Vorbereitung der Messung / Montageort



8.1.1 Ein- und Auslaufstrecken

Die Wahl des Montage Ortes hat erheblichen Einfluss auf die Güte der Messung. Insbesondere die Ein- und Auslaufstrecken. Berücksichtigen Sie bitte die Empfehlungen in der untenliegenden Tabelle. Der Buchstaben "D" steht für den Rohrdurchmesser.

Einteilung	Auf der stromaufwärts Seite	Auf der stromabwärts Seite
90 ° Bogen	L≥ 10 D Sensoren	
T-Stück	2 L ≥ 50 D > 10 D	
Erweiterung		
Reduzierung		
Ventile	L ≥ 30 D L ≥ 30 D Regelventil auf der stromaufwärts Seite	L≧10 D T Regelventil auf der stromabwärts Seite
Pumpe	Absperrventil Rückschlagventil Pumpe	L≥50 D

Die Einlaufstrecke ist die notwendige Distanz von der letzten Störstelle (z.B. 90° Bogen) bis zur Mitte der Ultraschallwandler-Positionen. Die Auslaufstrecke ist die notwendige Distanz von der Mitte der Ultraschallwandler-Positionen bis zur nächsten, in Strömungsrichtung folgenden Störstelle.

Beispiel: Störungen: 90° Bogen stromaufwärts; 90° Bogen stromabwärts Rohraußendurchmesser: 110 mm

Empfehlung gemäß Tabelle: Einlaufstrecke: 10D Einlauf = 10 x 110 mm = 1100 mm Auslaufstrecke: 5 D Auslauf = 5 x 110 mm = 550 mm

i

Was passiert, wenn die empfohlenen Ein- und Auslaufstrecken nicht eingehalten werden können?

Bei einfachen Rohrbögen, T-Stücken führt eine Verminderung der Ein- und Auslaufstrecke zu einer erhöhten Messunsicherheit. Je näher zur Störstelle hin die Ultraschallwandler positioniert werden, desto höher wird der Messfehler sein.

Bei höheren Fließgeschwindigkeiten kann eine verkürzte Einlaufstrecke auch zu einem nachhaltig gestörtem Fließprofil führen, welches den Ausfall der Messung bewirken kann. Wenn die Messung zeitweise ausfallen sollte und Sie haben keine Möglichkeit die Ultraschallwandler anderweitig zu platzieren, dann ist die Empfehlung schon bei geringen Rohrnennweiten den nächst höheren Ultraschallwandler-Typ einzusetzen:

F10 Ultraschallwandler ab DN32...DN200

F05 Ultraschallwandler ab DN200

Pumpen oder auch Klappen/Ventile, erzeugen nachhaltige Störungen des Fließprofils, die auch durch Wechsel zu einem anderen Wandler-Typ häufig nicht zu einer Verbesserung der Messsituation führen (instabiler Messwert, Schwankungen des Messwertes, erhöhte Messunsicherheit). In diesem Fall sollten die empfohlenen Einlaufstrecken konsequent eingehalten werden.

8.1.2 Grundsätzliches zur Ultraschallwandlermontage



Das Rohr muss an der Montageposition der Ultraschallwandler immer vollständig gefüllt sein! Eine Messung an teilgefüllten Rohrleitungen ist nicht möglich!

Die Ultraschallwandler können vertikal oder horizontal oder in jeder anderen Lage montiert werden. Voraussetzung hierfür ist aber die Einhaltung der unten gezeigten möglichen Montagepositionen:



Abbilduna 4: Ultraschallwandler-Montage – Positionierung (1)

8.1.3 <u>Ultraschallsensor Montage auf horizontalen</u> <u>Rohrleitungen</u>

Bei einem horizontal verlaufenden Rohr empfehlen wir die Sensormontage im Bereich von ca. +/-45% versetzt zur horizontalen Ebene. Hintergrund ist, dass sich Blasen im oberen Teil der Rohrleitung bilden können und im unterliegenden Teil der Rohrleitung Ablagerungen.



Abbildung 5: Ultraschallwandler-Montage – Positionierung (2)

Hinweis zu Ablagerungen in der Rohrleitung, wie z.B. Kalk:

Die Durchflussberechnung des Clamp-On Ultraschall Station / Portable basiert vereinfacht, auf Basis der untenstehenden Formel.

$$Q = L \frac{(\Delta t)}{t_2 \cdot t_1 \cdot 2\cos\alpha} \cdot k_{\text{Re}} \cdot \frac{D^2}{4} \cdot \pi$$

Im rot markierten Term ist zu erkennen, dass das Clamp-On Ultraschall Station / kompletten Rohrleitungsquerschnitt in Portable den die Berechnung mit Berechnet einbezieht. Clamp-On Ultraschall Station / lhr Portable den Rohrleitungsquerschnitt auf Basis des von Ihnen parametrierten Rohrumfanges oder Rohrdurchmessers sowie der Wandstärke. Befinden sich Innerhalb der Rohrleitung Kalkablagerungen, so vermindern diese den messbaren Querschnitt, welcher das Fluid durchströmt. Hier ist mit einer zusätzlichen Messunsicherheit zu rechnen.



Insbesondere bei unbekannten Rohrleitungen und/oder fehlender Dokumentation kann die Messung der Rohrwanddicken sinnvoll sein. Molliné bietet Ihnen hier das präzise Wanddickenmessgerät 5599W.

8.1.4 Ultraschallwandler auf unebenen Flächen

Vermeiden Sie die Montage der Sensoren auf unebenen Flächen wie Schweißnähten, Verformungen. Bei Rohrleitungen mit dickem und unebenem Schutzanstrich, versuchen Sie diesen so weit als möglich an den Stellen zu entfernen, auf welchen später die Ultraschallwandler montiert werden.



Abbildung 6: Ultraschallwandler Montage / Positionierung

8.2 Grundsätzliches zur Parametrierung



Im Kapitel Parametrierung wird die Eingabe aller notwendigen Daten für eine Durchflussmessung beschrieben.

1. Das **"QUICK SETUP":** mit Hilfe des Quicksetups werden Sie vom Clamp-On Station schrittweise durch alle notwendigen Punkte einer Parametrierung geführt. Das Quick-Setup ist für die meisten Applikationen ausreichend und erlaubt eine schnelle und effektive Parametrierung in sehr kurzer Zeit.

2. Das **"KOMPL SETUP"**: Im kompletten Setup stehen Ihnen alle Möglichkeiten und Experteneinstellungen offen. Hier können Sie über das Hauptmenü auch direkt auf einzelne Parameter zugreifen.

Was muss parametriert werden?

- 1. Der Rohraußendurchmesser oder der Rohrumfang
- 2. Die Wandstärke der Rohrleitung. Wenn das Rohr ausgekleidet ist, ggf. auch das Material und die Stärke der Rohrauskleidung
- 3. Das Rohrleitungsmaterial
- 4. Das Medium
- 5. Der geeignete Ultraschallsensor
- 6. Montageart der Ultraschallsensoren

Bei der Ultraschallmessung handelt es sich um ein Laufzeitverfahren. Die Ultraschallsignale durchdringen die Rohrleitung und das Medium. Bei der Laufzeit wird jedem iedem der Berechnung Medium und Rohrleitungswerkstoff und einer ggf. vorhandenen Rohrauskleidung, eine Schallgeschwindigkeit und die Wandstärke sowie der Rohrdurchmesser oder Umfang, zugewiesen. Clamp-On Station hat Tabellen hinterlegt, in denen die Schallgeschwindigkeiten von Werkstoffen und Medien gespeichert sind. Ist der Werkstoff oder das Medium in den Tabellen nicht aufgeführt, so muss dessen Schallgeschwindigkeit manuell eingegeben werden. Am Ende der Bedienungsanleitung finden Sie hierfür Tabellen mit weiteren Schallgeschwindigkeiten für unterschiedliche Stoffe.

8.3 Parametrierung mit dem Quick-Setup



So gelangen Sie zur Parametrierung:

Nach dem Einschalten: wählen Sie während der Startsequenz "Setup" → dann "Quicksetup".

Vom Hauptmessfenster "Durchfluss 1": wählen "Setup" → dann "Quicksetup".





8.4 <u>Sensormontage/Sensorabstand</u>



Bei allen Montagearten Ultraschallwandlern und wird der Abstand gegenüberliegenden Frontflächen von den des jeweiligen Ultraschallwandlers gemessen. Die benötigten Abstände werden Ihnen nach der Parametrierung der Messstelle am Messumformer angezeigt Bei Verwendung der Montageschiene erfolgt die Positionierung einfach und komfortabel über das Raster der Montageschiene.

8.4.1 Aufbau Ultraschallsensor

Prinzipieller Aufbau des Ultraschallsensors: Der Ultraschallsensor (F05, F10 und F40) ist beige und aus Kunststoff (PEEK).



Abbildung 7: Prinzipieller Aufbau der Ultraschallwandler: 1: Grundkörper, 2: Abdeckung, 3: Verbindungskabel (RG316), 4: Rändelschrauben zur Fixierung an der Montageschiene, 5: Trägergehäuse für die "portable" Variante, 6: BNC Anschluss (RG58, female),

7: Übertragungsfläche

8.4.2 Installationsmöglichkeiten / Montage-Typen

Dieses Kapitel informiert Sie über die Möglichkeiten der Montage Ihrer Ultraschallwandler. Die V-Montage ist dabei der Standard für die meisten Applikationen.



W-Montage





Die V-Montage führt in den meisten Anwendungen einem adäguaten zu Messergebnis und ist oft der beste Kompromiss aus erzielbarer Signalgüte und Messgenauigkeit.

Die W- Montage kommt dann zur Anwendung, wenn ein möglichst genaues Messergebnis und/oder eine hohe Auflösung erzielt werden soll.

Bei kleinen Rohrnennweiten kann dieser Montagetyp aufgrund der Signal-Separation ebenfalls sinnvoll sein

Die Z- Montage kommt aufgrund des minimalen Signalweges üblicherweise bei großen Rohrleitungen bzw. stark verschmutzen oder gasbelasteten Medien mit einhergehender hoher Signaldämpfung oder Signalstreuung zum Einsatz.

KEINE MONTAGESCHIENE

Vereinzelt führt die Z-Methode auch bei kleinen Rohrnennweiten (<20mm) zu einer erfolgreichen Messung, wenn die Empfangssignale (Rohrwand / V / W) nicht mehr eindeutig entflechtet werden können bzw. wenn das korrekte Empfangssignal im Messfenster nicht eindeutig positioniert werden kann (siehe 15.2.3).



Abbildung 8: Beispiel Z- Montage, nur ohne Montageschiene möglich (XUC-FW)

Abbildung 9: Beispiel V oder W- Montage mit Montageschiene (XUC-PW)

8.4.3 Auswahl des Wandlertypen

Folgend finden Sie einen Leitfaden bzgl. der korrekten Ultraschallwandler-Wahl, welche sich in der Praxis oft als zielführend erwiesen haben.

Rohrdurchmesser	Wandlerauswahl	Systematik	Kommentar
D < 32 mm	F40 Wandler	(**)	
32 mm > D < 100 mm	F10 Wandler F40 Wandler	(**) (*)	
100 mm > D < 200 mm	F10 Wandler	(**)	
200 mm > D < 400 mm	F10 Wandler F05 Wandler	(**) (*)	
D > 400 mm	F05 Wandler	(**)	

Systematik: (**) -Beste Auswahl; (*) Zweitbeste Auswahl



Ab September 2019 wurden die 2 MHz (F21) Wandler durch 4 MHz (F40) Wandler ersetzt.

8.4.4 Auswahl des Montagetypen

Folgend finden Sie einen Leitfaden bzgl. der korrekten Montageart-Wahl, welche sich in der Praxis oft als zielführend erwiesen haben.

Rohrdurchmesser	Wandlerauswahl	Systematik	Kommentar
D < 40 mm	W-Montage V-Montage Z-Montage	(**) (*) (*)	Signal-Entflechtung
40 mm > D < 130 mm	W-Montage V-Montage Z-Montage	(**) (**) (*)	bei gutem SNR bei schlechter Güte
130 mm > D < 400 mm	V-Montage Z-Montage	(**) (*)	
D > 400 mm	V-Montage Z-Montage	(**) (*)	bei gutem SNR

Systematik: (**) höchste Auflösung; (*) höhere Signalausbeute SNR: Signal-Rausch-Verhältnis

8.4.5 Auswahl der Montageschiene

Für die Installation der Ultraschallwandler vom Typ F10 und F40 sind Montageschienen verfügbar, welche zur Installation in V- und W-Modus verwendet werden können.

Es gibt jeweils zwei unterschiedlich lange Sensorschienen mit unterschiedlichen Rastermaßen:

Schiene Lang = 40cm, Lochraster 15mm (nur für F10) **Schiene Kurz** = 25cm, Lochraster 7,5mm (nur für F40 Wandler)



Welche Schiene Sie wählen müssen, wird Ihnen nach der Parametrierung der Messstelle auf dem Display des Clamp-On Station angezeigt.

Ultraschallwandler des Typs F05 werden ohne Schiene montiert.

8.4.6 Auswahl Koppelmittel

Clamp-On Station



Für die Langzeitinstallation von Wandlern werden ausschließlich die Koppelpads empfohlen.

Die akustischen Koppelpads sind mit dem PEEK verklebt, damit sie zwischen der akustischen Übertragungsfläche des Wandlers und der Rohrleitung auflegen.

Verwenden Sie keine zusätzlichen Koppelmittel wie Gels oder Pasten!

Achten Sie darauf, dass die Koppelpads plan auf der kompletten Schallaustrittsfläche aufliegen.



Abbildung 10: XUC-FW F10 mit akustischem Koppelpad

Clamp-On Portable



Drehen Sie die Rändelschraube maximal heraus, so dass sich der Wandler-Grundkörper unterhalb der Unterkante des Sensorträgers befindet (V-Profil, bei XUC-PW F40 entfällt dieser Schritt)

Tragen Sie auf die akustische Übertragungsfläche (nach oben hin abgesetzt), einen ungefähr erdnussgroßen Tropfen Ultraschallkoppelgel (Magnalube) auf und verreiben diesen etwas.



Abbildung 11: Wandler mit einem ca. erdnussgroßen Tropfen Koppelgel

Grundlegend ermöglicht das Koppelgel eine deutlich bessere Signalgüte als die akustischen Koppelpads. Bei starker thermischer Belastung ist es jedoch möglich, dass das Koppelgel schnell verläuft und die akustische Signaleinkopplung nachlässt. In diesem Fall können ein thermisch stabileres Koppelgel oder auch akustische Koppelpads verwendet werden – kontaktieren Sie Molliné.

Die Koppelpads sind im Gegenzug langzeitstabil und ermöglichen bei korrekter Nutzung in den meisten Fällen eine ausreichend gute Signalgüte. Verwenden Sie akustische **Koppelpads ausschließlich für Ultraschall Wandler zur festen Installation**. Für eine optimale Signaleinkopplung ist ein höherer Anpressdruck notwendig, der mit Montagemitteln des portablen Messgerätes für gewöhnlich nicht erzeugt werden kann.

8.4.7 Befestigung Wandler

Clamp-On Station



Die Ultraschallwandler werden mittels Edelstahlspannbändern auf der Rohrleitung befestigt. Die Edelstahlspannbänder werden dabei auf den für Ihren Ultraschallwandler maximal anwendbaren Rohrdurchmesser ausgelegt und über das Spannschloss gespannt.

Bei kleineren Leitungen können die Spannbänder problemlos gekürzt werden.



Abbildung 13: Befestigung von XUC-FW mit Edelstahlspannband; 1: Spannwerk-zeug, 2: Spannschloss, 3: Spannband.

Clamp-On Portable



Zur Fixierung der Ultraschallwandler (mit oder ohne Montageschiene) verwenden Sie die Edelstahlketten oder Klettbänder.

Die Rändelschraube wird im Uhrzeigersinn angezogen bis ein leichter Anpressdruck entsteht.



Abbildung 12: Befestigung von XUC-PW mit Edelstahlketten; 1: Zugfeder, 2: Haken zur Befestigung

8.4.8 <u>Montage der Ultraschallwandler nach der V- oder W-</u> <u>Methode</u>

Nach der Parametrierung der Messstelle zeigt Ihnen der Messumformer den Abstand der Wandler in mm (grün markiert) und als Lochanzahl (rot markiert), sowie die zu verwendende Montageschiene (blau markiert) an. Die Anzahl der Löcher ist eine Bezugsgröße des Abstandes bei gleichzeitiger Anwendung der Montageschienen für die Ultraschallwandler F10 und F40.

Das Clamp-On Station könnte folgendes Anzeigen:

Sensor Abstand 63.20 mm			
Montage	Bar	Schiene	
Туре	Long	MS10	
Index	4	X-C	

Wird als Lochanzahl 4 angezeigt, dann entspricht diese:



Nach dem Setzen der Splinte bei "X" und bei "C" der <u>Anzahl der</u> <u>Löcher zwischen den Ultraschallsensoren. inklusive der</u> <u>Positionen an welchen die Splinte montiert sind:</u>





Der Anzahl der Löcher zwischen den Ultraschallsensoren. plus der Position an welcher die Rändelschraube des gegenüberliegenden Wandler montiert wird:





Wird die falsche Montageschiene verwendet oder der falsche Lochabstand, funktioniert die Messung nicht bzw. es werden inkorrekte Messwerte angezeigt!

8.4.8.1 Montage festinstalliert

8.4.8.1.1 Montage der Schiene auf einem Rohr

Wählen Sie eine geeignete Montageposition am Rohr aus (siehe Kapitel 8.1) und befestigen Sie die Schiene auf beiden Seiten mit den beiliegenden Stahlbändern (siehe rot markierte Bereiche).



8.4.8.1.2 Positionierung des Splints an der richtigen Stelle.

Sie müssen den Splint gemäß dem angezeigten Setup-Display setzen. In Bezug auf das abgebildete Beispiel ("X-C") muss der Pin in der Position "C" installiert werden (siehe den grün markierten Bereich oben). Der Splint an Position "X" kann entfallen, da hier bereits ein Splint fest eingeschweißt ist.

8.4.8.1.3 Einsetzen der Wandler in die Schiene

Setzen Sie den Wandler mit dem ausgewählten Koppelmittel (siehe Kapitel 8.4.6) in die Schiene ein und schieben Sie den Wandler mit der Vorderseite an den Splint.

Wiederholen Sie dies anschließend mit dem gegenüberliegenden Wandler.



8.4.8.1.4 Befestigung der Wandler

Als letzten Schritt, befestigen Sie die Wandler an der korrekten Position mit den beiliegenden Stahlbändern (rot markiert).



8.4.8.2 Montage portabel

8.4.8.2.1 Anbringen der Wandler an der Montageschiene

Öffnen Sie die Rändelschrauben der Ultraschallwandler und stecken Sie die Gewinde im angegebenen Lochabstand (siehe Kapitel 8.4.7) durch die angegebene Montageschiene (siehe Kapitel 8.4.7). Anschließend befestigen Sie die Wandler durch das aufschrauben der Rändelschraube an der Schiene.


8.4.8.2.2 Aufsetzen der Wandler auf das Rohr

Versehen Sie die Wandler mit dem ausgewählten Koppelmittel (siehe Kapitel 8.4.6). Wählen Sie eine geeignete Montageposition am Rohr aus (siehe Kapitel 8.1) und setzen Sie die Schiene mit den Ultraschallwandlern am Rohr an.



8.4.8.2.3 Befestigen der Wandler

Befestigen Sie anschließend die Wandler mit dem beiliegenden Befestigungszubehör. Wandler des Typs F10 können mit den beiliegenden Spannketten befestigt werden. Wandler des Typs F40 können mit den beiliegenden Klettbändern befestigt werden.



Bei Ultraschallwandlern des Typs F10 wird anschließend die Rändelschraube im Uhrzeigersinn angezogen bis ein leichter Anpressdruck entsteht.

8.4.9 Montage der Ultraschallwandler nach der Z-Methode

Verwenden Sie zum Anzeichnen der Montagepunkte eine Kunststoff- oder Papierschablone.

1. Positionieren Sie die Kunststoffschablone waagerecht an der Position des ersten Wandlers und wickeln Sie sie einmal um die Rohrleitung. Zeichnen Sie mittels Filzstift eine Umfangslinie entlang der angelegten Schablone.



Abbildung 14: Anbringen der Kunststoffschablone 1



Abbildung 15: Anzeichnen einer Umfangslinie

2. Nach erfolgreicher Parametrierung wird Ihnen vom Clamp-On Ultraschall Station / Portable die axiale Distanz zwischen den beiden Sensoren (Sensorabstand) angezeigt. Ausgehend von der ersten Umfangslinie messen Sie nun entsprechend der Anzeige Ihres Clamp-On Ultraschall Station / Portable den angezeigten Sensorabstand ab und zeichnen Sie eine zweite Umfangslinie



Abbildung 16: Ermitteln des Abstandes zur ersten Linie



Abbildung 17: Montageposition des zweiten Sensors mittels Schablone markieren.

3. Markieren Sie auf den Umfangslinien zwei sich exakt gegenüberliegende Positionen.

4. Montieren Sie den ersten Sensor mit der Mitte der <u>Sensorfront</u> (nicht des Sensors) an Markierung 1.

5. Messen Sie ausgehend von Markierung 2 den halben Rohrumfang entlang der Umfangslinie ab und bringen Sie Markierung 3 an.



Abbildung 18: Markierung 1 & 2 auf den beiden Umfangslinien



6. Montieren Sie nun den zweiten Sensor mit der Mitte der <u>Sensorfront</u> (nicht des Sensors) an Markierung 3 (siehe Abbildung 19 & Abbildung 20). Die Sensoren befinden sich nun exakt gegenüberliegend



Abbildung 19: Ermittlung der Montageposition für Sensor 2



Abbildung 20: montierte Wandler, Z-Methode

8.4.10 Montage Ultraschallwandler mit zwei Montageschienen

Für diese Montageart ist neben einer Regulären Montageschiene noch eine Hilfsschiene notwendig. Sie kann für die Festinstallation von Wandlern im Z-Modus oder bei Installationen mit großen Abständen verwendet werden.

Das Setup-Display könnte in diesen Fällen folgendes Anzeigen:

Sensor Abstand 378.20 mm								
Montage	Bar	Schiene						
l ype Index								

Es werden keine Montageanweisungen für den Stab(Bar) oder die Schiene(Rail) angezeigt. Nur der Sensorabstand von 378,20 mm ist verfügbar und wird angezeigt. Der angezeigte Wert ist der Abstand zwischen den Vorderseiten der Wandler.

8.4.10.1 Montage Z-Modus mit zwei Schienen

Die Vorgehensweise bei der Installation ist analog zur Vorgehensweise in Kapitel 8.4.8.1, nur ist der zweite Wandler in der Hilfsschiene um 180 ° auf die gegenüberliegende Rohrseite versetzt.

Montieren Sie die Schiene und einen Wandler wie in der Abbildung unten (Teil A) auf dem Rohr und messen Sie den Abstand zwischen den Wandlern und montieren Sie in der gleichen Prozedur wie den ersten Wandler den zweiten Wandler in der gegenüberliegenden Schiene (Teil B).





Sollten Sie bei der Positionierung der Wandler Probleme haben, markieren Sie sich die Positionen der Wandler analog zu Kapitel 8.4.9.

8.4.10.2 Montage bei großen Abständen

Montieren Sie die Schiene und einen Wandler wie in der Abbildung (Teil A) gezeigt auf dem Rohr. Messen Sie nun den Abstand zwischen den Wandlern und montieren Sie die "Hilfsschiene" in der korrekten Position (Teil B).





8.4.11 <u>Montage der Ultraschallwandler bei zwei</u> <u>gekreuzten Messpfaden</u>





Der Montagetyp beider Wandlerpaare muss gleich sein (V-Montage, W-Montage oder Z-Montage). Es ist nicht möglich, verschiedene Montagetypen zu kombinieren. Bei Z-Montage müssen die Wandler des jeweiligen Paares um 180° versetzt sein. Bei V- und W-Montage werden die Wandler des jeweiligen Paares auf der gleichen Rohrseite gegenüberliegend montiert.

Montagehinweise für die exakte Ausrichtung bei 180° Versatz finden Sie bei der Montagehilfe des Z-Typs (8.4.9).

8.5 Alternativer Sensorabstand

Es gibt verschiedene Gründe warum man den Sensorabstand ggf. ändern muss. Sei es durch Platzmangel oder man bekommt im berechneten Abstand kein gutes Signal. Dazu kann man einen alternativen Sensorabstand eingeben.

So gelangen Sie dort hin.

Vom Hauptmenü "KOMPL. SETUP" ausgehend:

"Sonstiges" → 8 "Sensorabstand"

Dort ASD auf "aktiv" stellen und den neuen Abstand eingeben.

Mit den "Plus und Minus Tasten" können sie den alternativen Sensorabstand aktivieren und deaktivieren und unterhalb den Wert eingeben.



Beachten Sie bitte, dass Sie keine extremen Änderungen vom ursprünglichen Wert eingeben sollten da dann das Signal nicht mehr korrekt erkannt wird.

8.6 Nullpunkt-Abgleich



Bevor Sie mit der Messung starten empfehlen wir einen Nullpunktabgleich durchzuführen.

Voraussetzungen für einen fehlerfreien Nullpunktabgleich sind:

- dass das Gerät korrekt parametriert ist und dass beide Ultraschallwandler richtig auf der Rohrleitung montiert sind und elektrisch mit dem Messumformer verbunden sind
 - dass die Leitung vollständig gefüllt ist
 - dass die Fließgeschwindigkeit gleich Null ist

Sind alle Voraussetzungen erfüllt, dann führen Sie einen Nullpunkt Abgleich durch, andernfalls führen Sie keinen Nullpunktabgleich durch!

Ein fehlerhaft durchgeführter Nullpunktabgleich wird sich negativer auf das Messergebnis auswirken als kein durchgeführter Nullpunktabgleich!

Vorgehen:

1) Null-Durchfluss sicherstellen ("Abschiebern")

2) Navigation

Nach dem Einschalten:

"Setup" → "Zero- Setup" → "Nullpunkt einstellen"
Vom Messfenster "Durchfluss 1" ausgehend:
"Setup" → "Zero Setup" → "Nullpunkt einstellen"
Vom Hauptmenü "KOMPL. SETUP" ausgehend:
"Sonstiges" → "Nullpunkt" → "Nullpunkt einstellen"

3) Der Nullpunktabgleich startet automatisch. Warten Sie bis der Zähler wieder den Wert "0" erreicht.

4) Nach Bestätigung (ENTER) der Zeitkorrektur des Nullpunktabgleiches werden Sie ins "Setup"-Fenster zurückgeführt.

Zeit:15:2	22:45	AUTOW	INDOW:	AUS		
QUICK S	ETUP: Sc	hnellpa	aramet	rierung		Setup
KOMPL S	SETUP: E	ditiere	n einze	Iner Pa	ram	eter
KOMPI		Senso	rabsta	nd		Sinnal
SETUP		33	,000 m	m		Opt.
	Montag	e S	tange	Schien	e	\square
and	Тур	L	ONG	MS10		(cran)
CETHD	Index	3	1	X-B		CDD
<u> </u>						<u> </u>
\frown					1	\frown
MEGG						[ZERO]
[^{m133.}]					- 1	L SETUP
					_	~ /





Übliche Werte beim Nullpunktabgleich liegen im kleineren bis mittleren einstelligen Bereich.

Erhalten Sie eine "Zeitkorrektur" im mittleren bis höheren zweistelligen Bereich (und mehr), dann können Sie davon ausgehen, dass während des Nullpunktabgleichs ein (Rest-) Durchfluss vorhanden war.

Der Nullpunkt wird automatisch gelöscht, wenn relevante Parameter (Rohr, Medium, Wandler, Frequenz oder Signalcodierung) erneut editiert wurden (als Editierung gilt in diesem Sinne auch eine erneute Bestätigung ohne Veränderung der Werte). Eine Signaloptimierung (mit Ausnahme der Nullpunkt Optimierung) führt ebenfalls zur Löschung des Nullpunktes. Achten Sie hierauf z.B. wenn Sie Reihenmessungen mit unterschiedlichen Applikationsdaten durchführen!

Sie können den ermittelten Nullpunkt überprüfen, indem Sie vom Messfenster "Durchfluss 1" zum Diagnosefenster navigieren. Wählen Sie im Messfenster "Durchfluss 1" \rightarrow "DIAG"



Zeit:15:2	2:45	AUTOWIN	DOW: C)FF		
Durchflu	J.	(),00 m³	/h	D	liagnose
Vf		(),00 m <i>i</i>	/s	T1	0.00°C
Wärmem	enge	0,0	0 MWh		T2	0.00°C
\frown	Freq.		2000	kHz		\frown
	Montag	eart	V-Mo	de		
K J	Sensor	abstand	63,2	mm		
	NoS		256,0	I		\leq
()	vS		1.357	,98 m/	's	$\left(\right)$
	Verstä	rkung	105			
	Sinfl		100		_	
	dt ZERC)	1,3	NS		\frown
	D. Offs	et	0,0	%		[
mt 55.	Sendek	0.	Barke	er 7		052

Der Nullpunkt bleibt im Gerät solange gespeichert, bis dieser bei einem neuen Nullpunktabgleich automatisch überschrieben wurde oder durch "Nullpunkt löschen" manuell entfernt wurde.

Der Zeitkorrekturwert des Nullpunktabgleich ist wesentlicher Bestandteil der Parameterstruktur (siehe 11.1 Speichern/Laden von Parameterdaten).



Beim Nullpunktabgleich ermittelt Ihr Clamp-On Ultraschall bei Null-Durchfluss die Laufzeitdifferenz, welche zwischen den Sensoren und ggf. einem noch vorhandenen Durchfluss entstehen kann.

Diese ermittelte Zeit (dt. ZERO) wird bei der späteren Durchflussmessung automatisch mit verrechnet. Somit erhöht sich die Genauigkeit Ihrer Durchflussmessung. dt. ZERO ist Vorzeichen-belastet – ein nachträgliches Tauschen von Up- & Down-Wandler würde damit den Fehler verdoppeln. Die Ultraschallsensoren sind ab Werk gepaart und besitzen einen sehr geringen Nullpunktfehler (i.d.R. < 2 ns).

Nicht an jeder Position des Rohrleitungssystems kann ein Null-Durchfluss garantiert werden. Bei sorgfältiger Installation liegt dieser Fehler im Bereich 0,00-0,03 m/s Strömungsgeschwindigkeit. Je größer die Rohrleitung ist, desto kleiner ist in der Regel der Nullpunktfehler.

8.7 Signal Optimierung

8.7.1 Aufruf Signal Optimierung

Beim mobilen Gerät (C-P) befinden sich die Signal Optimierung am Startbildschirm rechts oben Bei den festinstallierten Geräten befinden sich die Funktion unter KOMPL SETUP \rightarrow 10 Sonstiges" \rightarrow 11 Signal Optimierung"

Zeit:15:2	22:45	AUTOU	JINDOW:	AUS						
QUICK SETUP: Schnellparametrierung										
KOMPL SETUP: Editieren einzelner Parameter										
KOMPL		Senso	orabsta	nd		Signal				
SETUP		33,000 mm								
\sum	Montag	e	Stange	Schien	e	\square				
(aurer)	Тур		LONG	MS10		(cr Tub)				
GETHE	Index		3	X-B		SETUR				
						<u> </u>				
\frown										
MESS.						ZERO				
\square						(SEIDP)				

8.7.2 Funktionsweise Signal Optimierung

Die Signal Optimierung (SO) ist eine automatisierte Suche in der die Codierung (Barker5; Barker7 usw.) und die Frequenz moduliert werden um die stabilste Messung zu erreichen.

Wichtig dafür ist die Correl. Clearness (CC-Wert) und je nach Modi auch der Nullpunkt oder die Verstärkung.

Rechts sehen sie den Prozessbildschirm. Nach dem betätigen der "START

OPT." startet das Gerät automatisch

den Suchlauf. Solange die Optimierung läuft können Sie am Gerät nichts machen. Der Suchlauf dauert zwischen einer Minute und 5 Minuten je nach verwendeten Wandlern und Rohrdurchmessern.

Sollte während des Messen der Wert CC-Warn (siehe Kapitel 10.1) auftauchen so wird der Wert von der "Correlation clearness" von 10 (Standartwert) unterschritten, falls möglich eine Signal-Optimierung durchführen.



8.7.3 Gain-Optimierung

(kann im Durchfluss verwendet werden)

Die Gain-Optimierung wird ausgewählt wie in Kapitel 8.7.1 beschrieben. Bei der Gain-Optimierung wird die Kombination aus Codierung und Frequenz verwendet welche die geringste Verstärkung benötigt UND einen höheren CC-Wert als 20 hat.

Diese Art der Optimierung liefert meistens die besten Ergebnisse, daher wurde diese auf den Startbildschirm des Clamp-On Ultraschall Portable gelegt.

8.7.4 Zero-Optimierung

(muss im absoluten Stillstand verwendet werden)

Die Zero-Optimierung kann vom Starbildschirm aus unter Zero Setup \rightarrow 4. ZERO Optimierung gefunden werden.

Bei der Zero-Optimierung wird die Kombination aus Codierung und Frequenz verwendet welche die geringste Abweichung vom Nullpunkt hat UND einen höheren CC-Wert als 20 hat.

Bevor der Zero-OPT gestartet wird sollte das Medium eine angemessene Zeit (DN80 mehr als



eine Minute) stillstehen damit die Optimierung keinen Fehler macht.

9 Die Wärmemengenmessung



Die integrierte Wärmemengenmessung ermöglicht es Ihnen mit Hilfe der optional erhältlichen Pt100 den Wärme- bzw. Kältestrom in Ihrer Applikation zu ermitteln.

9.1 Einführung

Der Pt100 Nr. 1 wird an der Eingangsseite (T1 = T_{in}), Pt100 Nr. 2 am Ausgang des Prozessabschnittes (T2 = T_{out}) montiert. Die Platzierung der Ultraschallsensoren ist dabei irrelevant solange der Volumenstrom gleich ist. Es sollte ein Rohrabschnitt mit optimalen Ein-/Auslaufstrecken gewählt werden (siehe Kapitel 8.1.1).



Abbildung 21: Schema Wärmemengenmessung

Das Clamp-On Ultraschall Station / Portable zeigt Ihnen die Wärmeleistung und die akkumulierte Wärmemenge an.

Die Ermittlung der Wärmeleistung:

Die Querschnittsfläche des Rohrinnendurchmessers [A] wird mit der Fließgeschwindigkeit [v] und der spezifischen Wärmekapazität des Mediums [cw], sowie der Differenztemperatur T2-T1 der beiden Pt100, $[T_{out} - T_{in}]$ multipliziert. Als Ergebnis erhält man die Wärmeleistung [Q] in Watt.

$$Q = A \cdot v \cdot \rho \cdot c \cdot (T - T)$$

$$Q = A \cdot v \cdot c_w \cdot \rho \cdot (T_{out} - T_{in})$$

$$Q = [kW]$$

Die Ermittlung der Wärmemenge:

Die Wärmemenge ergibt sich aus der Wärmeleistung pro Zeit.

$$Q = \int \dot{Q} dt$$

$$Q = [J, kW/h]$$

9.2 Installation der Pt100



Die Pt100 werden mit Hilfe der mitgelieferten Edelstahlspannbänder auf der Rohrleitung montiert.



Abbildung 22: Pt100 auf Rohrleitung montiert



Für die Bestimmung der Wärmemenge ist die Ermittlung der korrekten Temperaturdifferenz wichtig (Relativmessung). Das heißt, dass die Temperaturmesswerte absolut bezogen auf eine Referenz abweichen können (z.B. gegenüber einem Eintauchthermometer).

Wichtig ist es beide Pt100 abzugleichen bzw. sicherzustellen, dass beide Pt100 in einem Volumen gleicher Temperatur den gleichen Messwert anzeigen (idealerweise sollte die Differenz zwischen den Pt100 vor der Installation auf Rohrleitung Null Grad betragen). Um dies zu gewährleisten empfehlen wir vor der Montage die Beachtung von Kapitel 9.3.

Die thermische Isolation oder Einsatz von Wärmeleitpaste bei der Montage der Pt100 kann die Messunsicherheiten bei der Bestimmung der Temperaturdifferenz deutlich reduzieren.

9.3 <u>Parametrierung der Pt100 für die</u> <u>Wärmemengenmessung</u>



Wir empfehlen beide Temperaturfühler, bevor diese auf einer Rohrleitung montiert werden, in ein Gefäß mit Flüssigkeit für ca. 2...5 Minuten unterzutauchen (die Flüssigkeit sollte Raumtemperatur besitzen) um anschließend die Temperaturen abzugleichen. Vermeiden Sie im Vorfeld des Abgleichs die Fühler zu berühren. Zur Kontrolle der Kalibrierung nutzen Sie bitte die Anzeige im "Messfenster 3", "Wärmemenge", da in diesem Messfenster die Temperaturdifferenz zwischen T2-T1 angezeigt wird. Nach der Kalibrierung sollte die Temperaturdifferenz nicht >0,2°C (2/10K) sein. Wenn die Temperaturdifferenz höher ist, dann wiederholen Sie bitte den Kalibriervorgang.

Weitere Hinweise zur Parametrierung der Pt100 finden Sie in den Kapiteln 11.9.2, 11.9.3 und 11.10.1.

Neben dem Abgleich können die einzelne Temperaturmesswerte mit einem Offset beaufschlagt werden (Angleichung an Referenzwert / Ausgleich von Abweichungen).



Bsp.: In der Rohrleitung befindet sich ein Widerstandsthermometer welches 80°C anzeigt. Ihr Clamp-On Ultraschall Anlegewiderstandsthermometer Pt100 zeigt aber nur 78,5°C an. Die Differenz kann manuell korrigiert werden. Sie geben in diesem Fall einen Vorgabewert von 80°C an. Der Vorgabewert ist ein Absolutwert und kein Offset.

Der parametrierte Dämpfungswert ist für beide Pt100 gültig. Bei geringer Messdynamik und kleinen Temperaturdifferenzen zwischen Pt100 Nr. 2 und Nr. 1 empfiehlt es sich den Pt100-Dämpfungswert zu erhöhen. Eine Erhöhung der Dämpfung wirkt sich positiv auf Stabilität der Temperaturdifferenzmessung aus.





10.1 Die Kopfzeile

Die Kopfzeile ist für jedes der drei Messfenster gleich und zeigt Basismesswerte und Statusmeldungen an:

- 3 Allgemeine Information
- 1) Allgemeine Informationen
- 2) Allgemeine Messwerte
- 3) Bezeichnung des UI-Fenster
- 4) Statusanzeige
- 5) Statusanzeige für Kommunikation /
- Logger



An	zeige	Erläuterung					
0	Uhrzeit	Format: hh:mm:ss					
	AUTOWINDOW ON / OFF	Status der Autowindow-Funktion					
lg. Inf	IOE	Zeigt an, dass der Speicher für die Impuls-Ausgabe voll ist und der Impulsausgang deaktiviert wurde (siehe Kapitel 11.5.4).					
IIA		Akkuladezustand: Akku lädt; 50-100%; 25-49%; 10-25%; <10%					
	KEINE SD Karte	Keine SD Karte erkannt. Mögliche Gründe: Zur Datenauslesung entnommen, defekt, nicht unterstützte Kartengröße verwendet.					
e	Vs	Schallgeschwindigkeit des Mediums in m/s					
Vert	SigQ	Signalqualität (prozentualer Anteil gültiger Signale)					
>	T1 / T2	Temperaturwerte der Pt100					
uo	MODBUS EIN MODBUS AUS	Status für die MODBUS-Kommunikation an. Priorität gegenüber SER SST. Status. Haben Sie eine M-Bus Version so wird in diesen Feld M-Bus ein/aus angezeigt					
nikat	SER. SST. EIN SER. SST. AUS	Statusanzeige für die Serielle Kommunikation. Priorität gegenüber LOGGER Status.					
ommu	LOGGER EIN LOGGER AUS	Statusanzeige für die Datenlogger. Priorität gegenüber USB Status.					
X	USB ON	Zeigt an, dass die USB-Schnittstelle mit einem externen Master verbunden ist.					
	QLOGGER ON	Zeigt an, dass der Quick-Logger aktiv ist.					
b	OK	Alles in Ordnung. Es werden gültige Signale ausgewertet.					
n	KEIN SIG	Kein gültiges Signale vorhanden.					
Mess	Error	Probleme beim Ultraschall-Board. Mögliche Gründe: defekt, DSP- Update notwendig.					

bun	VS ERR	0.8 * Vs parametriert < Vs > 1.2 * Vs parametriert Mögliche Gründe: falsches Signal (W statt V; V statt W)
ssl	VP / VL ERR	Fehler bei der Berechnung der Signalausbreitung.
Mes	CC-WARN	Wert der Correlation clearness unterschreitet den Standartwert von 10. Es sollte eine Signaloptimierung durchgeführt werden.

10.2 Messfenster "Durchfluss 1"

Im Durchflussmessfenster 1 erhalten Sie alle wichtigen Informationen, kompakt zusammen gefasst zu Ihrer Durchfluss und Wärmeleistungs- und Wärmemengenmessung.

Navigation im User-Interface:

1) Etwa 10 s **nach dem Einschalten** wird automatisch vom Startbildschirm in das zentrale Messfenster "Durchfluss 1" geschalten.

2)	Vom	Hauptmenü	ausgehend:
wähl	len Sie ,	,ESC" → dann	"MESS."



Anzeige:	Erläuterung:
DURCHFLUSS	Anzeige des aktuellen Volumenstromes
DURCHFLUSS TOTAL	Totalisator Durchfluss = Durchflussmengenzähler (aufsummierten Volumen) parametrierbare Typen: Summenzähler (+), Negativzähler (-), Betragszähler (+/- Sum.), Differenzzähler (+/- Diff.)
WÄRMELEISTUNG	Zeigt die aktuelle Wärmeleistung an.
WÄRMEMENGE TOTAL	Totalisator Wärmemenge = Wärmemengenzähler (aufsummierte Wärmemenge parametrierbare Typen: Summenzähler (+), Negativzähler (-), Betragszähler (+/- Sum.), Differenzzähler (+/- Diff.)
Passwort deaktiviert / aktiviert	Status des Passwortschutzes.



Wechsel zum Setup-Fenster

Setzt den Totalisator (Durchfluss und Wärmemengen) auf null.

Wechsel zum Diagnosefenster.



NUR portable: Aktivierung des Quick-Logger



Wechsel zum Messfenster "Durchfluss 2".



Wechsel zum Oszilloskop-Fenster.

10.3 Das Messfenster "Durchfluss 2"

Im Durchflussmessfenster 2 erhalten Sie alle wichtigen Informationen, kompakt zusammen gefasst zu Ihrer Durchflussmessung (ohne Wärmemessung).

Navigation im User-Interface:

Vom Hauptmessfenster "Durchfluss 1" ausgehend: Wählen Sie "Flow 2"



Anzeige:	Erläuterung:
DURCHFLUSS	Anzeige des aktuellen Volumenstromes
FLIEßGE- SCHWINDIGKEIT	Anzeige der Strömungsgeschwindigkeit des Mediums im Rohr
GESAMTMASSE TOTALISATOR	Totalisator Gesamtmasse = Massensromzähler (aufsummierter Massenstrom) parametrierbare Typen: Summenzähler (+), Negativzähler (-), Betragszähler (+/- Sum.), Differenzzähler (+/- Diff.)
MASSENSTROM	Anzeige des aktuellen Massenstromes
Passwort deaktiviert / aktiviert	Status des Passwortschutzes



Wechsel zum Setup-Fenster

Setzt den Totalisator (Durchfluss und Wärmemengen) auf Null.

Wechsel zum Diagnosefenster.



OSZ

Wechsel zum Messfenster "Durchfluss 1".

Wechsel zum Messfenster "Wärmemenge".

Wechsel zum Oszilloskop-Fenster.

10.4 Das Messfenster "Wärmemenge"

Im Messfenster "Wärmemenge" erhalten Sie alle wichtigen Informationen, kompakt zusammen gefasst zu Ihrer Wärmemengenmessung.

Navigation im User-Interface:

Vom Hauptmessfenster "Durchfluss 1" ausgehend: Wählen Sie "Flow 2" → und anschließend "Heat"

Zeit:15:22:45	AUTOWIN	DOW: OFF	
Reyn Num: O		W	ärmemenge
Vs 137,98 m/s	T1	0.00°C STA	IUS: OK
SigQ 100	T2	0.00°C LOG	GER OFF
	CHFLUSS		(EL 000)
SETUP	0	,00 m³/h	
WÄR	MELEISTU	NG	
RESET	0	,00 MW	
TOT WÄR	MEMENGE	TOTAL (+/-	sum.) j
+00.0	00.000	,00 MWh	\square
PASS- DIFF	ERENZ TE	MPERATUR	\frown
WORT	0	,00° C	052
>> Pa	isswort C)eaktiviert	« U

Anzeige:	Erläuterung:
DURCHFLUSS	Anzeige des aktuellen Volumenstromes
WÄRMELEISTUNG	Zeigt die aktuelle Wärmeleistung an
WÄRMEMENGE TOTAL	Totalisator Wärmemenge = Wärmemengenzähler (aufsummierte Wärmemenge) parametrierbare Typen: Summenzähler (+), Negativzähler (-), Betragszähler (+/- Sum.), Differenzzähler (+/- Diff.)
DIFFERENZ TEMPERATUR	Zeigt die aktuell gemessene Differenztemperatur an
Passwort deaktiviert /aktiviert	Status des Passwortschutzes



Wechsel zum Setup-Fenster

Setzt den Totalisator (Durchfluss und Wärmemengen) auf null.



Wechsel zum Messfenster "Durchfluss 2"

Wechsel zum Passwortfenster (Aktivierung / Deaktivierung)



Wechsel zum Oszilloskop-Fenster

DIAG

Wechsel zum Diagnosefenster

10.5 Passwortschutz

/ Portable Die Clamp-On Ultraschall Station sind mit einem Passwortschutz ausgestattet. Nach Aktivierung des Passwortschutzes ist Messfenstern es lediglich möglich, zwischen den und der Passwortanzeige hin und her zu schalten. Parameter. oder die Totalisatoren können bei aktiviertem Passwortschutz nicht verändert werden

Aktivierung des Passwortes:

Um zur Passwortanzeige zu gelangen, navigieren Sie bitte zum letzten Messfenster. Die folgende Anzeige ist das Passwortfenster.





Bitte wählen Sie "Passwort aktivieren" oder "Passwort deaktivieren" und bestätigen Sie die Funktion mit der "Enter"-Taste.

Editieren Sie den Zahlencode durch Nutzung der Pfeil (Navigation), sowie "+" und "-" (Vergrößern/Verkleinern) Tasten. Durch "ENTER" bestätigen Sie das eingegebene Passwort. Aus Sicherheitsgründen erfolgt anschließend eine zweite Passwort-Abfrage. Geben Sie den Code erneut ein und Sie. Danach wird bestätigen je nach Funktion aewählter der Passwortschutz aktiviert oder deaktiviert.



Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben und nicht in der Lage sein, den Passwortschutz zu deaktivieren, kontaktieren Sie bitte Molliné.

10.6 <u>Die Messfenster des 2-Kanal</u> <u>Clamp-On Ultraschall Station</u>

Navigation im User-Interface:

1) Etwa 10s **nach dem Einschalten** wird automatisch vom Startbildschirm in das zentrale Messfenster "CH1/CH2" geschaltet.

2) **Vom Hauptmenü ausgehend:** wählen Sie "ESC" \rightarrow dann "MESS."

CH1&CH2



CH1/CH2



(CH1+CH2)/2



In den einzelnen Messfenstern werden die jeweiligen Resultate bezüglich Fließgeschwindigkeit, Volumenstrom, Totalisator (Volumen und Wärmemenge) und Leistung dargestellt. Entweder für den einzelnen Kanal oder gemäß der dargestellten Berechnung (Summe, Differenz oder Mittelwert)



11 Das Hauptmenü (komplettes Menü)

11.1 Laden, Speichern und Verwalten von Parameterdaten

Navigation im User-Interface:

Vom Hauptmessfenster "Durchfluss 1": wählen Sie "SETUP" → dann "KOMPL SETUP" → wählen Sie "Param.Speich/Laden"

Ihr Clamp-On Ultraschall Station / Portable bietet Ihnen die Möglichkeit alle relevanten Parameter zu speichern, zu laden und übersichtlich darzustellen. Das spart Zeit, wenn Sie Messungen an wiederkehrenden Messstellen durchführen müssen.

Über den **"Dateizugriff"** können bis zu **9 Parametersätze** gespeichert und auf der SD-Karte als Parameter-Datei "*.PAR" zur Verfügung gestellt werden. Das Format entspricht einer Textdatei ("*.txt") und kann jederzeit per Texteditor oder einem Tabellenkalkulationsprogramm visualisiert und editiert werden.

Zum Auswählen eines Parametersatzes wählen Sie mittels der Pfeiltasten einen Speicherplatz und bestätigen Sie die Auswahl mit "Weiter".

Sie haben nun die Möglichkeit vor dem Speichern sämtliche Parameter zu prüfen. Die Parameterdaten sind auf 2 Messfenster verteilt. Zum Wechsel zwischen den Parameterdaten nutzen Sie die Pfeiltaste.



Die Parameterübersicht zeigt den aktuellen Inhalt der PAR-Datei an. Um sicherzugehen, dass der Inhalt den aktuellen Parametern entspricht, muss der aktuelle Parameter-Satz zunächst in der entsprechenden Datei gespeichert werden.













Zurücksetzen des PAR-Datei-Namens und Inhaltes

Wechsel zwischen den Übersichtfenstern

Zurück zur Dateiübersicht

Editieren des Dateinamens:

1) Mit Hilfe der Pfeiltasten Auswahl von Zeichen die dem PAR-Datei Namen entsprechen (**max. 7 Zeichen**)

2) Mit "ÉNTER" wird die Auswahl eines Zeichens bestätigt

3) Mit "ENTF" wird das letzte Zeichen gelöscht.

4) Beenden durch Navigation auf "ENDE" und Bestätigung durch "ENTER"



Speichern der aktuellen Parameter-Daten

Wechsel zum Editieren des Dateinamens

Laden des PAR-Inhaltes





Der neue Name wird erst übernommen, wenn die "Save" Funktion in Übersicht 1 aktiviert wird.

Die "Default.PAR" Datei wird regelmäßig mit den aktuellen Parametern überschrieben (zyklisches Sichern der aktuellen Einstellungen), so dass dieser Speicherplatz nicht genutzt werden sollte.

Die Parameterdaten werden ab Firmware 1.33.x auf der gerätinternen SD-Speicherkarte abgelegt und können per USB exportiert werden.

Das Kopieren / Sichern von Parameterdateien von der geräteinternen SD-Karte ist ausschließlich über die USB-Schnittstelle möglich. Sobald der Messumformer via USB mit einem PC verbunden wird, wird die SD-Karte als externer Datenspeicher erkannt und Daten können ausgetauscht werden.

i

Es werden vom System **nur "bekannte" PAR-Dateien** registriert.

Soll eine Parameter-Datei per USB von einem Clamp-On (Gerät 1) auf ein anderes (Gerät 2) übertragen und dort geladen werden, so muss sichergestellt sein, dass der Name der PAR-Datei einem der Namen aus der Liste von Gerät 2 entspricht (siehe Dateizugriff, z.B.: FILE1.PAR). Danach kann die Datei (Gerät 2) direkt ersetzt/überschrieben werden.

Molliné empfiehlt Parametersätze von wichtigen oder wiederkehrenden Applikationen zu speichern und extern zu sichern. Das spart Zeit und ermöglich ein schnelle, effiziente Hilfe im Supportfall.

Seit Mitte 2018 ist ein Software-Tool verfügbar, dass ein bequemes Erstellen und Editieren von Parameter-Dateien ermöglicht.

11.2 Die Rohr-Parameter

Navigation im User-Interface:

Vom Hauptmessfenster "Durchfluss 1": wählen Sie "SETUP" \rightarrow dann "KOMPL SETUP" \rightarrow wählen Sie "Parameter Rohr".

Die Rohr-Parameter sind Teil des Quick-Setup (obligatorische Parameter), können jedoch auch über das Hauptmenü einzeln editiert werden.







Parametrierung eines benutzerdefinierten Rohr-Materials:

Scrollen Sie in der Materialdatenbank nach ganz unten (Tipp: 1x Pfeil nach oben).

Hier befinden sich frei editierbare Materialien:

Rohr:

7x PMAT

Rohrauskleidung: 4x LMAT

Bei diesen Materialien können sowohl der Name als auch die Eigenschaften geändert werden. Diese Option wird jedoch erst aktiv, wenn Sie mit den Pfeil-Funktionstasten bis auf eines der frei editierbaren Materialien navigieren.

Um ein benutzerdefiniertes Material zu editieren, benötigen Sie:

- 1) Schallgeschwindigkeit (longitudinal)
- 2) Poissonzahl (Querkontraktionszahl oder Querdehnungszahl genannt)

Zeit:15:22:45 AUTOWINDOW: OFF Datenbank Rohrmateria Wählen Sie das Material der Rohrleitung Rohrmaterial CHANGE 11 Teflon PROP. 12 PVDF 13 14 PMAT1 CHANGE 15 PMAT2 NAME 16 PMAT3 17 PMAT4 PMAT5 18 ENTER ESC 19 PMAT6 20 PMAT7



Benutzerdefinierte Materialien sind nur auf dem Gerät verfügbar und können nicht über die Parameterdatei exportiert werden. Wird eine Parameterdatei mit einem benutzerdefinierten Material in ein Gerät geladen, in dem das betreffende Material nicht verfügbar ist, wird lediglich die Materialauswahl auf "PMAT" bzw. "LMAT" gesetzt. Bei fehlender Parametrierung der Eigenschaftswerte dieser Materialien, kann das zu Fehlmessungen führen.

11.3 Die Medium-Parameter

Navigation im User-Interface:

Vom Hauptmessfenster "Durchfluss 1": wählen Sie "SETUP" → dann "KOMPL SETUP" → wählen Sie "Parameter Medium"

Die Parameter des fließenden Medium sind Teil des Quick-Setup (obligatorische Parameter), können jedoch auch über das Hauptmenü einzeln editiert werden.





Technische Änderungen vorbehalten – Abbildungen ähnlich





Aktuell können bis zu 4 benutzerdefinierte Medien parametriert werden.

Für eine erfolgreiche, korrekte Bestimmung der Fließgeschwindigkeit ist lediglich die Eingabe von Schallgeschwindigkeit und kinematischer Viskosität notwendig. Wärmekapazität und Dichte sind lediglich für die Bestimmung der Wärmemenge notwendig und können falls nicht benötigt mit 1 parametriert werden.

Falls die kinematische Viskosität nicht verfügbar ist, können Sie diese auch aus dynamischer Viskosität und Dichte berechnen (siehe Kapitel 4, Reynolds-Kompensation). Achten Sie auf die Einheiten!

Benutzerdefinierte Medien sind nur auf dem Gerät verfügbar und können nicht über die Parameterdatei exportiert werden. Wird eine Parameterdatei mit einem benutzerdefinierten Medium in ein Gerät geladen, in dem das betreffende Medium nicht verfügbar ist, wird lediglich die Auswahl des Mediums auf "FMAT" gesetzt. Bei fehlender Parametrierung der Eigenschaftswerte dieses Mediums, kann das zu Fehlmessungen führen.

11.4 Die Wandler-Parameter



Navigation im User-Interface:

Vom Hauptmessfenster "Durchfluss 1": wählen Sie "SETUP" → dann "KOMPL SETUP" → wählen Sie "Parameter Wandler"

Die Wandler-Parameter sind Teil des Quick-Setup (obligatorische Parameter), können jedoch auch über das Hauptmenü einzeln editiert werden.

Entsprechend der Randbedingungen der Applikation bzw. der Verfügbarkeit wählen Sie hier den Wandler- und Montagetypen.



Generelle Informationen zu den Wandlern und deren Montage finden Sie in Kapitel 8.4.

Allgemeine Empfehlungen bezüglich Auswahl von Wandler- und Montagetyp finden Sie in den Kapiteln 8.4.3 & 8.4.4.

Insbesondere unter ungünstigen Bedingungen (alte Rohre, möglicherweise mit Ablagerungen, Flüssigkeiten mit hoher Absorption bzw. mit streuenden Partikeln oder Blasen) sollte bei schlechter Signalgüte als zweite Option immer die Z-Montage in Betracht gezogen werden.

11.5 Parametrierung der Ein- und Ausgänge

Navigation im User-Interface:

Vom Hauptmessfenster "Durchfluss 1": wählen Sie "SETUP" → dann "KOMPL SETUP" → wählen Sie "E/A Einstellungen"

Je nachdem welchen Ausgang Sie parametrieren möchten, wählen Sie nun:

- Analogausgänge
- Relais
- Impulsausgang

11.5.1 Parametrierung der 4-20mA Ausgänge

Das Clamp-On Ultraschall Station / Portable besitzt insgesamt zwei 4-20mA Ausgänge. Sie haben die Möglichkeit den Ausgängen verschiedene Messwerte zuzuweisen.

Die Ausgänge sind ab Werk aktiv. Das bedeutet, dass das Clamp-On Ultraschall Station / Portable eine Spannung an den Ausgängen zur Verfügung stellt. Sie haben aber auch die Möglichkeit die Analogausgänge fremd versorgt (passiv) zu betreiben.

Wenn Sie die Analogausgänge passive schalten möchten, dann muss das Gerät geöffnet werden. In diesem Fall kontaktieren Sie für weitere Einzelheiten bitte M o I I i n é . Bei Fremdversorgung darf die Spannung in einem Bereich von 10 bis 30V liegen.

Parameter Wandler Auswahl des Ultraschall-Wandlers Auswahl der Montageart

ENDE







Die Analogausgänge sind **galvanisch nicht getrennt**. Wenn die Eingänge der Auswerteeinheit eine galvanische Trennung voraussetzen, dann muss ein Speisetrenner zwischen Clamp-On Ultraschall Station / Portable und Auswerteeinheit geschaltet werden.

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit auch zwei analoge Werte ins Clamp-On Ultraschall Station / Portable einzuspeisen, näheres im Servicemanual.

Clamp-On Ultraschall speist (ca. 24V), Externe Einheit speist (ca. 24V)



Sind die 4-20mA Ausgänge des Clamp-On Ultraschall aktiv geschalten und Sie verbinden die Analogausgänge des Clamp-On Ultraschall mit einem externen Gerät, welches ebenfalls eine Spannung an den Eingängen zur Verfügung stellt, kann dies zu Schäden am Clamp-On Ultraschall oder Ihrem externen Gerät führen. Vergewissern Sie sich daher vor der Verbindung der beiden Geräte, **dass jeweils nur eines der Geräte aktiv geschalten ist!**

Nachdem Sie sich für die Parametrierung der Analogausgänge entschieden haben, folgt die Navigation durch weitere Fenster gemäß dem Ablaufschema auf der rechten Seite.

Dem Analogausgang können folgende Messgrößen zugeordnet werden:

- Durchfluss
- Fließgeschwindigkeit
- Differenztemperatur T2-T1
- Temperatur T1 oder T2
- Wärmeleistung
- Schallgeschwindigkeit
- t1 und ∆t
- Massenstrom

Die Editierung der Messgrößenwerte erfolgt in den parametrierten Einheiten.





Messgrößen beim 2-Kanal: Es können alle Messgrößen (ausgenommen sind Temperatur und Leistung) getrennt nach Messpfad ausgegeben werden (CH1, CH2). Sondermessgrößen beim Durchfluss: CH1, CH2, CH1+CH2, CH1-CH2, (CH1+CH2)/2. Die Leistungs-berechnung ist nur für gemittelte Messpfade möglich (1 Messstelle, 2 Messpfade).

Erweiterter Strombereich

						No	rma (gi	ler Be ültige	ereic Mes	ssun	20 m/ g)	4							_
	Fehler Information					Erweiterter Bereich 3.8-20.5 mA (gültige Messung)									Int	Fehl forma	er ation		
0,0 mA – – T		2 2 2 2 2 2 2											20,0 mA – – –	20,5 mA – – –	21,0 mA – – –	S	Schleife	enstrom	>
]		Das Bere On	C eich lieg	lam aເ t be	p-On iszuge i ca. 3	ist eben 9,4 m	in (N A.	der IAMU	La JR	ge NE	den 43).	Stron Der	n in Fehl	erst	ine tror	m n (erw des	eitert Clan	en າp-

11.5.2 Parametrierung des Relais



Clamp-On Station besitzt Das einen Relais Ausgang. Sie haben die Möalichkeit dem Ausgang eine Funktion und einen Bereich zuzuweisen. Es Beispiel ist zum möglich eine Alarmfunktion mit dem Ausgang zu koppeln, um z.B. das Unterschreiten eines gewissen Mindestdurchflusses zu signalisieren.

Beispiel für eine externe Beschaltung:



Das Relais arbeitet ohne Parametrierung NO (normally open), wird die Relaisfunktion parametriert, dann arbeitet es drahtbruchsicher. Das bedeutet, erst wenn eine parametrierte Relais Funktion ausgelöst wird, öffnet sich das Relais. Das hat den Vorteil, dass bei Stromausfall (Akku leer, keine Spannungsversorgung des Netzteils) ein Alarm ausgelöst wird. Auf Polarität der Anschlüsse muss nicht geachtet werden. Der Kontakt ist Potentialfrei. Max. Strom: 0,5 A; Max. Spannung 50V

Die Navigation durch die Relaisparametrierung verläuft gemäß dem Ablaufschema auf der rechten Seite. Die Editierung der Messgrößen erfolgt in den parametrierten Einheiten.

Dem Relaisausgang können folgende Messgrößen zugeordnet werden:

- Durchfluss
- Fließgeschwindigkeit
- Differenztemperatur T2-T1
- Temperatur T1 oder T2
- Schallgeschwindigkeit



Für die 2-Kanalversion ist die Zuweisung von Sondermessgrößen möglich, siehe 11.5.1.

Beispiel: In einer Applikation wird eine Pumpe betrieben, die unterhalb von 150 m³/h Fördermenge Schaden nehmen könnte. Stellen Sie sicher, dass für die Messgröße Durchfluss die Einheit Kubikmeter pro Stunde zugewiesen ist.
 Parametriert wird somit als minimalen Schaltpunkt 0 m³/h und als maximaler Schaltpunkt 150 m³/h. Im Bereich von 0..150m³/h wird sich der Relais-Kontakt öffnen, ab >150m³/h Durchfluss bleibt der Relais Kontakt geschlossen.

Clamp-On Station

11.5.3 Parametrierung des Impulsausgang



MOLLINÉ

Clamp-On Portable



Der Impulsausgang ist als Transistor-Ausgang ausgeführt (Open Collector) und ist bei Clamp-On Portable grundsätzlich passiv (externe Speisung: 3...30V/DC) Bei Clamp-On Station ist zusätzlich ein aktiver Betrieb des Impulsausgangs möglich.

Die Ausgabeform des Impulses wir beim Clamp-On über das Userinterface parametriert.



Die Navigation durch die Impulsparametrierung verläuft gemäß dem Ablaufschema auf der rechten Seite. Die Editierung der Messgrößen erfolgt in der jeweiligen parametrierten Einheit.

Dem Impulsausgang können folgende **Messgrößen** zugeordnet werden:

- Durchfluss (Gesamtvolumen)
- Wärmemenge
- Gesamtmasse

Mögliche **Impulslängen**: 20, 40, 60, 100, 260, 500 ms

Die 2-Kanalversion verfügt über einen zweiten Impulsausgang, so dass die Totalisatoren getrennt nach Messpfaden (1CH, 2CH) zugewiesen werden können.





Wird nach Parametrierung des Impulsausganges die Einheit des Totalisators geändert, so wird der Zählwert angepasst. Numerische Ungenauigkeiten bei der Konvertierung können bei häufigem Einheitenwechsel zu Abweichungen führen.

11.5.4 Impuls-Overflow-Error; IOE

Gelegentlich können bei der Nutzung des Impuls-Ausgangs Grenzfälle auftreten: Der Wert der gewählten Impuls-Ausgabe-Größe übersteigt kurzzeitig die maximale Impulsanzahl, die pro Sekunde ausgegeben werden kann. In diesem Fall werden die überzähligen Impulse im geräteinternen Impulspuffer abgelegt und sobald wie möglich ausgegeben.

Übersteigt die Anzahl der überzähligen Impulse die maximale Anzahl des Impulspuffers (max. 4096 Impulse können gepuffert werden), dann wird der Impulsausgang deaktiviert und die Fehlermeldung Impuls-Overflow-Error (IOE) in der rechten Spalte des Window-Headers wird angezeigt.

Sobald der IOE Error erscheint werden keine Impulse mehr ausgegeben oder gepuffert. Ein IOE ist das Indiz, dass eine andere Impulswertigkeit gewählt werden muss, damit der Impulspuffer nicht wieder in den Überlauf geht.

Die Digitalanzeige des Messumformers (Volumen, Wärmemenge) ist von einem Impulsüberlauf nicht betroffen. Hier werden die aufsummierten Mengen auch im Falle eines IOE korrekt dargestellt.

Eine Reaktivierung des Impulsausganges ist durch zurücksetzen des Fehlers "**Reset IOE**" über die E/A-Einstellungen möglich.

11.6 Serielle Kommunikation, Modbus, MBus & Logger

11.6.1 Die serielle Datenübertragung

Mit der seriellen Datenübertragung kann die digitale Übermittlung der Messdaten via RS232 / RS485 in ASCII-Kodierung gestartet werden. Die Daten werden als serieller digitaler Datenstrom mit einem fixen Rahmen übertragen, der aus einem Start-Bit, fünf bis maximal neun Datenbits, einem optionalen Parity-Bit zur Erkennung von Übertragungsfehlern und einem Stopp-Bit besteht.

Diese Form der Datenübermittlung ist nur für Clamp-On Ultraschall Station verfügbar.









Navigation im User-Interface:

Vom Hauptmessfenster "Durchfluss 1": wählen Sie "SETUP" → dann "KOMPL SETUP" → dann "Seriell/Modbus/Logger" → dann "Serielle Schnittstelle"

In diesem Menüfenster können Sie die Basisparameter der Datenübertragung editieren bzw. einsehen.



Bezeichnung	Reset-Wert	Weitere Ausprägungen
Serieller COM:	INACTIVE	ACTIVE
Aktivierung der Datenübertragung		
Baudrate:	9600	19200, 38400, 56000, 57600,
Datenbits pro Sekunde		115200
Parity:	NONE	ODD, EVEN
Fehlererkennung		
Data Bits:	8	nicht editierbar
Anzahl der Datenbits.		
Stop Bits:	1	nicht editierbar
Anzahl der Stop Bits.		
Log Intervall:	00:00:01	Format: hh:mm:ss
Gibt den Intervall (Zeitspanne)		hh Stundenwert (00-23)
zwischen zwei aufeinander		mm Minutenwert (00-59)
folgenden Datensätzen an.		ss Sekundenwert (00-59)
Reset:	NO	YES
Setzt die serielle Schnittstelle auf		
Werkseinstellungen zurück.		

Nach Aktivierung werden folgende Daten Semikolon-getrennt übermittelt:

Pos.	Bezeichnung	Format	Pos.	Bezeichnung	Format
1	Datum	JJJJ.MM.TT	7	Wärmeleistung	2 DS
2	Zeitstempel	hh:mm:ss	8	Wärmemenge	2 DS
3	Durchfluss	2 DS	9	Temperatur T1	1 DS
4	Fließgeschwindigkeit	2 DS	10	Temperatur T2	1 DS
5	Schallgeschwindigkeit	2 DS	11	DiffTemp. T2-T1	1 DS
6	Totalisator Durchfluss	0 DS	12	Signalstatus	Text
			13	Signalqualität	0100

Zum Testen der Datenübertragung können Sie das Windows eigene Kommunikationsprogramm Hypertherminal verwenden. Sollte Ihr PC keine serielle Schnittstelle besitzen, können Sie auf einen handelsüblichen USB auf RS232 Adapter zurückgreifen.

11.6.2 Modbus



Das Clamp-On Ultraschall Station unterstützt die digitale Übermittlung der Messdaten via Modbusprotokoll (Master/Slave-Architektur). Unterstützt wird RTUund ASCII- Modbus via RS485. Diese Form der Datenübermittlung ist nur für Clamp-On Ultraschall Station verfügbar.

Navigation im User-Interface:

Vom Hauptmessfenster "Durchfluss 1": wählen Sie "SETUP" → dann "KOMPL SETUP" → dann "Seriell/Modbus/Logger" → dann "Modbus"

In diesem Menüfenster können Sie die Basisparameter der Datenübertragung editieren bzw. einsehen.

Zait-15-22-			
2en. 13.22.	4J HUTUWI	Setur	: Modbus
Pfeil HOCH/ +/-: Wert ä ENTER: Kon	RUNTER: Opti Indern figuration sp	on wählen Deichern	
M	odbus Status	INAKTI	
📥 SI	ave Address	e: 1	
E Be	etriebsart:	ASC	" (<u> </u>
Ba	oudrate:	9600	_
()Ра	rity:	EV	ENÍ 🕳
— Da	ita Bits:	8	8 L 🔻
St St	op Bits:	1	
	eset:	N	0 /
ESC M	odbus Endian	BIG ENDIA	N ENTE
			_ (—

Bezeichnung	Reset-Wert	Weitere Ausprägungen
Modbus Status:	INACTIVE	ACTIVE
Aktivierung der Datenübertragung		
Slave Adresse:	1	1 247
des Clamp-On Ultraschall Station		
Betriebsart:	ASCII	RTU
Baudrate:	9600	19200, 38400, 56000, 57600,
Datenbits pro Sekunde		115200
Parity:	NONE	ODD, EVEN
Fehlererkennung		
Data Bits:	8	nicht editierbar
Anzahl der Datenbits.		
Stop Bits:	1	nicht editierbar
Anzahl der Stop Bits.		
Reset:	NO	YES
Setzt die serielle Schnittstelle auf		
Werkseinstellungen zurück.		
Modbus Endian:	BIG	LITTLE
Byte-Reihenfolge	ENDIAN	ENDIAN



Die Register-Übersicht befindet sich im Anhang. Für zusätzliche Informationen kontaktieren Sie bitte Molliné.

11.6.3 <u>MBus</u>

Das Clamp-On Ultraschall Station unterstützt die digitale Übermittlung der Messdaten via MBusprotokoll via RS485. Diese Form der Datenübermittlung ist nur für Clamp-On Ultraschall Station verfügbar.

Navigation im User-Interface:

Vom Hauptmessfenster "Durchfluss 1": wählen Sie "SETUP" → dann "KOMPL SETUP" → dann "Seriell/Modbus/Logger" → dann "MBus"

In diesem Menüfenster können Sie die Basisparameter der Datenübertragung editieren bzw. einsehen.

Bezeichnung	Reset-Wert	Weitere Ausprägungen
Serieller COM:	Aus	Ein
Aktivierung der Datenübertragung		
Slave Adresse:	1	1 254
des Clamp-On Ultraschall Station		
Betriebsart:	ASCII	RTU
Baudrate:	9600	300, 600, 1200, 2400, 4800,
Datenbits pro Sekunde		19200, 38400
Parity:	NONE	ODD, EVEN
Fehlererkennung		
Data Bits:	8	nicht editierbar
Anzahl der Datenbits.		
Stop Bits:	1	nicht editierbar
Anzahl der Stop Bits.		
Reset:	NO	YES
Setzt die serielle Schnittstelle auf		
Werkseinstellungen zurück.		
Telegramm Type:	1	2
Unterscheidet zwischen Wasser-		
zähler (Typ 1) und Wärmemengen-		
zähler (Typ 2)		







11.6.4 Der Daten-Logger



Mit dem Loggen von Daten, ist die zeitgesteuerte Aufzeichnung (Speicherung) von Messwertdaten auf dem geräteinternen Speicher gemeint.

Beim Clamp-On Portable ist der Daten-Logger frei verfügbar und als Standard im Lieferumfang enthalten.
 Beim Clamp-on Station kann der Daten-Logger optional bestellt werden.
 Bei Bestellung ohne Datenlogger ist dieser in der Eirmware

Bei Bestellung ohne Datenlogger, ist dieser in der Firmware enthalten (gesperrt) und kann bei Bedarf nachträglich freigeschalten werden (kostenpflichtig).

Bei Interesse an einer Freischaltung kontaktieren Sie uns.

11.6.4.1 Freischalten des Loggers



Die Freischaltung des Datenloggers ist Passwort gebunden. Sobald Sie (einen nicht bereits ab Werk freigeschalteten) Datenlogger aktivieren möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- 1) Gehen Sie vom Hauptmenü aus in das Untermenü 6 "Seriell/Modbus/Logger".
- 2) Sobald Sie nun den Untermenüpunkt 3 "Datenlogger" wählen, werden Sie zu einer Passwortabfrage weitergeleitet. Gleichzeitig wird ein Zufallscode generiert und auf der SD-Karte in der Datei "Passwort.txt" abgelegt. Sollte Ihnen der Freischaltcode nicht vorliegen, brechen Sie den Freischalvorgang ab ("ESC").



- 3) Verbinden Sie mittels USB (USB 2.0: Type A Stecker zu Mini B Stecker) den Messumformer mit einem PC. Der USB Anschluss befindet sich im Kabelraum und ist zugänglich, indem man die Gehäuseabdeckung über dem Kabelraum löst.
- 4) Die geräteinterne SD-Karte wird als Massenspeicher erkannt. Kopieren Sie nun die Datei "Passwort.txt" vom Clamp-On Ultraschall Station auf Ihren PC.
- 5) Senden Sie die Datei an Molliné oder öffnen Sie die Datei mit einem Texteditor und übermitteln Sie den 12-stelligen Code an Molliné.
- 6) Sie erhalten anschließend von Molliné den 4-stelligen Freischaltcode, der bei der Passwortabfrage zum erfolgreichen Freischalten führt. Anschließend ist der Datenlogger dauerhaft aktiviert.

11.6.4.2 <u>Verwaltung und Struktur von Log-</u> Daten



Der aktuelle Hardware-Stand (4GB SD-Speicher) ermöglicht bei einer Aufzeichnung in sekündlichem Intervall die Datenaufzeichnung über knapp 1 Jahr (bei einem 10 s Intervall knapp 10 Jahre). Für längere Aufzeichnungszeiträume kann der Speicher erweitert werden. Das Clamp-On unterstützt SD-Speicher bis zu 32 GB.

Die Geschwindigkeit der USB-Datenübertragung wird durch die Aufrechterhaltung der Messperformance limitiert und ist entsprechend langsam. Beim Export größerer Datenmengen empfiehlt es sich die SD-Karte auszubauen und den Datenaustausch direkt über den entsprechenden Steckplatz am PC zu realisieren.

Das Löschen von Log-Dateien kann nur über die USB-Verbindung mit dem PC erfolgen. Wir empfehlen die Daten auf ein externes Speichermedium zu kopieren, bevor Sie sich Daten editieren oder visualisieren.

Bei Spannungsausfall (z.B. leerer Akku bei Clamp-On Ultraschall Portable) gehen die Daten nicht verloren. Sobald das Gerät wieder mit Spannung versorgt wird, setzt es die Datenaufzeichnung automatisch fort (ausgenommen die vorgegebene Dauer der Datenaufzeichnung ist bereits überschritten).

"*.csv"; Text durch Semikolon getrennt Format Weiterverarbeitung durch Texteditoren oder Tabellenkalkulations-Programmen (z.B. Microsoft Excel) möglich Kopfzeilen Details der Zeitsteuerung Relevante Details der Parametrierung Datum, Zeit, Volumenstrom, Fließgeschwindigkeit, Schallgeschwindigkeit, Messdaten Volumentotalisator, Wärmeleistung, Wärmemengentotalisator, T1[°C], T2[°C], 10H E T2-T1[°C], Massenstrom, Gesamtmasse, Batteriestatus, Signalqualität, Status Messdaten Datum, Zeit, Volumenstrom CH1, Volumenstrom CH2, Fließgeschwindigkeit CH1, Fließgeschwindigkeit CH2, Schallgeschwindigkeit CH1, Schallgeschwindigkeit CH2, Volumentotalisator CH1, Volumentotalisator CH2, Mittlere Wärmeleistung (CH1+Ch2), Mittlerer Wärmemengentotalisator (CH1+CH2), T1[°C], T2[°C], T2-T1[°C], Mittlerer Massenstrom(CH1+Ch2), Mittlere Gesamtmasse(CH1+Ch2), Signalqualität CH1, Status CH1, Signalqualität CH2, Status CH2

Struktur der Log-Datei



Zusätzlich zu den oben genannten Messdaten wird bei Clamp-On Station der Wert der beiden Analogeingänge ausgegeben, sofern diese parametriert wurden.

Die Messwerte zwischen zwei Aufzeichnungsintervallen werden nicht gemittelt. Es wird immer der gerade anliegende Messwert zum jeweiligen Zeitpunkt aufgezeichnet.

Eine genaue Anleitung für die Transformation von einer *.csv Datei in eine *.xls(x) finden Sie auf dem USB-Stick unter der Serviceanleitung.

11.6.4.3 <u>Starten einer zeitgesteuerten</u> <u>Datenaufzeichnung</u>

Navigation im User-Interface:

Vom Hauptmessfenster "Durchfluss 1": wählen Sie "SETUP" → dann "KOMPL SETUP" → anschließend wählen Sie



"Datenlogger"

"Seriell/Modbus/Logger"→"Datenlogger"

Editieren des Dateinamens:

- Mit Hilfe der Pfeiltasten Auswahl von Zeichen die dem PAR-Datei Namen entsprechen (**max. 5 Zeichen**).

- Mit "ENTER" wird die Auswahl eines Zeichens bestätigt

- Mit "ENTF" wird das letzte Zeichen gelöscht.

- Beenden durch Navigation auf "ENDE" und Bestätigung durch "ENTER"

Der von Ihnen gewählte Name (z.B.: "12ABC") wird mit einem 3-stelligen Zahlenanhang versehen (initialer Dateiname: "12ABC000.txt"). Pro Datei werden maximal 65536 Zeilen geschrieben. Danach wird eine neue Datei erstellt und der Zahlenanhang um eins hochgezählt ("12ABC001.txt").

Editieren der Zeitsteuerung

- Navigation mit den Pfeiltasten
- Änderung der Werte mit den (+) und (-) Tasten
- Mit "ENTER" werden die editierten Werte bestätigt
- Mit "ESC" zurück zur Editierung des Dateinamens



Beispiel: Es sollen aller 60 Sekunden Daten vom 25.05.2012, 15.00 Uhr bis 26.05.2012, 16.00 Uhr Aufgezeichnet werden.





Zeit:15:22	:45	AUTOWI	IDOW: O	FF	
				D	atei Namen
Der Dateil	name u	Jmfasst	maxim	al 5 S	ymbole.
(Date	i Name:			-
ENIER					
\equiv	A B	CDEFI	3 H I J	KLM	
()	NO	PQRS	רטעש	XYZ	
ESC	12	3456	7890	END	ur ▼
\square		-			\sim
\frown	ENI	r			


- 2. Geben Sie die Startzeit 15.00.00 Uhr ein
- 3. Geben Sie als Dauer 001:01:00:00 ein
- 4. Gebe Sie als Intervall 00:01:00 ein



Beachten Sie, dass die zeitgesteuerte Aufzeichnung an die Systemzeit des Clamp-On Ultraschall gekoppelt ist. Ist die **Systemzeit bzw. das Systemdatum** nicht korrekt eingestellt, wird sich das unmittelbar auf Ihre parametrierte Datenaufzeichnung auswirken! **Der Aufzeichnungsbeginn sollte in Relation zur aktuellen Clamp-On**

Systemzeit **immer in der Zukunft** liegen, anderen Falls startet die Datenaufzeichnung nicht.

11.6.4.4 <u>Abbrechen einer zeitgesteuerten</u> <u>Datenaufzeichnung</u>

Ist der Logger aktiv und zeichnet Daten entsprechend der Parametrierung auf, so wird dies in der Kopfzeile angezeigt: "LOG AKTIV". Beim Clamp-On Ultraschall Station haben serielle Kommunikation und Modbus Priorität und können die Anzeige unterbinden.

Planen Sie die Zeit gesteuerte Aufzeichnung abzubrechen dann navigieren Sie bitte wie folgt:

Vom Hauptmessfenster "Durchfluss 1": wählen Sie "SETUP" → dann "KOMPL SETUP" → wählen Sie anschließend



"Datenlogger"

"Seriell/Modbus/Logger"→"Datenlogger"

Zum Abbrechen der Datenaufzeichnung drücken Sie "Ja"

Wird die Aufzeichnung vorzeitig abgebrochen, dann bleiben die bis dahin aufgezeichneten Daten auf der SD- Karte erhalten. Daten werden bis zum Zeitpunkt des Abbruchs aufgezeichnet.



11.6.4.5 Quick-Logger

Die Quick-Logger Funktion ist nur für Clamp-On Ultraschall Portable Verfügbar. Er ermöglicht eine schnellen Start der Datenaufzeichnung mit Standardeinstellungen:

Der vorgegebene Dateiname setzt sich aus der aktuellen Systemzeit und dem Zahlenanhang (Z) zusammen: "hhmmsZZZ.txt"

z.B. für 14:59:24 Uhr: "14592000.txt"

Dauer: endlos

Intervall: 10 s

Aktivierung: Die Taste "QUICK LOG" für 3-4 Sekunden gedrückt halten

Die Taste muss für mehrere Sekunden gedrückt bleiben, um ein versehentliches Starten zu vermeiden. Ist der Quick-Logger aktiv, wird im Kommunikationsstatus "QLOGGER ON" angezeigt.

11.6.4.6 <u>WakeUp-Logger</u>

Die WakeUp-Logger Funktion ermöglicht mit dem Clamp-On Ultraschall Portable im Akkubetrieb die Zeitgesteuerte Aufzeichnung von Messwerten für ein Messintervall, dessen Startzeit in längerer Zukunft (länger als die reguläre Akkulaufzeit) liegt. Die Parametrierung erfolgt analog zu 11.6.4.3.

Nach der Parametrierung wird das Clamp-On Ultraschall Portable in einen energiesparenden Schlafmodus versetzt und kann in dieser Zeit nicht verwendet werden. Zum eingestellten Zeitpunkt startet das Gerät automatisch und beginnt die eingestellte Aufzeichnung. Nach dem Ende des parametrierten Aufzeichnungsintervall bleibt das Gerät aktiv und kann normal genutzt werden.







Mit dem Erreichen der eingestellten Startzeit wird das Gerät gestartet. Hierzu benötigt es ca. 15 Sekunden. Anschließend wird über den unter 11.10.1 eingestellten Dämpfungszeitraum ein Mittelwert der Messwerte erhoben. Erst nach Ablauf dieses Zeitraums können die geloggten Messwerte als gültig betrachtet werden. Beachten Sie daher bei der Parametrierung Ihrer Startzeit einen zu Ihren Einstellungen passenden Vorlauf, wenn Sie zu einer bestimmten Zeit gültige Messwerte aufzeichnen wollen.





11.6.4.7 Energiesparmodus

Der Energiesparmodus ermöglicht mit dem Clamp-On Ultraschall Portable im Akkubetrieb die Messung über lange Zeitperioden mit großen Messintervallen, welche über die normale Betriebszeit hinausgehen. Hierzu werden eine Schlafzeit und eine Wachzeit parametriert. Während der Schlafzeit wird das Gerät in einen energiesparenden Schlafmodus versetzt, und kann in dieser Zeit nicht genutzt werden. Nach Ablauf der Schlafzeit wird das Gerät für die Wachzeit gestartet und beginnt die Messung. Es wird dabei ein Mittelwert des Durchflusses über der Wachzeit gebildet und abgespeichert. Anschließend wird das Gerät erneut in den Schlafmodus versetzt.

Der Datenlogg läuft von seinem Start mit einer Schlafzeit, bis er manuell beendet wird, oder der Akku leer ist.

11.7 Die Systemeinstellungen

Navigation im User-Interface:

Vom Hauptmessfenster "Durchfluss 1": wählen Sie "SETUP" → dann "KOMPL SETUP" → dann "Systemeinstellungen"

Rechts sind die verfügbaren Untermenüs dargestellt.



Zeit:15:22	:45	AUTOWINDOW: AUS	∎∎ ‡
Bitte wäh	ilen S	<mark>Device Ko</mark> ie den Daten-Log-Tyj	nmunikation)
\bigcirc	1 : 2	Standard-Logger WakeUp-Logger	
\bigcup	3	Energiesparmodus	
ZURÜCK			







11.7.1 Ändern der Zeit und des Datums

Navigation im User-Interface:

Vom Hauptmessfenster "Durchfluss 1": wählen Sie "SETUP" \rightarrow "KOMPL SETUP" \rightarrow "Systemeinstellungen" \rightarrow "Zeit und Datum"

▶ ◀:	Navigation / Auswahl	
+/-:	Veränderung des Wertes	
ESC/ENTER:	Abbrechen / Bestätigen	

Geben Sie die aktuelle Uhrzeit (hh:mm:ss) und das Datum (DD/MM/YY) ein und Bestätigen Sie.

11.7.2 Ändern der Anzeigebeleuchtung

Navigation im User-Interface:

Vom Hauptmessfenster "Durchfluss 1": wählen Sie "SETUP" → "KOMPL SETUP" → "Systemeinstellungen" → "Hintergrundbeleuchtung"

▶ ◀:	Navigation / Auswahl
+/-:	Veränderung des Wertes
ESC/ENTER:	Abbrechen / Bestätigen

Stellen Sie nun die Anzeigehelligkeit ein und Bestätigen Sie.





11.7.3 Ändern der Menüsprache

Navigation im User-Interface:

Vom Hauptmessfenster "Durchfluss 1": wählen Sie "SETUP" \rightarrow "KOMPL SETUP" \rightarrow "Systemeinstellungen" \rightarrow "Sprache"

► **<**: Navigation / Auswahl ESC/ENTER: Abbrechen / Bestätigen

Wählen Sie eine Sprache und Bestätigen Sie.

Mit der Einstellung der Sprache ändern Sie Sprache in den Menüs. Die Sprache der Multifunktionstasten bleibt weitestgehend unverändert.

11.7.4 Systemtest

Navigation im User-Interface:

Vom Hauptmessfenster "Durchfluss 1": wählen Sie "SETUP" → "KOMPL SETUP" → "Systemeinstellungen" → "Systemtest"

▲ ▼:	Navigation / Auswahl
ESC/ENTER:	Abbrechen / Funktionswechsel
MUS:	Wechsel zu Systemtest 2

Das Fenster Systemtest 1 ermöglicht den direkten Test der Clamp-On Ultraschall Station / Portable-Ausgänge.

Beschreibung	Wechsel bei	Aktion bei Aktivierung
-	Bestätigung (ENTER)	
Relais	NO/YES	Öffnen/Schließen des Relais
Strom Aktivieren	Start/Stop	Gibt den parametrierten Strom in mA
		am gewählten Analogausgang aus.
Impuls [50 Hz]	Start/Stop	Startet die Impulsausgabe mit 50 Hz.

Das Fenster Systemtest 2 ermöglicht den indirekten Test der Clamp-On Ultraschall Station / Portable-Ausgänge durch Vorgabe einer Fließgeschwindigkeit. Parametrieren Sie eine Messstelle und simulieren Sie einen Durchfluss:

▲ ▼:	Navigation / Auswahl
+/-:	Veränderung des Wertes
ESC/ENTER:	Abbrechen / Bestätigen









Zeit:15:22:45 AUTOWINDOW: OFF

CTRL Firmware:

CTRL Hardware:

CTRL Flash2: MUS Firmware:

Akku Spannung: 10.0

Gerät:

Units:

ZURÜCK

Lanovaoes:

System informati

1.43.2

2.0 64 kB

portable

EN_DE_FR

metric

1.6

MUS Veröffentlichung: 3 . 13 MUS Kanäle: 1

Kompensationsmodus: intern

11.7.5 Systeminformation

Navigation im User-Interface:

Vom Hauptmessfenster "Durchfluss 1": wählen Sie "SETUP" → "KOMPL SETUP" → "Systemeinstellungen" → "Systeminformationen"

In diesem Fenster können wesentliche Informationen zum System (Hard- & Software) geprüft werden.

CTRL Firmware	Firmware-Stand des User-Interface (CTRL Board)
CTRL Hardware	Hardware-Stand (CTRL Board)
CTRL Flash2	Größe des Flash-Speicher 2 (CTRL Board)
MUS Firmware	Firmware-Stand des MUS Board
MUS Veröffentlichung	Veröffentlichungsdatum der MUS Firmware
MUS Kanäle	Anzahl der MUS-Kanäle: 1, 2
Gerät	Portable, Fix
Languages:	Integriertes Sprachpaket der CTRL Firmware
Units	Einheitensystem
Kompensationsmodus	intern, extern (integrierte Kompensation)

11.7.6 System Reset

Navigation im User-Interface:

Vom Hauptmessfenster "Durchfluss 1": wählen Sie "SETUP" → "KOMPL SETUP" → "Systemeinstellungen" → "System Reset"

Die System Reset Funktion setzt sämtliche Parameter auf Werkseinstellungen zurück. Sollten Sie ein Gerät unbekannter Historie erhalten oder sollte das Gerät Fehlverhalten aufzeigen ist dies eine Möglichkeit ungültige Einstellungen zu überschreiben.





Durch einen System Reset werden alle Einstellungen Überschrieben, sowohl die Parametrierung der Messstelle, als auch die Totalizer. Das eingestellte Datum sowie die Uhrzeit sind davon nicht betroffen.

11.8 Einheitenauswahl

Navigation im User-Interface:

Vom Hauptmessfenster "Durchfluss 1" ausgehend: wählen Sie "SETUP" → dann "KOMPL SETUP" → Navigieren Sie im Hauptmenü zu "Einheiten"

Wählen Sie die Größe deren Einheit Sie ändern möchten!



Physikalische Größe	Vom Clamp-On unterstützte Einheiten
Durchfluss	m³/s; m³/min; m³/h; l/s; l/min; l/h; gal/s (Imp.gal.); gal/min (Imp.gal.); gal/h (Imp.gal.); ft³/s; ft³min; ft³/h; gal/s (US.liq.gal.); gal/min (US.liq.gal.); gal/h (US.liq.gal.)
Volumen	m³; l; gal (Imp.gal.); ft³; ml; gal (US.liq.gal.)
Wärmeleistung	MW; kW; W; BTU/Hr; J/Hr
Wärmemenge	MWh; kWh; Wh; BTU(i.t); J
Fließgeschwindigkeit	m/s; ft/s
Rohrgeometrie	mm; inch
Temperatur	°C; °F
Massenstrom	kg/s; kg/min; kg/h; t/s; t/min; t/h
Gesamtmasse	kg; t

11.9 Kalibrierung

Navigation im User-Interface:

Vom Hauptmessfenster "Durchfluss 1": wählen Sie "SETUP" \rightarrow "KOMPL SETUP" \rightarrow "Kalibrierung"

Wählen Sie im Kalibriermenü die gewünschte Kalibrieroption.

11.9.1 Durchfluss-Offset

Wählen Sie im Kalibriermenü "Durchfl-Offset const".

Geben Sie die gewünschte Offset-Korrektur ein (Achtung: Span-Korrektur).

Prüfen Sie den Durchfluss bei 2-3 relevanten Fließgeschwindigkeiten, um zu prüfen ob die prozentuale Spankorrektur zulässig ist. Der Offset bleibt so lange im Gerät gespeichert, bis dieser durch einen neuen Wert überschrieben wird.

11.9.2 Paarung / Abgleich der Pt100

Wählen Sie im Kalibriermenü "PT100 T2-T1"

"KALK OFFSET": automatische Berechnung des Offsets (T2-T1) "RESET OFFSET": setzt den aktuellen Offset wieder auf null.

"JA": Bestätigung des berechneten Offset und "NEIN": Abbruch.

11.9.3 Pt100 Offset

Wählen Sie im Kalibriermenü "PT100 T1 / T2" Geben Sie nun die tatsächliche Temperatur für T1 / T2 ein (Vorgabewert). Achtung! Der Vorgabewert ist eine Absolut-Temperatur und kein Offset bzgl. der angezeigten Temperatur! Mit "RESET" löschen Sie den Vorgabewert. Der Pt100 zeigt dann wieder die Temperatur ohne Korrektur an.











11.9.4 Parametrierung einer Fließgeschwindigkeits-Kennlinie

Untermenü "Fließgeschw.-Korr." Im des können Sie die Punkte Kalibriermenü einer parametrierbaren Kennlinie einsehen. Zwischen den einzelnen Punkten wird linear interpoliert. Kennlinien können nur für einzelne Messstellen ermöglichen erstellt werden und akkurate Messungen auch jenseits der empfohlenen Einund Auslaufstrecken.

ENTF ALL:	Alle Punkte null setzen			
ENTF:	Einen einzelnen Punkt null setzen			
▲ ▼:	Navigation / Auswahl			
Weiter:	ins Fenster zum Editieren der			
	Punkte			

Nachdem ein Punkt gewählt wurde, kann die Fließgeschwindigkeit (in m/s) und der dazugehörige Korrekturwert (in %) eingegeben werden.

Bsp.: Bei +0.15 m/s wurde eine Abweichung von +0.8% festgestellt. Der entsprechende Korrekturpunkt ist (+0.15; -0.8)

► < : Navigation / Auswahl

+/-: Veränderung des Wertes

ESC: Rückkehr zur Übersicht

ENTER: Bestätigung der editierten Werte

Sobald ein Punktepaar [x = v (m/s); y = Korrektur (%)] bestätigt wurde, ist die Korrektur gültig und die Interpolationskoeffizienten werden intern neu berechnet.

Zu den Eingaberegeln und sonstigen Verhalten der Mehrpunktkalibrierung werfen Sie bitten einen Blick in das Servicemanual.

11.9.5 Temperaturkompensation

Wählen Sie im Kalibriermenü **"Temp. Kompensation**". Sie haben nun die Wahl einer manuellen Eingabe oder der Nutzung der Werte PT100 Werte T1 und T2.

Bei Manueller Eingabe, geben Sie die Kompensationstemperatur ein.

Das Gerät berücksichtigt mit dieser Funktion die temperaturabhängige Änderung von Dichte, spezifischer Wärmekapazität und kinematischer Viskosität zur Berechnung des Durchflusses, des Massenstromes und der Wärmemenge.





Zeit:15:2	2:45	AUT	OWINDOW: OFF	
			Fließgeschw.	-Korrektu
Wählen	Sjevei	nen K	orrekturpunkt	
[X= V (I	1/5);	y= err	or (%)].	
\frown	_			
ENTE	1	0.00	0.00	
ALL	2	0.00	0.00	
\square	3	0.00	0.00	
\frown	4	0.00	0.00	
ENTF	5	0.00	0.00	
	6	0.00	0.00	
\sim	7	0.00	0.00	
\frown	8	0.00	0.00	(merere)
ZURÜCK	9	0.00	0.00	WEITER
	10	0.00	0.00	



11.9.6 Kalibrierung der Analogausgänge

Die Kalibration der Analogausgänge basiert auf eine 2-Punkt Kalibration.

Vorgehen:

1) Bevor Koeffizienten für die Korrektur der Analogausgänge berechnet werden können, ist es notwendig mit einem zulässigen Strommessgerät die aktuellen Ströme für die Vorgabewerte 4 und 20 mA an den jeweiligen Ausgängen zu messen.

Nutzen Sie dafür das **Systemtest 1**-Fenster (siehe Kapitel 11.7.4).

2) Wechseln Sie nun ins Kalibriermenü und wählen Sie "Analogausgang".

3) Wählen Sie den zu kalibrierenden Analogausgang.

4) Geben Sie den gemessenen **Referenzmesswert** für 4 mA ein und bestätigen Sie.

5) Geben Sie den gemessenen **Referenzmesswert** für 20 mA ein und bestätigen Sie.

Die Korrekturkoeffizienten werden nun automatisch berechnen und im System hinterlegt.



Zeit:15:22:45	AUTOWINDOW: OFF Analogausgang-Ka	III : alibrierung
+ Geben ein, de gemess ESC	Sie den Referenzweri r beim Systemtest be 4 mA sen wurde 00,000 mA	

11.10 Sonstige Parameter

Clamp-On Ultraschall Station / Portable Bedienungsanleitung

Navigation im User-Interface:

Vom Hauptmessfenster "Durchfluss 1":

wählen Sie "SETUP" \rightarrow "KOMPL SETUP" \rightarrow "Sonstiges"

Es stehen folgende Optionen zur Auswahl:

1	Dämpfung Durchfl.
2	Dämpfung PT100
3	Schwellwert Durchfl.
4	Nullpunkt
5	Totalisator Durchfluss
6	Totalisator Energie

7	Totalisator Masse
8	Sensor Abstand
9	Rohrrauheit
10	Sensortest
11	Signal Optimierung

11.10.1 Dämpfung & Burnout

Wählen Sie im Menü Sonstiges "Dämpfung Durchfl." oder "Dämpfung Pt100"

Die Editierung des **Burnout**-Parameters ist nur für die Messgröße Durchfluss möglich und kann im Menüpunkt "Dämpfung Durchfl." Gefunden werden.

Dämpfung Durchfluss / Pt100:

Sie haben hier die Möglichkeit die Signalausgabe zu bedämpfen (zeitliche Länge des Mittelwertfilters).

Je größer die Dämpfung gewählt wird, desto träger reagiert Clamp-On Ultraschall Station / Portable auf Änderungen, desto

"glatter" sind aber auch die Messwertverläufe. Typische Dämpfungen liegen im Bereich von 5-60 Sekunden.

Burnout Durchfluss:

Geringe Signalqualitäten (SigQ < 50; Kopfzeile oben links) bewirken die Ungültigkeit der Messung und ein Abfall der Messwerte auf null. Mit Hilfe der Burnout-Funktion kann der letzte gültige Messwert (SigQ > 50), für die parametrierte Zeitdauer (=Burnout), beibehalten werden.

Diese Funktion kann genutzt werden, um zeitlich begrenzte Störungen (z.B. kurzzeitiger Gaseintrag oder temporäre Störungen des Fließprofils) auszublenden. In der Praxis empfiehlt sich die Nutzung dieser Funktion bei stark schwankenden SigQ-Werten / Durchflussmesswerte.

Zeit:15:22:45	AUTOWINDOW: OFF	full 🔳 🗊
	Setu	p: Dämpfung
Dämpfung Durc	hfluss: arithmet. Mit	telwert
BURNOUT: Signa	naitung bei unguitig	en signalen
+ Dia	mpfung Durchfluss: 0 s	
В	urnout Durchfluss:	
ESC	0 0 0 s	





11.10.2 <u>Schwellwert Durchfluss</u>

Wählen Sie im Menü Sonstiges "Schwellwert Durchfl."

Absolute Fließgeschwindigkeiten kleiner als der editierte Durchfluss-Schwellwert werden nicht berücksichtigt (Null gesetzt).

Von der Fließgeschwindigkeit anhängige Messwerte (Volumenstrom, Wärmemenge, etc.) sind von dieser Parametrierung ebenfalls betroffen.

11.10.3 <u>Nullpunkt</u>

Wählen Sie im Menü Sonstiges "Nullpunkt"

Hier können Sie den Nullpunkt einstellen (siehe 8.6), löschen und eingeben (manuell editieren basierend auf dokumentierten Werten).

Der Nullpunkt bleibt im Gerät solange gespeichert, bis dieser bei einem neuen Nullpunktabgleich automatisch überschrieben wurde oder durch "Nullpunkt löschen" manuell entfernt wurde.

Der Nullpunkt wird automatisch gelöscht, wenn relevante Parameter (Rohr, Medium, Wandler, Frequenz oder Signalcodierung) erneut editiert werden (als Editierung gilt in diesem Sinne auch eine erneute Bestätigung ohne Veränderung der Werte). Eine Signaloptimierung (mit Ausnahme der Nullpunkt Optimierung) führt ebenfalls zur Löschung des Nullpunktes. Achten Sie hierauf wenn Sie Reihenmessungen z.B. mit unterschiedlichen Applikationsdaten durchführen!







11.10.4 <u>Die Totalisatoren (Zähler)</u>

Clamp-On Ultraschall Station / Portable stellt zwei Zähler bereit: einen für den Volumenstrom und einen für die Wärmemenge. Beide Zähler können unabhängig voneinander bzgl. ihrer Zählweise parametriert werden. Die **Parametrierung der Totalisatoren** ermöglicht Umsetzung verschiedener Applikationen unter Berücksichtigung des bidirektionalen Volumenstromes. Es ist beispielsweise möglich nur die Volumenströme in eine Fließrichtung zu berücksichtigen (Positiv-oder Negativ-Zähler).

Insbesondere bei der Parametrierung der Wärmemengen-Totalisatoren sind dabei die Auswirkungen der Vorzeichen zu beachten:

(+) Volumenstrom x (+) Temperaturdifferenz = (+) Wärmeleistung,

(-) Volumenstrom x (-) Temperaturdifferenz = (+) Wärmeleistung,

(-) Volumenstrom x (+) Temperaturdifferenz = (-) Wärmeleistung.



Der Impulsausgang des Messumformers verhält sich konform zur Parametrierung der Zählweise des jeweiligen Zählers.

Parametrierung der Totalisatoren

Zählertyp	Beispiel
1. Positiv-Zähler (+):	Es fließen 30 Liter in Fließrichtung und 10
Volumina mit positiver Fließrichtung	Liter entgegen. Es werden in Summe 30
werden aufsummiert.	Impulse ausgegeben.
2. Negativ-Zähler (-):	Es fließen 30 Liter in Fließrichtung und 10
Volumina mit negativer	Liter entgegen. Es werden in Summe 10
Fließrichtung werden aufsummiert.	Impulse ausgegeben.
3. Betrags-Zähler (+/- Sum.):	Es fließen 30 Liter in Fließrichtung und 10
Es wird der Betrag aller Volumina	Liter entgegen der Fließrichtung. Es werden
aufsummiert.	in Summe 40 Impulse ausgegeben.
4. Differenz-Zähler (+/- Diff.):	Es fließen 30 Liter in Fließrichtung und 10
Es wird die Summe aus allen	Liter entgegen der Fließrichtung. Es werden
Volumina gebildet	in Summe 20 Impulse ausgegeben.
(Berücksichtigung der Vorzeichen)	

Navigation im User-Interface:

1" Hauptmessfenster "Durchfluss Vom ausgehend: wählen Sie "SETUP" → dann "KOMPL SETUP" \rightarrow Navigieren Sie im Hauptmenü zu "Sonstiges" → Wählen Sie nun "Totalisator entweder Durchfluss" oder "Totalisator Energie". Parametrieren Sie nun wie beschrieben oben den Impulsausgang entsprechend den Anforderungen der Applikation.



11.10.5 Rohrrauheit

Wählen Sie im Menü Sonstiges "Rohrrauheit". Hier können Sie die effektive Rauheit der Rohrinnenfläche einstellen.

Mit Hilfe dieser Funktion wird die Oberflächenrauheit an der Innenseite des Rohres bei der Ermittlung der Reynolds-Kompensation als Korrekturfaktor berücksichtigt.



11.10.6 <u>Sensortest</u>

Das Clamp-On Ultraschall Station / Portable bietet Ihnen die Möglichkeit die Ultraschallsensoren zusammen mit den Signalleitungen zu testen. Wenn z.B. die aktuelle Messung kein Ergebnis liefert, lässt sich anhand eines Sensortest sicherstellen, dass die Ultraschallwandler zusammen mit dem Signalkabel korrekt funktionieren. Dadurch lässt sich der Fehler auf die Applikation eingrenzen. Gehen Sie wie folgt vor:

Stellen Sie sicher, dass die Ultraschallwandler angeschlossen sind und der korrekte Wandler-Typ (Hauptmenü \rightarrow Parameter Wandler) parametriert ist.

Wählen Sie im Menü Sonstiges "Sensortest".

Sie haben nun die Wahl den Sensortest im Z-Modus direkt zwischen zwei Wandlern, oder im V-Modus auf einem Stahl bzw. PVC Block durchzuführen.

Wählen Sie den gewünschten Modus aus. Die nachfolgende Beschreibung bezieht sich auf den Sensortest im Z-Modus.

Nach der Auswahl des Modus werden Sie in das Oszilloskop-Fenster geleitet:

 Verteilen Sie auf einen der beiden Sensoren etwas akustisches Koppelgel und Positionieren Sie wie rechts zu sehen ist, die Ultraschallwandler zueinander so, dass ca. 2/3 der akustischen Übertragungsfläche überlappen (Z-Modus ohne Rohr).



2) Wenn die Ultraschallwandler einwandfrei funktionieren, die Signalleitungen unbeschädigt sind und korrekt angeschlossen sind, dann ist ab dem Beginn des Zeitfensters zunächst ein Bereich ohne Signal (Nulllinie), dann ein deutliches Empfangssignal (mehrere Signalpakete mit großer Ähnlichkeit auf beiden Signalpfaden), evtl. ein Ausschwingverhalten und anschließend erneut eine Nullinie zu sehen. Da der Clamp-On Ultraschall die Einstellung einer großen Kombination aus Größe des Zeitfensters, Sendekodierung und Sensorfrequenz zulässt, ist die genaue Position, sowie die Ausprägung des Signals von den individuellen Einstellungen Ihres Gerätes abhängig (Beispiele siehe folgende Abbildungen). Es bleibt jedoch immer bei der genannten Abfolge der Bereiche Nulllinie, Empfangssignal, Nullinie.



3) Im Gegensatz dazu sind bei defekten Ultraschallwandler oder Signalleitungen sofort ab Messfensterbeginn NUR die Relikte der Sendesignale zu sehen. Die Signalausprägung bewegt sich zwischen Abbildung 23 und Abbildung 24. Sendesignalrelikte können auch bei korrekt funktionierenden Wandlern auftauchen, sind dann jedoch klein im Vergleich zu den Nutzsignalen.



12 Zusätzliche Informationen zur Hardware

12.1 Hardware- und Software Reset



Beim Clamp-On Ultraschall Station / Portable wird zwischen zwei Arten des Reset (Reset=zurücksetzen) unterschieden: Hardware- und Software-Reset. Die Daten auf der geräteinternen SD- Karte bleiben grundsätzlich von einem Reset unberührt.

1. Der Hardware Reset:

Der Hardware Reset ist ein ON/OFF Reset. Das Gerät wird neu gestartet, und durchläuft eine vollständige Initialisierung. Die Daten und Parameter im internen Flashspeicher bleiben erhalten.

Der Hardware Reset wird genutzt, wenn das Gerät nicht mehr reagiert (Systemzeit bleibt stehen, keine Eingabe über die Tastatur möglich, etc.).

Ausschnitt des Clamp-On Ultraschall Station Connector-Boards



Entfernen Sie die Abdeckung über dem Kabelraum und betätigen Sie den oben gekennzeichneten Reset-Taster.

2. Der Software Reset

Auslösen eines "Software Reset":

1. Unmittelbar im Startfenster: "RESET SYS."

2. Vom Hauptmessfenster "Durchfluss 1" ausgehend: "SETUP" → "KOMPL SETUP" → "Systemeinstellungen" → "Reset System"

Bei einem Software-Reset werden alle Werte im Flash- sowie im RAM-Speicher des Clamp-On Ultraschall auf null gesetzt. Anschließend wird das System mit den Werkseinstellungen initialisiert.



Der Software-Reset wird angewendet, wenn in Anzeigefeldern keine oder nicht plausible Werte angezeigt werden. Es werden alle Parameter zurückgesetzt (Totalizer-Werte, Rohrparameter, etc.); laden Sie eine vorab gespeicherte Parameter-Datei oder parametrieren Sie den Messumformer neu.

Ausschnitt Geräterückseite Clamp-On Ultraschall Portable



Nutzen Sie einen spitzen Gegenstand um durch die Öffnung an der Geräterückseite den dahinter liegenden Taster zu betätigen.

12.2 Datenexport und -import



Wird der Messumformer via USB mit einem PC verbunden (siehe Kapitel 5), wird die SD-Karte, unter Windows und MAC OS, als externer Datenspeicher erkannt und Daten können ausgetauscht werden.

Die Geschwindigkeit der USB-Datenübertragung wird durch die Aufrechterhaltung der Messperformance limitiert und ist entsprechend langsam. Tipp: Für einen optimalen Datenaustausch empfiehlt es sich jegliche digitale Datenaufzeichnung (serielle Kommunikation, Modbus, MBUS, Logger) zu deaktivieren. Beim Export größerer Datenmengen empfiehlt es sich die SD-Karte auszubauen und den Datenaustausch direkt über den entsprechenden Steckplatz am PC zu realisieren.

Das Löschen von Log-Dateien kann nur über die USB-Verbindung mit dem PC erfolgen. Wir empfehlen die Daten auf ein externes Speichermedium zu kopieren, bevor Sie sich Daten editieren oder visualisieren.

Bei Spannungsausfall (z.B. leerer Akku bei Clamp-On Ultraschall Portable) gehen die Daten nicht verloren. Sobald das Gerät wieder mit Spannung versorgt wird, setzt es die Datenaufzeichnung automatisch fort (ausgenommen die vorgegebene Dauer der Datenaufzeichnung ist bereits überschritten).



Bei Massenspeichern > 2GB kann die Erkennung einige Zeit in Anspruch nehmen. Bitte warten Sie eine Minute.





Es gibt jetzt nur noch die Schalter IMP1 und IMP2 (Abbildungen des neuen CON2 wurden schon übermittelt), mit denen die Versorgung konfiguriert wird:

ON = aktiv = Vsupply: 12V intern = nicht potentialfrei OFF = passiv = Vsupply: extern = potentialfrei



Der Impulsausgang ist als Transistor- Ausgang ausgeführt (Open Collector) und ist bei Clamp-On Ultraschall Portable grundsätzlich passiv (externe Speisung: 3...12V/DC).

Die Ausgabeform des Impulses wird beim Clamp-On über das Userinterface parametriert.

Dem Impulsausgang können folgende Messgrößen zugeordnet werden:

- Durchfluss (Gesamtvolumen)
- Wärmemenge
- Gesamtmasse

Mögliche Impulslängen: 20, 40, 60, 100, 260, 500 ms Die 2-Kanalversion verfügt über einen zweiten Impulsausgang, so dass die Totalisatoren getrennt nach Messpfaden (1CH, 2CH) zugewiesen werden können.

13.1 RS232 / RS485 Schnittstellen



Die auf Ihrem Clamp-On Ultraschall Station befindliche Firmware ist ab Werk bereits mit allen notwendigen Funktionen für eine Datenausgabe der Messwerte über eine RS232 / RS485 Schnittstelle ausgerüstet. Jedes Clamp-On Ultraschall Station kann mit einer seriellen Schnittstellenkarte nachgerüstet werden (Option).

RS232 Schnittstellen ermöglichen zwischen Clamp-On Ultraschall Station und Auswerteeinheit Leitungslängen bis ca. 20 m. RS485 Schnittstellen ermöglichen zwischen Clamp-On Ultraschall Station und Auswerteeinheit Leitungslängen bis zu mehreren 100 m. Zusätzliche kann über die RS485 Schnittstellenkarte eine Modbus oder MBus Kommunikation realisiert werden.



Auf die Modbus oder MBus Funktionalität von Clamp-On Ultraschall über RS485 Schnittstelle wird in diesem Handbuch nicht näher eingegangen. Für zusätzliche Informationen kontaktieren Sie bitte Molliné.

RS232 Schnittstellenkarte:

Die ModBus Schnittstellenkarte ist für 2- Leiter oder 4- Leiter Betrieb konfigurierbar (Jumper).





Nachträglicher Einbau:

Trenne Sie das Clamp-On Ultraschall Station von der Spannungsversorgung. Stecken sie die Schnittstellkarte einfach auf die beiden freien Stiftleisten, das war`s schon.



Verbinden der Schnittstellenkarte mit einem Empfänger (z.B. PC) am Beispiel der RS 232 Schnittstellenkarte:

Um die Verbindung zwischen Clamp-On Ultraschall Station und einem PC herzustellen, müssen Sie ein Verbindungskabel fertigen, welches im Falle der RS232 Schnittstellenkarte folgende Anschlüsse besitzen muss:

Anschlußbel Kupp	egu	ung Ig /	j: S ′Bu	UB	-D se	9 p	oliç)
Ans	ich	t Li	öts	eite	:			
1	2	3	4	5				
)			

6789

Bezeichnung		Pin 9 Pol. Sub D
TX	Transmit Data	3
RX	Receive Data	2
GND	Ground	5

Mehrere Teilnehmer bzw. die Überbrückung größerer Distanzen bei entsprechender Belastung mit Störsignalen erfordern möglicherweise die Anwendung einer angemessenen Terminierung.

14 Tipps und Tricks



14.1 Messung von Flüssigkeitsgemischen

Liegen Flüssigkeiten als Mischung vor, dann ist es in einem ersten Schritt erforderlich das Mischungsverhältnis zu kennen.

Um auf die tatsächlichen Werte eines Flüssigkeitsgemisches Rückschlüsse ziehen zu können, ist normalweise die Anwendung von komplexen Berechnungsmodellen erforderlich. Die unten dargestellte Vorgehensweise hilft in der Praxis in den meisten Anwendungsfällen unter pragmatischen Gesichtspunkten ein zuverlässiges Messergebnis zur erzielen.

Im Folgenden ein Beispiel für das Gemisch: 10% Glykol; 90% Wasser (20°C). Zur Parametrierung des Fluid Gemisches gehen Sie bitte wie folgt vor:

A.) Stoffdaten

1. Es werden die Stoffdaten der einzelnen Komponenten benötigt. Stoffdaten für relevante Medien sind in der Datenbank des Clamp-On Ultraschall Station / Portable hinterlegt und über die Parameterübersicht oder die Stoffdaten-Tabellen im Anhang dieser Bedienungsanleitung ersichtlich.

Es werden folgende Daten für die korrekte Bestimmung der Fließgeschwindigkeit benötigt:

- Schallgeschwindigkeit
- kinematische Viskosität

Für die korrekte Bestimmung der Wärmemenge werden zusätzlich folgende Daten benötigt:

- Wärmekapazität
- Dichte des Mediums

Für das obige Beispiel ergeben sich damit folgende Stoffdaten für 20°C:

	Wasser 100%	Glykol 100%
Vs [m/s]	1486	1666
kinematische Viskosität [E-6 m²/s]	1,003	21,11
Dichte [kg/m ³]	998,20	1110,00
Wärmekapazität [kJ/kgK]	4,182	2,400

B) Lineare Näherung

Multiplizieren Sie den jeweiligen Komponenten-Anteil (Massenanteil, Volumenanteil Stoffmengen-Anteil) mit der Komponenten-Eigenschaft und Addieren Sie beides.

Vs (Gemisch) = $\sum (Vs_{Komponenten} * Anteil_{Komponenten})$

Vs (Gemisch) = (1486 m/s * 0,9) + (1666m/s * 0,1)

Vs (Gemisch) = 1504 m/s

Entsprechend dem Beispiel erhalten Sie folgende Stoffdaten für das Gemisch bei 20°C:

	Wasser 90%, Glykol 10%
Vs [m/s]	1504
kinematische Viskosität [E-6 m²/s]	3,0137
Dichte [kg/m ³]	1009,38
Wärmekapazität [kJ/kgK]	4,0038

C) Parametrierung des Mediums

Navigieren Sie anschließend im Hauptmenü zum Menüpunkt "Parameter Medium". Wählen Sie nun Benutzereingabe und geben Sie nun die von Ihnen errechneten Werte als benutzerdefinierte Werte ein.

Sind die Stoffdaten nicht im Handbuch oder in der Gerätedatenbank vorhanden, dann versuchen Sie die Daten von den Herstellern zu beziehen.

Ebenfalls hilfreich bei der Suche nach Stoffdaten sind spezialisierte Suchmaschinen (<u>http://www.wolframalpha.com/).</u>

Die kinematische Viskosität ist häufig nicht direkt verfügbar. In diesem Fall kann der Wert aus Dichte und dynamischer Viskosität berechnet werden. Achten Sie bei der Eingabe der Werte auf die Einheiten. Hilfreicher Umrechner: http://www.cactus2000.de/de/unit/massvik.php

14.2 Durchflussmessung bei unbekannten Fluiden

In der praktischen Anwendung ist man durchaus damit konfrontiert, dass für ein bestimmtes Fluid keine Informationen bzgl. Schallgeschwindigkeit (oder andere Stoffdaten) bzw. Zusammensetzung vorliegen. Als Beispiel sei hier die Nahrungsmittelindustrie (verschiedenen Getränke, z.B. Apfelsaft) genannt.

Um die Fließgeschwindigkeit im Rohr und damit den Volumenstrom im Rohr zu bestimmen ist in erster Linie die Schallgeschwindigkeit des Mediums von Bedeutung. Die kinematische Viskosität ist für eine korrekte Reynolds-Kompensation notwendig (siehe Kapitel 4). Die Dichte und Wärmekapazität sind nur für die Bestimmung der Wärmeleistung bzw. Wärmemenge von Bedeutung. Um bei unserem Beispiel zu bleiben: Es wird im Fall von Apfelsaft selten notwendig eine Wärmemengenmessung durchzuführen.

Weiterhin ist es für wässrige Lösungen in erster Näherung ausreichend die Werte von Wasser anzunehmen. Bei Kohlenwasserstoffen je nach Applikation die Werte von Öl oder Benzin.

Beispiel: Sie kennen die Zusammensetzung Ihres Mediums nicht exakt, können jedoch annehmen, dass es sich um eine wässrige Lösung handelt.

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Parametrieren Sie Ihr Clamp-On Ultraschall entsprechend der Applikation (Quick- Setup, Rohrdimensionen etc.).
- Sobald Sie zur Auswahl der Flüssigkeit gelangen, wählen Sie aus der Datenbank des Clamp-On Ultraschall Station / Portable das Medium, welches dem zu messenden Medium am ähnlichsten ist. In diesem Fall Wasser (20°C).
- 3. Installieren Sie nun die Ultraschallwandler entsprechend dem ausgegebenen Sensorabstand.

- 4. Wechseln Sie nun zum Messfenster 1. Oben links wird Ihnen die Schallgeschwindigkeit des Mediums angezeigt.
- 5. Führen Sie nun erneut das Quicksetup aus. Bei der Auswahl des Medium wählen Sie nun Benutzereingabe und editieren die Schallgeschwindigkeit entsprechend dem in Messfenster 1 angezeigtem Wert (alle anderen Werte belassen).



- 6. Vervollständigen Sie nun das Quicksetup. Im Setup-Fenster wird Ihnen nun ein der Parametrierung entsprechender Sensorabstand angezeigt.
- 7. Wird Ihnen nun ein anderer Sensorabstand empfohlen, ändern Sie die Installation der Ultraschallwandler entsprechend ab.
- 8. Starten Sie erneut von Punkt 4. Wiederholen Sie die Prozedur, bis sich der vom Clamp-On Ultraschall Station / Portable ausgegebene Sensorabstand nicht mehr ändert.

In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass trotz oben beschriebener Vorgehensweise die Messunsicherheit nicht zufrieden stellend ist. In diesem Fall empfehlen wir eine Kompensation über eine Offset-Korrektur. Setzen Sie den Totalizer Wert zurück ("RESET TOT"), starten Sie den Durchfluss und fangen Sie die durchgeflossene Menge des Fluids in einem Behältnis auf. Bestimmen Sie das Volumen (direkt oder über Massebestimmung und Dichte) und vergleichen Sie den Wert mit der Anzeige des Clamp-On Ultraschall. Parametrieren Sie nun den entsprechenden Kompensationswert: Vom Messfenster 1 ausgehend → Kompl. Setup → Kalibrierung → Durchfluss-Offset. Geben Sie die prozentuale Abweichung zwischen Referenzmenge und gemessener Menge ein.

15 Fehleranalyse, Fehlerbehebung



Sie haben eine Messstelle parametriert, die Ultraschallwandler montiert und erhalten nun keine plausiblen Resultate bzw. den Durchfluss Null. Oder Sie erhalten sinnvolle Resultate im Display des Clamp-On Ultraschall Station / Portable, haben jedoch Schwierigkeiten die Resultate analog oder digital zu übermitteln.

Dieses Kapitel gibt Hilfestellung bzw. Anleitung für ein sinnvolles Vorgehen für einen erfolgreichen Support:

A) Checkliste: Nutzen Sie die Checkliste (siehe USB-Stick) zur Fehlersuche und arbeiten Sie diese bitte Punkt für Punkt durch. Führt dies nicht zum Erfolg machen Sie mit B weiter.



Drucken Sie sich die Checkliste aus und arbeiten sie Schritt für Schritt durch. Das hilft Ihnen bei einer schwierigen Applikation einen kühlen Kopf zu behalten und den Fehler systematisch einzugrenzen.

B) Vorbereitung für den Support:

- 1) Grundlegend ist für einen erfolgreichen Support eine umfangreiche Bewertung der Geräteparametrierung notwendig. Um dies sicherzustellen ist die einfachste und sicherste Methode den aktuellen Parametersatz zu speichern (siehe Kapitel 11.1) und die Datei zu exportieren (alternativ können Sie Fotos von allen Fenstern der **Parameterübersicht** machen).
- 2) Erhalten Sie keine plausiblen Durchflussdaten, sollte dem Support zusätzlich ein Abbild des aktuellen Signalfensters übermittelt werden. Navigieren Sie in das Oszilloskop-Fenster und führen Sie einen A-Scan Export durch (siehe Kapitel 15.1). Kopieren Sie die WAV-Datei via USB (alternativ können Sie ein Foto des aktuellen Signalfensters machen).
- 3) Zusätzlich bietet es sich an Fotos der auf dem Rohr installierten Ultraschall-Wandler zu machen. Falls Sie Probleme mit der analogen oder digitalen Signalübermittlung haben, machen Sie zusätzlich ein Bild vom Kabelanschlussraum bzw. der Verkabelung.

C) Kontaktieren Sie

+49 (0)711 35 16 95-20 oder unter info@molline.de

Und übermitteln Sie dem zugewiesenen Support die Daten (PAR-Datei, WAV-Datei und Fotos der Wandler-Installation)



Wenn Sie keine Möglichkeit vor Ort bzgl. der elektronischen Datenübermittlung haben (Email), dann halten Sie bitte folgende Informationen bereit: Rohrmaterial, Rohraußendurchmesser, Wandstärke, Medium, Medium-Temperatur, Art/Länge der Ein- Auslaufstrecken, Sensortyp welcher zum Einsatz kommt.

15.1 Das Oszilloskop-Fenster

Das Oszilloskop(OSZ)-Fenster erreichen Sie über den OSZ-Button in den **Messfenstern** oder im **Diagnose**-Fenster.

Das OSZ-Fenster ermöglicht die Signalanalyse, das leistungsstärkste Diagnose-Tool. Es wird das Signalfenster aktuell ausgewertete angezeigt. Insbesondere Interesse dabei von sind die Signalform. die Signalschärfe. der Signal-Rauschen-Abstand (SNR) und die Art des Rauschens.



MOLLINÉ

- ◄/◀◀ langsames / schnelles Verringern der Verzögerung bzw. auf der Zeitachse nach links bewegen
- ►/►► langsames / schnelles Erhöhen der Verzögerung bzw. auf der Zeitachse nach rechts bewegen
- A.WIN Autowindow Funktion an-/ ausschalten
- MESS. Rückkehr ins Messfenster

Von der Standard-Kopfzeile abweichende Anzeige:

Anzeige		Erläuterung	
	Durchflu.	Volumenstrom	
Wärmele. Wärmeleistung			
ert	T1 / T2	Temperaturwerte der Pt100	
Verzögerung Startwert des angezeigten Signalfensters in μs			
Verstärkung Wert der Signal-Verstärkung für das angezeigte Signal		Wert der Signal-Verstärkung für das angezeigte Signal	

Das Clamp-On Ultraschall Station / Portable ermöglicht es aktuelle Signale (A-Scan) als WAV-Datei auf der SD-Karte abzuspeichern. Der **A-Scan Export** kann nur im OSZ-Fenster durchgeführt werden:

- 1) Halten Sie die Hintergrundbeleuchtungstaste für ca. 5 Sekunden gedrückt.
- Der OSZ-Bildschirm friert ein und es erscheint am unteren Bildschirm-Rand: "A-Scan Export in progress". Der A-Scan dauert ca. 2-3 s. Nach Beendigung erscheint: "A-Scan Exported to SD-card".
- 3) Auf der geräteinternen SD-Karte wurde nun eine entsprechende "*.wav" Datei abgelegt. Die Dateibezeichnung wird automatisiert anhand der aktuellen Systemzeit generiert. Für die Systemzeit (hh:mm:ss) und -datum (JJJJ.MM.TT) ergibt sich der Name "TThhmmss.wav".
- Verbinden Sie Ihr Clamp-On Ultraschall Station / Portable mit einem PC (USB-Kabel) und kopieren Sie die gewünschte WAV-Datei.

15.2 Signalanalyse

Das Clamp-On Ultraschall Station / Portable bietet leistungsstarke Diagnosemöglichkeiten, die dem geübten Nutzer die Möglichkeit geben, auch bei schwierigen Anwendungen zuverlässige Messungen zu realisieren. Das Oszilloskop-Fenster ermöglicht es Ihnen sehr schnell, die Qualität Ihrer Signale zu beurteilen. Dies ist vor allem dann hilfreich, wenn Sie keine, oder zweifelhafte Messergebnisse bekommen. Für eine gute Messung sind insbesondere zwei Signalparameter wichtig: Das Signal- Rausch-Verhältnis und die Signalschärfe. Um die Möglichkeiten der Signalanalyse voll nutzen zu können, ist das Verständnis

der Wellenausbreitung und der Signalverarbeitung hilfreich.

Die Grafik verdeutlicht schematisch verschiedene Wege, die ein Ultraschallsignal in der Rohrleitung nehmen kann.

Die Brechung und Reflektion an den Phasengrenzflächen wird durch die Kombination der Materialeigenschaften bestimmt.



Der **UP-Wandler** (stromaufwärts sitzender Wandler) sendet ein Ultraschallsignal stromabwärts aus. Dieses Signal teilt sich auf und wird zum einen direkt in der Rohrleitung weitergeleitet (Rohrwandsignal), als auch im Medium mehrfach reflektiert (Z-Montage-Signal, V-Montags-Signal, W-Montage-Signal).

Der **Down-Wandler** (stromabwärts sitzender Wandler) empfängt je nach Montageposition (Z-, V- oder W-Montage) und Signallaufzeit die verschiedensten Signale in variierenden Zeitfenstern.

Nachdem das Empfangssignal aufgezeichnet wurde, werden Sender- und Empfänger-Funktion getauscht und der Sende-Empfangs-Zyklus wird wiederholt. Diesmal wird das Sendesignal jedoch stromaufwärts gesendet.

Die Signallaufzeit ist die Zeit, die ein Signal auf dem ihm zugehörigen Signalpfad verbringt. Sie ist von der Pfadlänge und Schallgeschwindigkeit in den durchquerten Medien abhängig.

Nach einer Zeit tp kann man das Signal sehen, dass direkt an der Rohrwand entlang gewandert ist.



Dies ist bei V- bzw. W- Position in aller Regel das erste Signal auf der Zeitachse, da es die kürzeste Pfadlänge hat und die Schallgeschwindigkeit des Rohrwandmaterial in der Regel höher ist, als die der Flüssigkeit. Danach, bei Zeit t1v, kommt das V-Montage Signal an (einfache Reflektion) und nach ungefähr der doppelten Zeit, t1w das W-Signal (doppelte Reflektion).

Bei gut schallleitfähigem Rohrleitungsmaterial (Metalle) und kleinen Rohrleitungen, hat das Rohrwandsignal eine hohe Amplitude, ähnlich der des V-Montagesignals.

Bei dämpfenden Rohrleitungsmaterialien (Kunststoffe), ist das Rohrwandsignal häufig deutlich schwächer ausgeprägt. Das V-Montage-Signal ist in aller Regel deutlich stärker (höhere Amplitude), als das W-Montage-Signal. Das W-Signal legt ca. den doppelten Weg im fließenden Medium zurück. Damit ist es über eine längere Distanz den Signalabschwächungsphänomenen (Absorption und Streuung) im Medium ausgesetzt.

Im Fall der Z-Montage ergibt sich ein anderes Bild. Hier lässt sich neben dem Sendsignal nur das Z-Signal (bei t1z) selbst sehen.

Im Oszilloskop-Fenster selbst wird immer nur ein kleiner Zeitausschnitt dargestellt. Die Position dieses Messfenster wird durch die Verzögerung definiert. Die Länger ergibt sich Anzahl aus der der aufgezeichneten Messpunkte of samples) (no. und der Messrate (fADC).



Idealerweise sehen Sie im Oszilloskop-Fenster nur das für die Auswertung benötigte Signal (z.B. das V-Montage-Signal).

15.2.1 Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)

Das Signal-Rausch-Verhältnis (auch SNR: Signal-to-Noise Ratio) ist ein Indiz für den Einfluss von Störsignalen auf ein definiertes Nutzsignal. Je deutlicher das Signal zu erkennen ist, desto stabiler funktioniert auch die digitale Auswertung des Nutzsignals.

Ein ähnlich schlechtes Signal-Rausch-Verhältnis kann durch verschiedene Phänomene verursacht werden:

- 1) Ein schlechtes akustisches Nutzsignal (bei geringem Störpegel)
- 2) Ein hoher Pegel akustischer Störsignale (Streusignal von Partikeln oder Blasen)
- 3) Ein hoher Pegel elektrischer Störsignal (EMV-Probleme)

In jedem Fall kann eine Verbesserung der Signalqualität entweder durch eine Verbesserung des akustischen Nutzsignals oder durch eine Vermeidung von Störsignalen erzielt werden.

Verbesserung des Nutzsignales:

- Rohroberfläche: Stellen Sie eine saubere und glatte Rohroberfläche her, • entfernen Sie Farbe und Rost.
- Koppelpaste: Verwenden Sie ausreichend Koppelpaste (Magnalube) .
- korrekte Sensorausrichtung? Die Sensoren müssen exakt in Achse sein . und den richtigen Abstand haben. Besonders bei kleinen Rohrleitungen müssen Sie darauf achten, dass die Wandler mittig auf der Leitung sitzen; ggf. lockern Sie die Spannbänder etwas und kippen Sie die Sensoren leicht nach links und rechts während Sie den Oszilloskop-Bildschirm verfolgen.
- Achten Sie darauf, dass die Wandler nicht auf Schweißnähten sitzen. •
- Wählen Sie eine andere Rohrposition, z.B. eine Steigleitung (Sicherstellen . einer vollständig gefüllten Leitung).
- Achten Sie auf ausreichend lange ungestörte Einlaufstrecke.
- Minimieren Sie den Signal-Pfad (Z- anstelle der V- bzw. V- anstelle der W-Montage)
- Verwenden Sie einen anderen Wandler (geringerer Frequenz)

So vermeiden Sie Störsignale:

- Stellen Sie beim Clamp-On Ultraschall sicher, dass Schirm und Seele • der Wandler-Kabel korrekt angeschlossen sind (siehe 3.3).
- Prüfen Sie, ob Ihr Medium ausreichend entlüftet ist und nicht zu viele Feststoffe enthält.
- Achten Sie darauf dass die Sensorkabel ausreichen Abstand zu • Leistungsführenden Kabeln haben.
- Halten Sie insbesondere Abstand von Pumpen und Frequenzumrichtern. .

Abbildung 25a zeigt ein Signal mit starkem Rauschen (ungünstiges SNR). Auf der Zeit-Achse ist vor und nach dem Signal ein deutliches Rauschen zu erkennen.

Abbildung 25b zeigt Signalbeispiele mit "gutem" SNR. Auf der Zeitachse ist praktisch kein Rauschen mehr zu erkennen, das Signal zeichnet sich in idealer Weise auf der Zeitachse ab.



Abbildung 25: Beispielsignale (Oszilloskop-Fenster) mit unterschiedlichem SNR

MESS.

T1 0,0 °C T2 0,0 °C

Gain 64

Osz

15.2.2 Signalschärfe

Um auch bei sehr schlechtem Signal-Rausch-Verhältnis die Ultraschallsignale zuverlässig zu identifizieren, werden die Signale von Clamp-On Ultraschall Station / Portable kodiert. Hierzu baut Clamp-On Ultraschall Station / Portable Phasenverschiebungen in die Sendesignale ein. Je deutlicher diese Phasenverschiebungen im Empfangssignal zu sehen sind, desto stabiler arbeitet Ihre Messung auch unter ungünstigen Messbedingungen. Abbildung 26a zeigt ein Signal mit sehr hoher Signalschärfe

Man erkennt sehr deutlich zunächst ca. 5 Schwingungen mit steigender Amplitude und anschließend eine Verringerung Amplituden (Phasenverschiebung) und dann wieder eine ansteigende Amplitude. Das Empfangssignal weist sehr deutlich die Kodierung des Sendesignals auf. Bei dem Signal in Abbildung 26b ist dies nicht der Fall. Der Amplitudenanstieg ist zunächst sehr gering und erst nach der Phasenverschiebung kommt es zu einer hohen Amplitudenaussteuerung.



Abbildung 26: Beispielsignale zum Thema Signalschärfe (Oszilloskop Modus)

Neben den allgemeinen Maßnahmen zur Verbesserung der Nutzsignalqualität (siehe 15.2.1), können folgende Möglichkeiten zur Verbesserung der Signalschärfe geprüft werden:

- Wählen Sie einen Installationsort mit einer anderen Rohrleitung (anderes Material, andere Dimensionen)
- Testen Sie andere Signalcodierungen (siehe 15.3)

```
i
```

Die hochentwickelte Signalauswertung des Clamp-On ermöglicht auch bei sehr ungünstiger Signalschärfe zulässige Messergebnisse. Dennoch sollte der Benutzer immer versuchen eine möglichst gute Signalschärfe zu gewährleisten, da hierdurch die Messwertstreuung im Falle zusätzlicher Störungen verringert wird.

15.2.3 Signalentflechtung auf kleinen Rohrleitungen

Im Falle kleiner Rohrleitungen (<50mm) werden die Zeiten zwischen den Signalen sehr kurz bzw. im ungünstigen Fall können Sich die Signale sogar überlagern (mit Rohrwandsignal, u.U. auch mit W-Signal). Die Grafik rechts zeigt, wie sich in diesem Fall die unterschiedlichen Signale darstellen können.

Im Falle einer Signalüberlagerung gibt's es verschiedene Abhilfemöglichkeiten:

- W- statt V-Montage (bevorzugt).
- Z-Montage, falls W nicht funktioniert / ausreicht
- Auto-Window-Funktion deaktivieren und manuelle Positionierung des Messfensters
- Alternative Signalcodierungen testen für ein schmaleres / schärferes Signal ("Barker5" statt "Barker7")
- Verwenden Sie einen Wandler mit höherer Frequenz um ein schmaleres und schärferes Signal zu erhalten.

Bei Verwendung eines 4 MHz-Wandlers anstelle eines 1MHz-Wandlers sind die Signale nur noch ein viertel so lang und dadurch einfacher zu entflechten (siehe rechts).

Bei manueller Positionierung, müssen Sie Ihre Einstellungen immer Anhand der gemessen Mediums-Schallgeschwindigkeit überprüfen. Ist diese deutlich (>20%) zu hoch oder zu niedrig, können Sie davon ausgehen, dass Sie das falsche Signal im Messfenster haben (z.B. V-Signal statt W-Signal oder umgekehrt).



Abbildung 27: Signalüberlagerung bei kleinen Rohrleitungen



Abbildung 28: Signalentflechtung durch höhere Wandlerfrequenz

Das Clamp-On hat sehr leistungsfähige Signalentflechtungs-Algorithmen. Diese werden angewendet, wenn Sie die Auto-Window-Funktion aktiviert haben. Dennoch kann es insbesondere bei sehr kleinen Rohrleitungen und/oder unsicheren Rohrdimensionen zu Signalüberlagerungen kommen. In diesem Fall kann der Benutzer die Signale im Oszilloskop-Fenster manuell entflechten.

15.2.4 Die Autowindow Funktion / AFC-Technologie

Die Positionierung der Ultraschallwandler basiert im Wesentlichen auf den Basisdaten der Parametrierung. Dies bedeutet auch, dass eine veränderliche Schallgeschwindigkeit des im Rohr fließenden Mediums eine ständige Neupositionierung der Ultraschallwandler nach sich ziehen müsste. Praktisch gesehen ist die relevant für:

- 1) Temperaturvariation: Die Schallgeschwindigkeit eines Mediums ist temperaturabhängig.
- 2) Mediums-Wechsel: Je nach Applikation ist es möglich, dass abwechselnd verschiedenen Flüssigkeiten durch die gleiche Rohrleitung geführt werden.
- Konzentrationsveränderungen: Je nach Applikation ist es möglich, dass Konzentrationsanteile vom Flüssigkeitskomponenten variieren. Dies bedingt, wenn auch in geringem Maß, Schallgeschwindigkeitsänderungen.

Die Algorithmen des Clamp-On Ultraschall Station / Portable berücksichtigen die aktuell ausgewertete Schallgeschwindigkeit für die Berechnung, nicht die parametrierte. Dies bedeutet, dass Veränderungen der Schallgeschwindigkeit, ebenso wie die unveränderliche Position der Ultraschallwandler, iterativ bei allen Folgeberechnungen berücksichtigt werden. Dies führt zu einer kontinuierlichen Korrektur der veränderlichen Randbedingungen im "Fluid" und wird als **AFC-Technologie (Automatic Fluid Control)** bezeichnet.

Generell ist es bei Ultraschall-Messungen nicht immer sinnvoll das Gesamtsignal auszuwerten (Störsignale, hoher Speicherbedarf, hoher Signalverarbeitungsaufwand, etc.). Das Clamp-On Ultraschall Station / Portable platziert entsprechend der Parametrierung ein Messfenster in dem das Nutzsignal erwartet wird (siehe 15.2). Nur in diesem Bereich wird das Signal aufgezeichnet und ausgewertet.

Alle Signale, welche in dem Messfenster erscheinen werden mit dem Sendesignal verglichen. Passen Signalmusters und Codierung zum Sendesignal, wird das Signal als gültig akzeptiert und es erfolgt eine entsprechende Auswertung.

Veränderlichen Eigenschaften der Flüssigkeit haben nicht nur Auswirkungen auf die Berechnungen, sondern auch auf die Position des Nutzsignals (gültiges Empfangssignal) innerhalb des Messfensters. Eine höhere Schallgeschwindigkeit bedeutet, dass das Signal früher eintrifft (sich auf der Zeitachse nach links verschiebt) eine niedrigere Schallgeschwindigkeit das entsprechende Gegenteil.

Bei nicht Berücksichtigung dieser Effekte könnte das Signal bei starken Veränderungen der Flüssigkeitseigenschaften (Mediumswechsel, Temperatur oder Konzentrationsveränderungen) aus dem ausgewerteten Messfenster herauswandern.

Die Autowindow-Funktion prüft zyklisch die Position des Nutzsignals im Messfenster und passt die Messfenster-Position (ggf. Anpassung des Verzögerungswertes) aktuellen den Gegebenheiten an.

Optimale Position des Messfensters:



Nicht optimale (aber unkritische) Position des Messfensters:



kritische (fehlerhafte)

Position des Messfensters:





Die Autowindow-Funktion wird im OSZ-Fenster aktiviert und deaktiviert (siehe 15.1). Der Status der Autowindow-Funktion wird als allgemeine Information der Kopfzeile angezeigt.

Zeit:15:22:45 AUTOWINDOW: OFF

Eine aktivierte Autowindow-Funktion versucht immer, dass Messfenster an die vom Clamp-On als ideal errechnete Position zu halten. Wenn Sie das Pfeiltasten Messfenster manuell mit Hilfe der im **OSZ-Fenster** dann müssen Sie die Autowindow positionieren möchten, Funktion deaktivieren.

15.3 <u>Das Diagnosefenster des Clamp-On Ultraschall Station /</u> Portable

Navigieren Sie ins Messfenster: → "DIAG"

Das Diagnosefenster gibt einen Überblick über relevante Messstellen- und Signalparameter als auch Ergebnisse der Signalauswertung.



Die Funktionstaste über der OSZ-Taste (rechtsmitte) kann genutzt werden um zwischen den 7 verfügbaren Sendecodierungen zu wechseln.

Parameter	Beschreibung					
Frequenz	Zentrumsfrequenz des Sendesignals: 500kHz (XUDC05),					
	1000KHZ (XUDC10), 4000KHZ (XUDC40)					
Montageart	V-, W- oder Z-Mode (siehe 8.4.2)					
Sensorabstand	Installationsabstand zwischen den Frontflächen der Ultraschallwandler					
Lochanzahl	Lochabstand für die Installation mit Montageschiene					
vS	Schallgeschwindigkeit des Mediums					
Verstärkung	Aktuelle Verstärkung des Empfangssignals (siehe 15.1)					
SigQ	Anzahl der prozentual als gültig erkannten Signalpaare.					
	Typischer Wert liegt bei 75-100%					
dt. ZERO	Zeigt den aktuell parametrierten Wert der Zero-Setup					
	Kalibration (siehe 8.6).					
DOffset	Zeigt den aktuell parametrierten Wert für den Durchfluss-Offset					
	an (siehe 11.9.1).					
Sendeko	Kodierung des Ultraschallsignals. Die Sendekodierung kann					
	manuell geändert werden. Folgende Codierungen sind					
	verfügbar: "Burst9-9", "Burst4", "Barker5", Barker7", "Barker8",					
	"Barker11" und "Barker15".					
	Als Standardeinstellung verwendet das Clamp-On Ultraschall					
	Station / Portable die Signalkodierung Barker7					

15.4 Was tun wenn die Leitung nicht vollständig gefüllt ist

Lassen sich die Rohrleitungen einfach trennen, z.B. bei Kunststoffrohren, oder befindet sich die Applikation in der Planungs- oder Bauphase? Dann empfehlen wir Ihnen bei teilgefüllten Rohrleitungen den Einsatz eines Dükers. Je nach zu erwartendem Durchfluss (Durchflussgeschwindigkeit) und Schmutzlast wird das Gefälle des Dükers ausgelegt. Sollte bei Ihrer Applikation der Einsatz eines Dükers notwendig sein, dann fragen Sie uns.



Anhang A – Stoffdaten

Tabelle 1: Stoffdaten verschiedener Flüssigkeiten: Dichte ρ , kinematische Viskosität *v* und Schallgeschwindigkeit v_s

Flüssigkeit	T [°C]	ρ [g/cm ³]	vs [m/s]	v (10 ⁻⁶ m²/s)
Aceton	20	0.7905	1190	0.407
Anilin	20	1.0216	1659	1.762
Alkohol	20	0.7893	1168	1.52
Benzin	20	0.780	1280	0.35
Chloroform	20	1.4870	1001	0.383
Chlorbenzol	20	1.1042	1289	0.681
Cyclohexan	20	0.779	1284	1.256
Deuteriumoxid	20	1.1053	1388	1.129
Diesel	20	0.850	1250	0.40
Essigsäure	20	1.0495	1159	1.162
Ether	20	0.7135	1006	0.336
Ethylacetat	20	0.900	1164	0.499
Ethylen Glykol	20	1.1131	1666	21.112
Glyzerin	20	1.2613	1923	1188.5
Methylacetat	20	0.928	1181	0.411
Nitrobenzol	20	1.207	1473	1.665
n-Hexan	20	0.654	1083	0.489
n-Pentan	20	0.6260	1032	0.366
n-Propanol	20	0.8038	1255	2.861
n-Oktan	20	0.7021	1192	0.538
O-Xylol	15	0.883	1360	0,917
Öl (Transformatoren-)	20	0.895	1425	12 (40°C)
Öl (Spindel-)	20	0.871	1342	30-73 (40°C)
Petroleum	34	0.825	1295	2
Quecksilber	20	13.5955	1451	0.114
R407C	25	1.121	1355	1.221
Schwefelkohlenstoff	20	1.2634	1158	0.290
Tetrachlorkohlenstoff	20	1.5942	938	0.608
Wasser	20	0.9982	1483	1.004
Meerwasser (Salzgehalt: 3.5%)	16	1.000	1510	1.360

T [°C]	V [m/s]						
0	1402.74						
1	1407.71	26	1499.64	51	1543.93	76	1555.40
2	1412.57	27	1502.20	52	1544.95	77	1555.31
3	1417.32	28	1504.68	53	1545.92	78	1555.18
4	1421.98	29	1507.10	54	1546.83	79	1555.02
5	1426.50	30	1509.44	55	1547.70	80	1554.81
6	1430.92	31	1511.71	56	1548.51	81	1554.57
7	1435.24	32	1513.91	57	1549.28	82	1554.30
8	1439.46	33	1516.05	58	1550.00	83	1553.98
9	1443.58	34	1518.12	59	1550.68	84	1553.63
10	1447.59	35	1520.12	60	1551.30	85	1553.25
11	1451.51	36	1522.06	61	1551.88	86	1552.82
12	1455.34	37	1523.93	62	1552.42	87	1552.37
13	1459.07	38	1525.74	63	1552.91	88	1551.88
14	1462.70	39	1527.49	64	1553.35	89	1551.35
15	1466.25	40	1529.18	65	1553.76	90	1550.79
16	1469.70	41	1530.80	66	1554.11	91	1550.20
17	1473.07	42	1532.37	67	1554.43	92	1549.58
18	1476.35	43	1533.88	68	1554.70	93	1548.92
19	1479.55	44	1535.33	69	1554.93	94	1548.23
20	1482.66	45	1536.72	70	1555.12	95	1547.50
21	1485.69	46	1538.06	71	1555.27	96	1546.75
22	1488.63	47	1539.34	72	1555.37	97	1545.96
23	1491.50	48	1540.57	73	1555.44	98	1545.14
24	1494.29	49	1541.74	74	1555.47	99	1544.29
25	1497.00	50	1542.87	75	1555.45	100	1543.41

Tabelle 2: Schallgeschwindigkeiten von Wasser in Abhängigkeit von der Mediumstemperatur (0 bis 100°C)

T: Temperatur, V: Schallgeschwindigkeit


Tabelle 3: Materialdaten verschiedener Rohrleitungs- bzw. Rohrauskleidungswerkstoffe: longitudinale Schallgeschwindigkeit v_P und Poissonzahl v

Material	v _P [m/s]	v [einheitenlos]
C-Stahl	5890	0.2831
VA-Stahl	5660	0.2818
Kupfer (gewalzt)	3700-3850	0.3462
Kupfer (gegossen)	4660	0.3462
Gusseisen	4600	0.2653
Titan	6100	0.3229
Aluminium	6196	0.3316
Glas	5640	0.2445
Blei	2170	0.4410
Messing (70-30)	4700	0.3750
Zement	4190	0.2022
Teer	2540	0.2322
Porzellan	4800	0.2832
Teflon (PTFE)	1350	0.4048
Gummi	1800	0.1932
Kunststoff	2300	0.3517
FRP (Fiber Reinforced Plastic)	2505	0.3-0.6

Tabelle 4: typische Materialdaten verschiedener Kunststoffe: longitudinale Schallgeschwindigkeit v_P und Poissonzahl v

Material	v _P [m/s]	v [einheitenlos]
PVC	2380	0.4004
PE HD	2430	0.4075
PE LD	1950	0.4568
Teflon (PTFE), ETFE, FEP	1350	0.4048
PP	2660	0.4516
PVDF	2300	0.3372
Polyamid (PA / Nylon)	2582	0.3960
Polycarbonat (PC)	2286	0.3700
PET (Mylar, Polyethylene		
Terephthalate)	2540	0.3800
PMP (Polymethylpenten)	2180	0.3374
POM (Polyoxymethylen)	2470	0.3972
PS (Polystyrol)	2400	0.3510
PSU (Polysulfone)	2240	0.3700
SAN (Styrol-AcryInitril, Lustran)	2510	0.33-0.36
EPDM (Rubber)	1450	0.3000
NBR (Nitrile Butadiene Rubber)	1500	0.48-0.496

Anhang B – Technische Daten

Messverfahren	Ultraschalllaufzeitdifferenz	
Messgrößen	Volumenstrom, Fließgeschwindigkeit, Wärmestrom (opt.),	
	Massenstrom	
Zähler	Wärmemenge, Volumen, Gesamtmasse	
Messbereich	-30…+30 m/s	
Sprachen	EN-DE-FR; EN-ES-FR; EN-RU-CH	
Einheiten	metrisch, imperial	
Bedienung	Intuitiv via 8 Haupttasten (Soft Keys)	
Betriebstemperatur	-2060°C	
Leistungsaufnahme	ca.10 Watt	
Integrierter	Micro-SD Karte, 4 GB (mehr möglich)	
Datenspeicher		
Display	LCD 320x240 (Hintergrundbeleuchtung: LED edge, dimmbar)	
Signaldämpfung	160 sec (einstellbar)	
Diagnosefunktionen	Schallgeschwindigkeit, Signalstärke, SNR, Signalqualität, Amplitude,	
	Energie. Signale können am Display grafisch dargestellt werden	

	Clamp-On Ultraschall	Clamp-On Ultraschall Portable
Stromversorgung	90-264VAC 18-36VDC (opt.)	Input: 100-240 V/AC Output: 19 V/DC (max. 3,42 A) Li-Ion-Akku: Laufzeit bis zu 22 h
Schutzart	IP65	IP40
Gehäuse	Edelstahl, Wandaufbau	Aluminium (tragbar), PVC
Gewicht (kg)	4,1	1,5
Maße (BxHxT, mm)	300 x 260 x 108	265 x 190 x 70
Eingänge	2x Pt100 (3-Leiter) 2x 420mA (aktiv/passiv, optional)	2x Pt100 (3-Leiter)
Ausgänge (alle mit Potential- bezug, Ausnahme: Relais bei Clamp-On Ultraschall	1x USB-Buchse (Mini B) 2x Wandler (2CH: 4x) 2x 420mA (aktiv/passiv) 1x Puls (2CH: 2x) 1x Relais (max 50V; 0,5A) RS232/RS485 (optional)	1x USB-Buchse (Mini B) 2x Wandler (BNC, Impedanz 50 Ohm) 2x 4-20mA (aktiv/passiv) 1x Puls (open collector, passiv) 1x Relais (normally open, potentialfrei) (max 50V; 0,5A)

Ultraschallwandler

Тур	Rohrgröße	Temperatur
F40 (4 MHz)	DN10DN100	-40…150°C
F10 (1 MHz)	DN32DN400	-40…150°C
F05 (500 kHz)	DN200DN6000	-40…150°C
HAT XDR 500 (1MHz)	DN25DN400	-55380°C

Rohrgröße / Fließgeschwindigkeit	Messgenauigkeit	
10-25mm	+/ 0.05 m/c	
02 m/s	+/- 0.05 m/s	
230 m/s	2.5 % v. Messwert	
25 – 50 mm	+1.002 m/c	
02 m/s	+/- 0.05 m/s	
230 m/s	1.5 % v. Messwert	
50 – 300 mm	+1.002 m/c	
02 m/s	+/- 0.02 m/s	
230 m/s	1 % v. Messwert	
300 – 6000 mm	+1.002 m/c	
02 m/s		
230 m/s	1 % v. Messwert	

Anhang C – Modbus Registerübersicht

Die gesamte Register Größe beträgt 125 Doppel Worte (250 Byte). Die Modbus Register Adresse startet von 0 bis 124. Im gegenwärtigen Status beinhalten nur die ersten 25 Doppel-Worte gültige Werte (31 Doppel-Worte bei 2-Kanal).

1 Kanal Messumformer (Big Endian) dwc-f Software 3.xx.xx

Parameter	Input Register Adresse (Hex)	Anzahl der Input Register (Dezimal)	Format (Big Endian)
Durchfluss	0x0000 - 0x0001	2	Float AB CD
Durchfluss E inheiten Code	0x0002	1	unsigned
Fließgeschwindigkeit	0x0003 - 0x0004	2	Float AB CD
Schallgeschwindigkeit	0x0005 – 0x006	2	Float AB CD
-ließgeschwindigkeit	0x0007	1	unsigned
Einheiten Code			Ű
Aufsummierter Durchfluss	0x0008 - 0x0009	2	Float AB CD
Aufsummierter Durchfluss Einheiten Code	0x000A	1	unsigned
Wärmeleistung	0x000B – 0x00C	2	Float AB CD
Wärmeleistung E inheiten Code	0x000D	1	unsigned
Närmemenge	0x000E – 0x000F	2	Float AB CD
Wärmemenge E inheiten Code	0x0010	1	unsigned
Analog Input A	0x0011 – 0x0012	2	Float AB CD
Analog Input B	0x0013 – 0x0014	2	Float AB CD
Temperatur A	0x0015 – 0x0016	2	Float AB CD
Temperatur B	0x0017 – 0x0018	2	Float AB CD
Differenztemperatur	0x0019-0x001A	2	Float AB CD
Differenztemperatur E inheiten Code	0x001B	1	unsigned
Vasse	0x001C - 0x001D	2	Float AB CD
Masse E inheiten Code	0x001E	1	unsigned
Vassenfluss	0x001F - 0x0020	2	Float AB CD
Massenfluss E inheiten Code	0x0021	1	unsigned
Signal Qualität	0x0022 - 0x0023	2	Float AB CD
Gerätestatus Text Code	0x0024	1	unsigned
Närmemenge Positiv	0x0025 - 0x0026	2	Float AB CD
Närmemenge Negativ	0x0027 - 0x0028	2	Float AB CD

83(<u>0x5A)</u> Weitere Informationen siehe "Ergänzungsanleitung für Clamp-On Ultraschall Station MODBUS".

0x0029 - 0x007C

Reserve

1

2 Kanal Messumformer (Big Endian) dwc-f Software 3.xx.xx



MOLLINÉ

Parameter	Input Register	Anzahl der Input Register (Dezimal)	Format (Big Endian)
Durchfluss CH1	0x0000 - 0x0001	2	Eloat AB CD
Durchfluss CH2	0x0002 - 0x0003	2	Float AB CD
Durchfluss	0x0004	1	unsigned
Einheiten Code			
Fließgeschwindigkeit CH1	0x0005 – 0x0006	2	Float AB CD
Fließgeschwindigkeit CH2	0x0007 – 0x0008	2	Float AB CD
Schallgeschwindigkeit CH1	0x0009 – 0x000A	2	Float AB CD
Schallgeschwindigkeit CH2	0x000B – 0x000C	2	Float AB CD
Geschwindigkeit	0x000D	1	unsigned
Einheiten Code			C C
Aufsummierter Durchfluss CH1	0x000E – 0x000F	2	Float AB CD
Aufsummierter Durchfluss CH2	0x0010 – 0x0011	2	Float AB CD
Aufsummierter Durchfluss Einheiten Code	0x0012	1	unsigned
Wärmeleistung (CH1+CH2)/2	0x0013 – 0x0014	2	Float AB CD
Wärmeleistung	0x0015	1	unsigned
Einheiten Code			
Wärmemenge (CH1+CH2)/2	0x0016 - 0x0017	2	Float AB CD
Wärmemenge	0x0018	1	unsigned
Einheiten Code			
Analog Input A	0x0019 - 0x001A	2	Float AB CD
Analog Input B	0x001B – 0x001C	2	Float AB CD
Temperatur A	0x001D - 0x001E	2	Float AB CD
Temperatur B	0x001F - 0x0020	2	Float AB CD
Differenztemperatur	0x0021 – 0x0022	2	Float AB CD
Differenztemperatur	0x0023	1	unsigned
Einheiten Code			
Masse	0x0024 - 0x0025	2	Float AB CD
Masse Einheiten Code	0x0026	1	unsigned
Massenfluss	0x0027 - 0x0028	2	Float AB CD
Massenfluss	0x0029	1	unsigned
Einheiten Code			-
Signal Qualität CH1	0x002A - 0x002B	2	Float AB CD
Status CH1	0x002C	1	unsigned
Signal Qualität CH2	0x002D - 0x002E	2	Float AB CD
Status CH2	0x003F	1	unsigned
Wärmemenge Positiv	0x0040 - 0x0041	2	Float AB CD
Wärmemenge Negativ	0x0042 - 0x0043	2	Float AB CD
Reserve	0x0044 – 0x007C	56(0x58)	

Weitere Informationen siehe "Ergänzungsanleitung für Clamp-On Ultraschall Station MODBUS"

Anhang D – Übersicht über die Wandlertypen

Clamp-On Station



XUC-FW F40 (4 MHz) Rohrdurchmesser: DN10...DN100 Temperatur: -40°C...150°C



XUC-FW F10 (1 MHz) Rohrdurchmesser: DN32...DN400 Temperatur: -40°C...150°C



Clamp-On Portable



XUC-PW F40 (4 MHz) Rohrdurchmesser: DN10...DN100 Temperatur: -40°C...150°C



XUC-PW F10 (1 MHz) Rohrdurchmesser: DN32...DN400 Temperatur: -40°C...150°C



MOLLINÉ

XUC-FW F05 (0,5 MHz) Rohrdurchmesser: DN200...DN6000 Temperatur: -40°C...150°C



XUC-PW F05 (0,5 MHz) Rohrdurchmesser: DN200...DN6000 Temperatur: -40°C...150°C



HAT XDR 500 (1 MHz) Rohrdurchmesser: DN25...DN400 Temperatur: -55...380°C



1CH

Anhang E – Montagematerial und Zubehör

Befestigungsschiene für die Ultraschallwandler

Montageschiene		Kompatibilität für Wandler	
		F10	F40
Kurz	Länge: 25 cm; Lochrastermaß: 7,5 mm		Х
Lang	Länge: 40 cm; Lochrastermaß: 15 mm	Х	
-> - ^{7,5} mm ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○			
→ 15 mm			
000	000000000000000	00000000	000000
	400mm	n ————	>

Abbildung 29: Montageschiene; oben: "kurz", unten: "lang"



Die Schiene "lang" ist ausschließlich mit dem Ultraschallwandlertyp **F10** kompatible nicht mit **F40**! Der Ultraschallwandlertyp **F05** wird ohne Schiene mittels Textil- oder

Edelstahlspannband auf die Rohrleitung montiert.

Befestigungszubehör:

Clamp-On Ultraschall Station		
XUC-FW05	Edelstahlspannbänder	
XUC-FW10	verschiedener Länge	
XUC-FW40	(im Standardlieferumfang enthalten)	
PT100		

Clamp-On Ultraschall Portable		
XUC-PW F05	Textilspannband	
XUC-PW F10	Befestigungskette	
XUC-PW F40	Klett-Spannband	
PT100	Klett-Spannband	

Akustische Ankoppelung

Clamp-On Ultraschall Station	
Standard:	Akustische Koppelpads für
	dauerhafte Installation
Optional:	UltraschallkoppelgelMagnalube:
	Bessere Signal-Ankoppelung, muss
	bei dauerhafter Installation
	regelmäßig erneuert werden

Clamp-On Ultraschall Portable					
Standard Ultraschallkoppelgel Magnaluk					
(kann bei Bedarf unter der Bezeichnu					
"Magnalube" bei Firma Molliné bezo					
	werden)				

USB-Verbindungskabel

Standard im Lieferumfang für Clamp-On Ultraschall Portable



54321 Mini-B

Zubehör für Clamp-On Ultraschall Portable

Standard im Lieferumfang für Clamp-On Ultraschall Portable:

- 2 BNC-Messleitungen (Blau/Rot)
- Netzteil (19 V, 3.42 A)
- Analogausgangskabel (4 Krokodilklemmen)
- Anschlusskabel für potentialfreies Relais und Impulsausgang (4 Krokodilklemmen)



Verbindungskabel für den Zugriff auf die interne SD-Speicherkarte

USB 2.0 Typ A Stecker auf Mini B (5 Pin) Stecker



Anschlussschema (Anschlussbelegung) Clamp-On Ultraschall Portable

4-20mA Analogausgangskabel (4 Krokodilklemmen)





Stromrichtung ist von IxB nach IxA

Pin 2 – Rot	I1B (Ausgang 1)
Pin 3 – Schwarz	I1A (Ausgang 1)
Pin 4 – Weiß	I2B (Ausgang 2)
Pin 5 – Grün	I2A (Ausgang 2)

Anschlusskabel für potentialfreies Relais und Impulsausgang (4 Krokodilklemmen)



Pin 1 – Grün	Relais A
Pin 2 – Gelb	Relais B
Pin 3 – Schwarz	Impuls (–)
Pin 4 – Rot	Impuls (+)

Pt100 Temperaturfühler



Optionales Zubehör für die Bestimmung der Wärmemenge



Abbildung 30: Pt100 Anlege- Temperaturfühler für Wärmemengenmessung

Mini-DIN-Stecker 6-pol.	Aderfarbe	PT100 Nr. 1	PT100 Nr. 2
PIN 1	schwarz	Rot	
PIN 2	braun		Rot
PIN 3	rot	Weiß	
PIN 4	orange		Weiß
PIN 5	gelb	Weiß	
PIN 6	grün		Weiß

Ansicht Lötseite:







ÜBERSICHT ROHRABMESSUNGEN



Nennweite	Außen-Ø	Wanddicke e	Rohrgewicht	Wasserinhalt	Rohr + Wasser
[Zoll]	[mm]	[mm]	[kg/m]	[l/m]	[kg/m]
1/4	13,5	2,35	0,65	0,06	0,71
3/8	17,2	2,35	0,86	0,12	0,98
1/2	21,3	2,65	1,22	0,20	1,42
3/4	26,9	2,65	1,58	0,37	1,95
1	33,7	3,25	2,44	0,58	3,02
1 1/4	42,4	3,25	3,14	1,01	4,15
1 1/2	48,3	3,25	3,61	1,37	4,98
2	60,3	3,65	5,10	2,21	7,31
2 1/2	76,1	3,65	6,52	3,72	10,24
3	88,9	4,05	8,47	5,13	13,60
4	114,3	4,50	12,19	8,71	20,89
5	139,7	4,85	16,13	13,27	29,40
6	165,1	4,85	19,17	18,97	38,13

DIN EN 10255 [Ersatz für DIN 2440] Gewinderohr

Kupferrohr DIN EN 1057 [Ersatz für DIN 1786]

Außen-Ø	Wanddicke e	Rohrgewicht	Wasserinhalt	Rohr + Wasser
[mm]	[mm]	[kg/m]	[l/m]	[kg/m]
10,0	1,0	0,25	0,05	0,30
12,0	1,0	0,31	0,08	0,39
15,0	1,0	0,39	0,13	0,53
18,0	1,0	0,48	0,20	0,68
22,0	1,0	0,59	0,31	0,91
28,0	1,5	1,12	0,49	1,61
35,0	1,5	1,41	0,80	2,22
42,0	1,5	1,71	1,19	2,90
54,0	2,0	2,93	1,96	4,89
64,0	2,0	3,49	2,83	6,32
76,1	2,0	4,17	4,08	8,25
88,9	2,0	4,89	5,66	10,55
108,0	2,5	7,42	8,33	15,76
133,0	3,0	10,98	12,67	23,65
159,0	3,0	13,17	18,39	31,56
219,0	3,0	18,24	35,63	53,87
267,0	3,0	22,29	53,50	75,80

[mm] [mm] [kg/m] [l/m] [kg 10,2 1,6 0,34 0,04 0 13,5 1,8 0,52 0,08 0 16,0 1,8 0,63 0,12 0 17,2 1,8 0,68 0,15 0 20,0 2,0 0,89 0,20 1	g/m] 0,38 0,60 0,75 0,83 1,09 1,19 1,48 1,79 2,24
10,2 1,6 0,34 0,04 0 13,5 1,8 0,52 0,08 0 16,0 1,8 0,63 0,12 0 17,2 1,8 0,68 0,15 0 20,0 2,0 0,89 0,20 1	0,38 0,60 0,75 0,83 1,09 1,19 1,48 1,79 2,24
13,5 1,8 0,52 0,08 0 16,0 1,8 0,63 0,12 0 17,2 1,8 0,68 0,15 0 20,0 2,0 0,89 0,20 1	0,60 0,75 0,83 1,09 1,19 1,48 1,79 2,24
16,0 1,8 0,63 0,12 0 17,2 1,8 0,68 0,15 0 20,0 2,0 0,89 0,20 1	0,75 0,83 1,09 1,19 1,48 1,79 2,24
17,2 1,8 0,68 0,15 0 20,0 2,0 0,89 0,20 1	0,83 1,09 1,19 1,48 1,79 2,24
20,0 2,0 0,89 0,20 1	1,09 1,19 1,48 1,79 2,24
	1,19 1,48 1,79 2,24
21,3 2,0 0,95 0,24 1	1,48 1,79 2,24
25,0 2,0 1,13 0,35 1	1,79 2,24
26,9 2,3 1,40 0,39 1	2,24
30,0 2,6 1,76 0,48 2	
31,8 2,6 1,87 0,56 2	2,43
33,7 2,6 1,99 0,64 2	2,63
38,0 2,6 2,27 0,84 3	3,11
42,4 2,6 2,55 1,09 3	3,64
44,5 2,6 2,69 1,21 3	3,90
48,3 2,6 2,93 1,46	1,39
51,0 2,6 3,10 1,65 4	1,75
57,0 2,9 3,87 2,06 5	5,93
60,3 2,9 4,11 2,33 6	3,44
63,5 2,9 4,33 2,61 6	3,95
70,0 2,9 4,80 3,24 8	3,04
76,1 2,9 5,24 3,88 9	9,12
82,5 3,2 6,26 4,55 10),81
88,9 3,2 6,76 5,35 12	2,11
101,6 3,6 8,70 7,00 15	5,70
108,0 3,6 9,27 7,98 17	7,25
114,3 3,6 9,83 9,01 18	3,84
127,0 4,0 12,13 11,12 23	3,26
133,0 4,0 12,73 12,27 25	5,00
139,7 4,0 13,39 13,62 27	7,01
152,4 4,5 16,41 16,15 32	2,56
159,0 4,5 17,15 17,67 34	1,82
168,3 4,5 18,18 19,93 38	3,11
177,8 5,0 21,31 22,11 43	3,42
193,7 5,4 25,08 26,27 51	1,35
219,1 5,9 31,02 33,75 64	1,77
244,5 6,3 37,01 42,24 79	9,25
273,0 6,3 41,44 53,26 94	4,69
323,9 7,1 55,47 75,33 130),80
355,6 8,0 68,58 90,58 159	9,16
406,4 8,8 86,29 118,73 205	5,01
457,0 10,0 110,24 149,99 260),22
508,0 11,0 134,82 185,51 320),33
559,0 12,5 168,47 223,96 392	2,43
610,0 12,5 184,19 268,78 452	2,97

Siederohr Stahl DIN EN 10220, nahtlos [Ersatz für DIN 2448]

Stahlrohr DIN EN 10220, geschweißt

[Ersatz für DIN 2458]

Außen-Ø	Normalwanddicke e	Rohrgewicht	Wasserinhalt	Rohr + Wasser
[mm]	[mm]	[kg/m]	[l/m]	[kg/m]
10,2	1,6	0,34	0,04	0,38
13,5	1,8	0,52	0,08	0,60
16,0	1,8	0,63	0,12	0,75
17,2	1,8	0,68	0,15	0,83
19,0	2,0	0,84	0,18	1,02
20,0	2,0	0,89	0,20	1,09
21,3	2,0	0,95	0,24	1,19
25,0	2,0	1,13	0,35	1,48
25,4	2,0	1,15	0,36	1,51
26,9	2,0	1,23	0,41	1,64
30,0	2,0	1,38	0,53	1,91
31,8	2,0	1,47	0,61	2,08
33,7	2,0	1,56	0,69	2,26
38,0	2,3	2,02	0,88	2,90
42,4	2,3	2,27	1,12	3,40
44,5	2,3	2,39	1,25	3,64
48,3	2,3	2,61	1,50	4,11
51,0	2,3	2,76	1,69	4,45
54,0	2,3	2,93	1,92	4,85
57,0	2,3	3,10	2,16	5,26
60,3	2,3	3,29	2,44	5,73
63,5	2,6	3,90	2,67	6,57
70,0	2,6	4,32	3,30	7,62
73,0	2,6	4,51	3,61	8,12
76,1	2,6	4,71	3,95	8,66
82,5	2,6	5,12	4,69	9,82
88,9	2,9	6,15	5,42	11,57
101,6	2,9	7,06	7,21	14,27
108,0	2,9	7,52	8,20	15,72
114,3	3,2	8,77	9,14	17,91
127,0	3,2	9,77	11,42	21,19
133,0	3,6	11,49	12,43	23,92
139,7	3,6	12,08	13,79	25,87
152,4	4,0	14,64	16,38	31,02
159,0	4,0	15,29	17,91	33,20
168,3	4,0	16,21	20,18	36,39
177,8	4,5	19,23	22,38	41,61
193,7	4,5	21,00	26,79	47,79
219,1	4,5	23,82	34,67	58,48
244,5	5,0	29,53	43,19	72,72
273,0	5,0	33,05	54,33	87,37
323,9	5,6	43,96	76,80	120,76
355,6	5,6	48,34	93,16	141,49
406,4	6,3	62,16	121,80	183,96
457,0	6,3	70,02	155,11	225,13
508,0	6,3	77,95	192,75	270,70

Nennweite	Außen-Ø	Wanddicke e	Rohrgewicht	Wasserinhalt	Rohr + Wasser
[mm]	[mm]	[mm]	[kg/m]	[l/m]	[kg/m]
40	50	1,8	0,40	1,69	2,09
50	63	1,9	0,53	2,75	3,29
70	75	2,2	0,73	3,91	4,65
80	90	2,7	1,08	5,62	6,70
100	110	3,2	1,57	8,43	10,00
125	125	3,7	2,06	10,86	12,92
150	160	4,7	3,35	17,81	21,16
-	180	5,3	4,25	22,54	26,78
-	200	5,9	5,25	27,82	33,07
-	225	6,6	6,61	35,23	41,84
-	250	7,3	8,13	43,52	51,65
-	280	8,2	10,22	54,57	64,80
-	315	9,2	12,90	69,09	82,00

Abflussrohr PVC-hart DIN 8062, Reihe 3

Druckrohr PN16 PVC-hart

DIN 8062, Reihe 5

Nennweite	Außen-Ø	Wanddicke e	Rohrgewicht	Wasserinhalt	Rohr + Wasser
[mm]	[mm]	[mm]	[kg/m]	[l/m]	[kg/m]
10	16	1,2	0,08	0,15	0,23
15	20	1,5	0,13	0,23	0,35
20	25	1,9	0,20	0,35	0,55
25	32	2,4	0,33	0,58	0,91
32	40	3,0	0,51	0,91	1,42
40	50	3,7	0,79	1,43	2,21
50	63	4,7	1,26	2,26	3,51
65	75	5,6	1,78	3,20	4,98
80	90	6,7	2,56	4,61	7,17
100	110	8,2	3,83	6,88	10,71
125	140	10,4	6,18	11,16	17,34
150	160	11,9	8,08	14,57	22,65
-	180	13,4	10,24	18,43	28,67
-	200	14,9	12,65	22,75	35,40
-	225	16,7	15,96	28,83	44,79
-	250	18,6	19,74	35,57	55,31
-	280	20,8	24,73	44,64	69,37
-	315	23,4	31,30	56,49	87,79

Nennweite	Außen-Ø	Wanddicke e	Rohrgewicht	Wasserinhalt	Rohr + Wasser
[mm]	[mm]	[mm]	[kg/m]	[l/m]	[kg/m]
-	32	3,0	0,27	0,53	0,80
-	40	3,0	0,35	0,91	1,26
40	50	3,0	0,44	1,52	1,96
50	56	3,0	0,50	1,96	2,46
-	63	3,0	0,57	2,55	3,12
70	75	3,0	0,68	3,74	4,42
80	90	3,5	0,95	5,41	6,36
100	110	4,3	1,43	8,08	9,50
125	125	4,9	1,85	10,42	12,27
150	160	6,2	3,00	17,11	20,11
200	200	6,2	3,77	27,64	31,42
250	250	7,8	5,93	43,15	49,09
300	315	9,8	9,40	68,53	77,93

Abflussrohr PE DIN 19535

Abflussrohr SML DIN 19522

Nennweite	Außen-Ø	Wanddicke e	Rohrgewicht	Wasserinhalt	Rohr + Wasser
[mm]	[mm]	[mm]	[kg/m]	[l/m]	[kg/m]
40	48	3,0	3,07	1,39	4,46
50	58	3,5	4,34	2,04	6,39
70	78	3,5	5,94	3,96	9,90
80	83	3,5	6,34	4,54	10,87
100	110	3,5	8,49	8,33	16,82
125	135	4,0	11,93	12,67	24,60
150	160	4,0	14,21	18,15	32,36
200	210	5,0	23,35	31,42	54,76
250	274	5,5	33,64	54,33	87,96
300	326	6,0	43,73	77,44	121,17
400	429	8,1	77,65	133,83	211,49
500	532	9,0	107,21	207,50	314,71
600	635	9,9	140,95	297,25	438,20

Abflussrohr GA DIN 19500

Nennweite	Außen-Ø	Wanddicke e	Rohrgewicht	Wasserinhalt	Rohr + Wasser
[mm]	[mm]	[mm]	[kg/m]	[l/m]	[kg/m]
50	60	3,5	5,19	2,21	7,39
70	80	3,5	7,02	4,19	11,21
100	112	4,0	11,33	8,49	19,83
125	137	4,0	13,96	13,07	27,03
150	162	5,0	20,59	18,15	38,74
200	212	6,0	32,42	31,42	63,84

HDPE - Rohr DIN 8074

Da = Außendurchmesser, e = Wanddicke

	Reihe 1		Reil	he 2	Rei	he 3	Reihe 4		Reihe 5	
Da	е	Gew.	е	Gew.	е	Gew.	е	Gew.	е	Gew.
[mm]	[mm]	[kg/m]	[mm]	[kg/m]	[mm]	[kg/m]	[mm]	[kg/m]	[mm]	[kg/m]
10	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	0,05
12	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	0,06
16	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	0,08
20	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	0,11
25	-	-	-	-	-	-	2,0	0,14	2,3	0,16
32	-	-	-	-	-	-	2,0	0,18	3,0	0,26
40	-	-	-	-	2,0	0,23	2,3	0,26	3,7	0,40
50	-	-	-	-	2,0	0,29	2,9	0,41	4,6	0,62
63	-	-	2,0	0,36	2,5	0,45	3,6	0,64	5,8	0,99
75	2,0	0,44	2,4	0,52	2,9	0,62	4,3	0,91	6,9	1,40
90	2,2	0,58	2,8	0,73	3,5	0,90	5,1	1,29	8,2	2,00
110	2,7	0,86	3,5	1,11	4,3	1,36	6,3	1,95	10,0	2,98
125	3,1	1,13	3,9	1,41	4,9	1,76	7,1	2,50	11,4	3,87
140	3,5	1,43	4,4	1,78	5,4	2,17	8,0	3,15	12,8	4,86
160	3,9	1,82	5,0	2,31	6,2	2,85	9,1	4,10	14,6	6,34
180	4,4	2,31	5,6	2,91	7,0	3,61	10,2	5,17	16,4	8,01
200	4,9	2,85	6,2	3,59	7,7	4,42	11,4	6,42	18,2	9,88
225	5,5	3,60	7,0	4,55	8,7	5,62	12,8	8,11	20,5	12,51
250	6,1	4,44	7,8	5,64	9,7	6,96	14,2	9,99	22,8	15,46
280	6,9	5,62	8,7	7,04	10,8	8,68	15,9	12,53	25,5	19,37
315	7,7	7,06	9,8	8,93	12,2	11,03	17,9	15,87	28,7	24,52
355	8,7	8,99	11,1	11,39	13,7	13,96	20,1	20,09	32,3	31,11
400	9,8	11,41	12,4	14,34	15,4	17,68	22,7	25,56	36,4	39,50
450	11,0	14,41	14,0	18,22	17,4	22,47	25,5	32,31	41,0	50,05
500	12,2	17,76	15,5	22,41	19,3	27,69	28,3	39,84	45,5	61,72
560	13,7	22,34	17,4	28,18	21,6	34,71	31,7	49,98	-	-
630	15,4	28,25	19,6	35,71	24,3	43,93	35,7	63,32	-	-
710	17,4	35,97	22,1	45,37	27,4	55,82	40,2	80,36	-	-
800	19,6	45,65	24,9	57,60	30,8	70,71	45,3	102,03	-	-
900	22,0	57,65	28,0	72,87	34,7	89,61	-	-	-	-
1000	24,4	71,05	31,0	89,65	38,5	110,48	-	-	-	-

PP - Rohr **DIN 8078**

Da = Außendurchmesser, e = Wanddicke								
	Reihe 1		Reil	he 2 Reił		ne 3 Rei		ne 4
Da	е	Gew.	е	Gew.	е	Gew.	е	Gew.
[mm]	[mm]	[kg/m]	[mm]	[kg/m]	[mm]	[kg/m]	[mm]	[kg/m]
10	-	-	-	-	-	-	2,0	0,05
12	-	-	-	-	-	-	2,0	0,06
16	-	-	-	-	-	-	2,0	0,08
20	-	-	-	-	1,8	0,10	2,5	0,13
25	-	-	-	-	1,8	0,12	2,7	0,18
32	-	-	-	-	2,0	0,18	3,0	0,25
40	-	-	1,8	0,20	2,3	0,25	3,7	0,39
50	1,8	0,25	2,0	0,28	2,9	0,40	4,6	0,61
63	1,8	0,32	2,5	0,44	3,6	0,62	5,8	0,97
75	1,9	0,41	2,9	0,61	4,3	0,89	6,9	1,37
90	2,2	0,56	3,5	0,88	5,1	1,27	8,2	1,96
110	2,7	0,85	4,3	1,33	6,3	1,91	10,0	2,92
125	3,1	1,10	4,9	1,72	7,1	2,45	11,4	3,78
140	3,5	1,40	5,4	2,12	8,0	3,09	12,8	4,76
160	3,9	1,78	6,2	2,79	9,1	4,01	14,6	6,20
180	4,4	2,26	7,0	3,54	10,2	5,06	16,4	7,84
200	4,9	2,79	7,7	4,33	11,4	6,28	18,2	9,67
225	5,5	3,53	8,7	5,50	12,8	7,94	20,5	12,25
250	6,1	4,35	9,7	6,81	14,2	9,78	22,8	15,13
280	6,9	5,51	10,8	8,49	15,9	12,27	25,5	18,96
315	7,7	6,91	12,2	10,79	17,9	15,54	28,7	24,01
355	8,7	8,80	13,7	13,66	20,1	19,67	32,3	30,45
400	9,8	11,17	15,4	17,30	22,7	25,02	36,4	38,67
450	11,0	14,11	17,4	21,99	25,5	31,63	41,0	48,99
500	12,2	17,39	19,3	27,11	28,3	39,00	-	-
560	13,7	21,87	21,6	33,98	31,7	48,93	-	-
630	15,4	27,65	24,3	43,00	35,7	61,99	-	-
710	17,4	35,21	27,4	54,64	40,2	78,67	-	-
800	19,6	44,69	30,8	69,22	-	-	-	-
900	22,0	56,44	34,7	87,73	-	-	-	-
1000	24,4	69,55	38,5	108,15	-	-	-	-

Nennweite	Innen-Ø Di	Wanddicke e	Rohrgewicht
	[mm]	[mm]	[kg/m]
71	71	0,4	0,70
80	80	0,4	0,79
90	90	0,4	0,88
100	100	0,6	1,47
112	112	0,6	1,65
125	125	0,6	1,84
140	140	0,6	2,06
150	150	0,6	2,21
160	160	0,6	2,36
180	180	0,6	2,65
200	200	0,6	2,95
224	224	0,6	3,31
250	250	0,6	3,69
280	280	0,6	4,13
300	300	0,8	5,90
315	315	0,8	6,20
355	355	0,8	6,99
400	400	0,8	7,88
450	450	0,8	8,86
500	500	0,8	9,85
560	560	0,8	11,03
600	600	1,0	14,77
630	630	1,0	15,51
710	710	1,0	17,49
800	800	1,0	19,70
900	900	1,0	22,17
1000	1000	1,2	29,56
1120	1120	1,2	33,11
1250	1250	1,2	36,96
1400	1400	1,5	51,73
1600	1600	1,5	59,13
1800	1800	1,5	66,53
2000	2000	1,5	73,93



Außen-Ø	Wanddicke	Rohrgewicht	Wasserinhalt	Rohr + Wasser
[mm]	[mm]	[kg/m]	[l/m]	[kg/m]
15,0	1,0	0,35	0,13	0,48
18,0	1,5	0,61	0,18	0,79
21,3	2,0	0,95	0,24	1,19
22,0	1,2	0,62	0,30	0,92
26,9	2,0	1,23	0,41	1,64
28,0	1,2	0,79	0,51	1,31
33,7	2,0	1,56	0,69	2,26
35,0	1,5	1,24	0,80	2,04
42,0	1,5	1,50	1,19	2,69
42,4	2,0	1,99	1,16	3,15
48,3	2,0	2,28	1,54	3,82
54,0	1,5	1,94	2,04	3,98
60,3	2,0	2,88	2,49	5,36
76,1	2,0	3,65	4,08	7,74
88,9	2,0	4,29	5,66	9,95
108,0	2,0	5,23	8,49	13,72
114,3	2,0	5,54	9,56	15,09
133,0	3,0	9,62	12,67	22,29
139,7	3,0	10,11	14,04	24,15
159,0	3,0	11,54	18,39	29,93
168,3	3,0	12,23	20,69	32,92
219,1	3,0	15,99	35,67	51,65
273,0	3,0	19,98	55,99	75,97
323,9	3,0	23,74	79,37	103,11
355,6	3,0	26,09	95,99	122,08
406,4	3,0	29,85	125,92	155,76
508,0	4,0	49,72	196,35	246,07
609,6	4,0	59,74	284,25	343,99

VA - Rohr DIN 2463



Notizen:	



WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 70565 Stuttgart

info@molline.de www.molline.de

+49(0)711 35 16 95-20 Geschäftsführer: Frank Molliné Firmensitz: Stuttgart Vaihingen

Registergericht: Stuttgart HRB 723 953 Str.-Nr.: 99032 / 19130 USt-IdNr.: DE 256 406 381